

مشین ٹولز سے متعلقہ

✱ خراونے کے طریقے
✱ ڈرننگ اور بورنگ کے طریقے
✱ ملنگ کے طریقے
✱ شیپنگ اور پلیٹنگ کے طریقے
✱ سلاٹنگ کے طریقے
✱ بروچنگ کے طریقے
✱ گرائنڈنگ کے طریقے

مُصنّف :
ہمیر شش گیر لنگ
ڈائریکٹر آف ٹریڈ
شوہرے روہر - جرمنی



مشینوں اور ٹولز سے متعلق



ٹاپنا اور چاٹنا



بنانے سے متعلق

مترجمین :
1 پروفیسر محمد اسلام الدین سلیم
میکینکل ڈیپارٹمنٹ

انجینئرنگ یونیورسٹی، لاہور

2 اے۔ جی۔ منہاس
اسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریڈ ٹیکنیکل (میکینکل)
ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریننگ پنجاب لاہور

3 محمد سعید الفور انسٹرکٹر
گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لاہور

نظر ثانی : فیض احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر میکینکل ٹریننگ

ڈویلمنٹ سیل فار سکلڈ لیئر ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریننگ پنجاب لاہور میں

میکینکل ٹریننگ پروگرام (T.T.P.) کے تحت تیار ہونے والی ایک فنی کتاب

سجاد ظہیر پبلشرز ، لاہور

ب

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ اس کتاب کو یا اس کا کوئی بھی حصہ
بلا تحریری اجازت ڈویلپمنٹ سیل فار سکلڈ لیبر ٹریننگ لاہور
اور ناشر چھاپا نہیں جاسکتا۔

جارج ویسٹر مین فلاگ۔ مغربی جرمنی اس ایڈیشن کو دوبارہ شائع کرنے کے محب زہین۔
جملہ حقوق © 1965 جارج ویسٹر مین فلاگ

پہلا اردو ایڈیشن 1976
دوسرا نظر ثانی شدہ اردو ایڈیشن 1984
تعداد 5000
قیمت 20 روپے

سماد طبعی پبلشرز لاہور نے ڈویلپمنٹ سیل فار سکلڈ لیبر ٹریننگ، ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریننگ، پنجاب، لاہور
کے لیے پاک جرمن ٹیکنیکل اسٹیشنس پروگرام کے تحت جارج ویسٹر مین فلاگ کی تحریری اجازت سے شائع کی۔

Urdu-Ausgabe von
Gerling, Rund um die Werkzeugmaschine

© Georg Westermann Verlag,
Druckerei und Kartographische Anstalt GmbH
& Co., Braunschweig, Federal Republic of
Germany

"Printed in Pakistan."

قارئین کے لیے حوالے

اس کتاب میں بیان کیے گئے مصنفین کو مختلف نشانات سے واضح کیا گیا ہے۔ جارج ڈسٹرین فرلاگ کے اظہار کا یہ طریقہ جرمن فیڈرل پٹینٹ نمبر 959276 کے تحت محفوظ ہے۔



1 یہ نشان کتاب کے ان صفحات کی نشاندہی کرتا ہے جن پر ٹولز کے بارے میں درج ہے۔ یعنی مشینوں اور ٹولز کی ٹیکنالوجی (Technology of Machines and Tools)



2 یہ نشان کتاب کے ان صفحات کی نشاندہی کرتا ہے جن کا تعلق ناپنے اور جانچنے سے ہے یعنی انسپکشن ٹیکنیک (Inspection technique)



3 یہ نشان کتاب کے ان صفحات کی نشاندہی کرتا ہے جن کا تعلق جاب کے بنانے سے ہے یعنی پیداواری ٹیکنیک (Production technique)

دوبارہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے متعلقہ موضوعات کو 'ایک ہی نشان والے صفحات کو بالترتیب پڑھنے سے مضمون کا تسلسل قائم رکھا جاسکتا ہے۔

پیشے لفظ

یہ کتب مشین ٹولز سے متعلق ہر چیز کے بارے میں ہے یعنی ہر وہ چیز جو مشیننگ (Machining) سے جاب کی پیداوار کے لیے اہم ہو۔ مزید برآں مشین ٹولز اور ضروری اوزاروں کے متعلق بھی ہے۔ نیز مشیننگ کے طریقے اور اس کے ٹھوس اصولوں کے متعلق بھی لکھی گئی ہے۔ اس کا تعلق مشین پر جاب کی پیداوار، ان کو ناپنے، جانچ پڑتال کرنے اور بنانے میں صرف شدہ وقت معلوم کرنے سے بھی ہے۔

اس طرح یہ کتاب ان تمام حضرات کے لیے بھی لکھی گئی ہے جن کا مشین ٹولز سے بالواسطہ تعلق ہو۔ لیکن خصوصی طور پر تمام میٹل ورکنگ ٹریڈز (Metal working trades) کے طلباء حضرات کے لیے بھی لکھی گئی ہے جن کے لیے مشیننگ کے تمام طریقے تفصیلاً جاننا ضروری نہیں ہے لیکن ان کو مشین ٹولز پر کام کرنے، ان کے تمام ڈیزائن اور طریق کار کا تھوڑا بہت علم رکھنا ضروری ہے۔

بالخصوص مشین ٹول فٹرز جن کا کام ہی مشین ٹولز اور پُرزوں کو جوڑنا ہو ان کے لیے ان کے بنانے کے طریقے اور مشینوں کی ساخت کے بارے میں واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ مزید برآں ڈرافٹمین اور دیگر طلباء بھی اس کتاب کی مدد سے مختلف ٹولز، مشین ٹولز کی ساخت اور کارکردگی کے متعلق مفید ابتدائی مگر عملی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کتاب میں زیادہ تر پیداواری نظریہ (Theory of Manufacturing) کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے نہ کہ فنی مہارت کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ فنی مہارت ورکشاپ میں ہاتھ سے خود کام کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

تصویروں سے اس کتاب کے مواد کو سمجھانے میں بھرپور مدد لی گئی ہے، تاکہ کتاب کے مختلف موضوعات آسانی سے سمجھ میں آجائیں۔

- 1- اصولی طور پر ہر صفحہ ایک مکمل حصہ ہے۔ اس طرح بہتر وضاحت اور تشریح یقینی ہے۔
- 2- مختلف نشانوں کے استعمال سے الگ الگ فنی موضوعات جدا طور پر واضح کیے گئے ہیں۔

وضاحت کا نیا طریقہ جو اس کتاب میں استعمال کیا گیا ہے، فنی سکولوں میں اسباق کی ترتیب کو زیادہ دلچسپ اور سودمند بنا سکتا ہے۔ بالخصوص اس فنی کتاب کو اسباق کے دوران مناسب طور پر استعمال کر کے حقیقی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ہنریش گیورنگ

موسم بہار : ۱۹۶۰ء

اس ایڈیشن میں مروجہ اصولوں کے مطابق اسکاٹیوں اور ڈرائنگوں میں ترمیم کر دی گئی ہے۔

اندراجات

- 9 مختلف پرزے اور مختلف عوامل ●
- 11 مشین ٹولز سے مشیننگ کے طریقے ●
- 12 مشینوں کی مختلف اقسام ●
- 12 مشین ٹولز کی احتیاط اور دیکھ بھال ○
- 12 کفایت شعار پیداوار ○
- خرا دنے کے طریقے ●
- 13 جاب ، شکلیں اور ٹیکنالوجی ○
- 14 خرا دنے کے طریقے ○
- 15 خرا دینوں کی مختلف اقسام ○
- 16 سینٹر لیٹھ کے اہم حصوں کے نام ○
- 18 مین ڈرائیو ○
- 18 بیلٹ اور گیر ڈرائیو ○
- 19 درجہ دار پٹی ڈرائیو ○
- 20 تغیر پذیر سپیڈ گیر بکس ○
- 21 لائحہ رود تغیر پذیر سپیڈ ڈرائیوز ○
- 22 فیڈ گریاں ○
- 23 فیڈ ڈرائیوز ○
- 25 ٹرننگ یعنی خرا دنے کے ٹولز ○
- 26 کاٹنے والی دھار کی شکل ○
- 28 خرا دنے کے ٹولز کی قسمیں ○
- 30 خرا دنے کے ٹولز کی دیکھ بھال ○
- 31 خرا دنے کے ٹولز کو پکڑنا یا باندھنا ○
- 32 خرا دنے کے ٹولز کو صحیح باندھنا ○
- 33 رفتار کٹائی ○

- 35 چکر فی منٹ معلوم کرنا ○
 36 رفتار کٹائی ڈائنگرام سے چکر فی منٹ معلوم کرنا ○
 37 فیڈ ، کٹ کی گہرائی ، کٹرن کی قسمیں اور اشکال ○

● بیلن نما کلبے بنانا

- 38 ○
 39 بلیٹنگ کا معائنہ کرنا ○
 40 کلبے خرا دنا ○
 41 کابلوں کو ناپنا اور جانچنا ○
 42 چھوٹے بیلن نما جابوں کو پچڑنا اور خرا دنا ○
 44 بھری کاٹنا اور جڈا کرنا ○
 44 جابوں کی سطحی حالت ○
 45 خرا دنے کے عوامل کے لیے صرف وقت معلوم کرنا ○

● درجہ دار بولٹ بنانا

- 46 ○
 47 کالبر بنانا ○
 48 مائیکرو میٹر سے ناپنا اور جانچنا ○
 50 چھوٹے بیلن نما پرزوں کو کولٹ چک میں پچڑنا ○

● شافٹیں بنانا

- 51 ○
 53 شافٹ کو خرا دنا ○
 53 شافٹ کو ناپنا اور جانچنا ○
 54 مرکزوں کے درمیان خرا دنا ○
 55 مرکزی سوراخ کرنا ○
 56 مرکزوں کے درمیان پچڑنا ○
 57 ڈرائیونگ پلیٹ ○
 58 سٹیڈی اور مینڈرل ○
 59 سنپ گجھڑ سے جانچنا ○
 60 کیلیپرز اور دقیق کیلیپرز سے ناپنا اور جانچنا ○
 62 ڈائیل انڈیکیٹر ○
 63 مناظری اور بجلی کے انڈیکیٹر ○

● منحرف المرکز شافٹیں بنانا

- 64 ○
 65 منحرف المرکز یا ہٹے ہوئے مرکز پر خرا دنا ○
 66 ہٹے ہوئے مرکز کو جانچنا ○
 66 سلپ گجھڑ یا بلاک گجھڑ ○

- 68 ----- گولائیاں یا اشکال خدا دانا ●
- 69 ----- گولائی خدادانے کے طریقے ○
- 70 ----- ڈائمنڈ نرنگ اور سیدھی نرنگ ○
- 71 ----- گولائی گنجر سے جانچنا ○
- 72 ----- ڈھلے ہوتے جاب خدا دانا ●
- 74 ----- فیس پلیٹ پر جاب کی سیدھ کو درست کرنا ○
- 75 ----- خمد اے ہوتے پرزوں کی کثیر پیداوار ●
- 2 ڈرنگ اور بورنگ کے طریقے
- 77 ----- مختلف جاہوں میں سوراخ ○
- 78 ----- ڈرنگ مشین پر سوراخ کرتے وقت حرکات ○
- 79 ----- مختلف اقسام اور ساخت کی ڈرنگ مشینیں ○
- 84 ----- ڈرنگ ٹولز ○
- 87 ----- ڈرنگ اور بورنگ کے مخصوص ٹولز ○
- 88 ----- برموں کو چاک میں پچرنا ○
- 89 ----- ڈرنگ کے دوران چکر، فیڈ اور ٹھنڈا کرنے کا عمل ○
- 90 ----- ڈرنگ مشین پر منفرد سوراخ نکالنا ●
- 91 ----- سوراخ کرنا ○
- 92 ----- کیسے گئے سوراخ کو ناپنا ○
- 93 ----- ڈرنگ مشین پر جاب کو پچرنا ○
- 94 ----- سوراخ کرنے کے عمل کے دوران کٹائی اور عمل میں صرفہ وقت معلوم کرنا ○
- 95 ----- کاؤنٹر سنکنگ اور کاؤنٹر بورنگ کے طریقے ●
- 96 ----- سوراخ کرنا اور کاؤنٹر بورنگ کرنا ○
- 97 ----- کور ڈرل سے کاؤنٹر بورنگ کرنا ○
- 99 ----- ڈرنگ مشین پر صحیح اور صاف سوراخ کرنا ●
- 100 ----- سوراخوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 101 ----- ریپرز ○
- 102 ----- ڈرنگ مشین پر ریپنگ کرنا ○

- 103 افقی بورنگ مشین پر آرٹے سوراخ کرنا ●
- 104 بورز کو ناپنا اور جانچنا ○
- 105 بُشیں بنانا ●
- 106 خرا د پر بور کرنا ○
- 107 خرا د سے ہونے بور کو ناپنا اور جانچنا ○
- 3 سلامی دار پرزے خرا دنا
- 110 سلامی خرا دنا ○
- 111 ٹیپر ٹرنگ ایڈجسٹ سے سلامی خرا دنا ○
- 112 خرا د کے سینٹر بنانا ●
- 113 زاویوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 114 زاویے ناپنے اور جانچنے کے ترتیب پذیر آلات ○
- 116 سلامی جانچنے کے طریقے ○
- 117 سلامی سوراخوں کے لیے سوراخ کرنا ●
- 4 ملنگ کے طریقے
- 119 ملنگ پر بنائے گئے جابوں کی وضع قطع ○
- 120 ملنگ کے طریقے ○
- 121 ملنگ مشین کی اقسام اور ڈیزائن ○
- 123 ملنگ کے ٹولز ○
- 127 ملنگ کے ٹولز کی دیکھ بھال ○
- 128 ملنگ کٹرز کو رنگنا ○
- 129 جاب کو پکڑنا ○
- 130 پیکر فی منٹ کا انتخاب ○
- 131 فیڈ کا انتخاب ○
- 132 کھروری اور ختمی ملنگ ○
- 133 ملنگ پر ہموار سطحیں بنانا ●
- 134 ہموار سطحوں کو جانچنا ○

- 135 ----- چابی کے لیے جھریوں کی ملنگ ●
- 136 ----- چابی کی جھری کو جانچنا ○
- 137 ----- پھسلویں سطحوں کی ملنگ ●
- 137 ----- پھسلویں سطحیں بنانا ○
- 138 ----- پھسلویں سطحوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 139 ----- ملنگ پر مسدس سطحیں بنانا ●
- 140 ----- تقسیم کار آلات سے تقسیم کرنا ○
- 141 ----- تقسیم کار ہیڈ سے تقسیم کرنا ○
- 144 ----- 5 شینگ اور پلیٹنگ کے طریقے
- 144 ----- شینگ مشین کی ساخت ○
- 145 ----- شینگ اور پلیٹنگ کے ٹولز ○
- 148 ----- جابوں کو پکڑنا ○
- 150 ----- پلیٹنگ کے دوران صرف وقت معلوم کرنا ○
- 51 ----- v- بلاک کی شینگ ●
- 152 ----- v- بلاک کو ناپنا اور جانچنا ○
- 153 ----- پلیٹنگ مشین کی ساخت ○
- 154 ----- رہبر جٹ کی پلیٹنگ ●
- 155 ----- سپرٹ لیول سے جانچنا ○
- 6 سلاٹنگ مشین پر پرنے سے بنانا
- 157 ----- چابی کے راستوں کی سلاٹنگ کرنا ○
- 158 ----- چابی کے راستوں کو ناپنا اور جانچنا ○
- 7 بروچنگ کے طریقے
- 160 ----- بروچنگ مشینیں ○
- 161 ----- بروچنگ ٹولز ○
- 162 ----- بروچنگ کے ذریعے متعدد جھریوں والے سوراخ کرنا ●

8 گرائینڈنگ کے طریقے

- 165 ----- سان کے پیچے ☐
- 166 ----- ٹولز کو تیز کرنا ☐
- 167 ----- گرائینڈنگ کے ذریعے جابوں کو درست کرنا ☐
- 169 ----- ہیلن نما جابوں کی گرائینڈنگ اور سلینڈر ریگل گرائینڈنگ مشینیں ☐

172 شافٹ کی گرائینڈنگ کرنا

- 174 ----- ہیلن نما جابوں کی گرائینڈنگ اور گرائینڈنگ سے کاٹنے کے طریقے ☐
- 175 ----- ہیلن نما گرائینڈنگ میں صرف وقت معلوم کرنا ☐
- 176 ----- اندرونی ہیلن نما گرائینڈنگ کا طریقہ ☐

177 بورز کی گرائینڈنگ کرنا

- 178 ----- سطحی گرائینڈنگ ☐
- 180 ----- گرائینڈنگ کے عوامل کے دوران صرف وقت معلوم کرنا ☐

181 متوازی جابوں کی گرائینڈنگ کرنا

182 عمدہ حتمی گرائینڈنگ کے طریقے

9 چوڑیاں کاٹنے کے طریقے

- 184 ----- چوڑی دار پرنزوں کا استعمال ☐
- 186 ----- چوڑی کی پچر کا اثر ☐
- 187 ----- معیاری چوڑیاں ☐
- 190 ----- خراڈ مشین پر چوڑی کاٹنے کے عوامل ☐

191 خراڈ مشین پر موس اور ڈاٹی سے چوڑی کاٹنے کے عوامل

- 192 ----- موس اور ڈاٹیوں کے ساتھ چوڑیاں کاٹنے کے متعلق نقاط ☐
- 194 ----- خراڈ پر چوڑی کاٹنے والے ٹولز سے چوڑی کاٹنا ☐
- 195 ----- چوڑی کاٹنے کے ٹولز ☐
- 196 ----- خراڈ پر چوڑیاں کاٹنا ☐

197 چوڑی کاٹنے والے ٹولز سے بیرونی چوڑیاں کاٹنا

199 چوڑی کاٹنے والے ٹولز سے اندرونی چوڑیاں کاٹنا

- 201 --- گرا ریاں تبدیل کرنے کا حساب کرنا ○
- 202 --- کیپٹن خداد پر چوڑیاں کاٹنا ○
- 204 --- ملنگ سے چوڑیاں کاٹنا ○
- 204 --- زیادہ رفتار پر ملنگ سے چوڑی کاٹنا ○
- 205 --- گرائینڈنگ سے چوڑیاں کاٹنا ○
- 205 --- روٹنگ سے چوڑیاں کاٹنا ○
- 206 --- چوڑیوں کو ناپنا اور جانچنا ○


10 گرا ریاں بنانا

- 210 --- گرا ریوں کا استعمال ○
- 212 --- سپر گرا ریوں کی پیمائشیں ○
- 213 --- گرا ریاں بنانے کے لیے میٹرل ○
- 214 --- گرا ریاں بنانا ○


● ملنگ پر انڈیکسنگ کے طریقے سے سپر گرا ریاں کاٹنا

- 215 --- ○
- 216 --- بائنگ کے طریقے سے سپر گرا ریاں کاٹنا ○
- 217 --- گرا ریوں کے دندانوں کی شکل بنانا ○
- 218 --- سپر گرا ریوں کے دندانوں کے پہلوؤں کی گرائینڈنگ کرنا ○
- 219 --- گرا ریوں کو ناپنا اور جانچنا ○



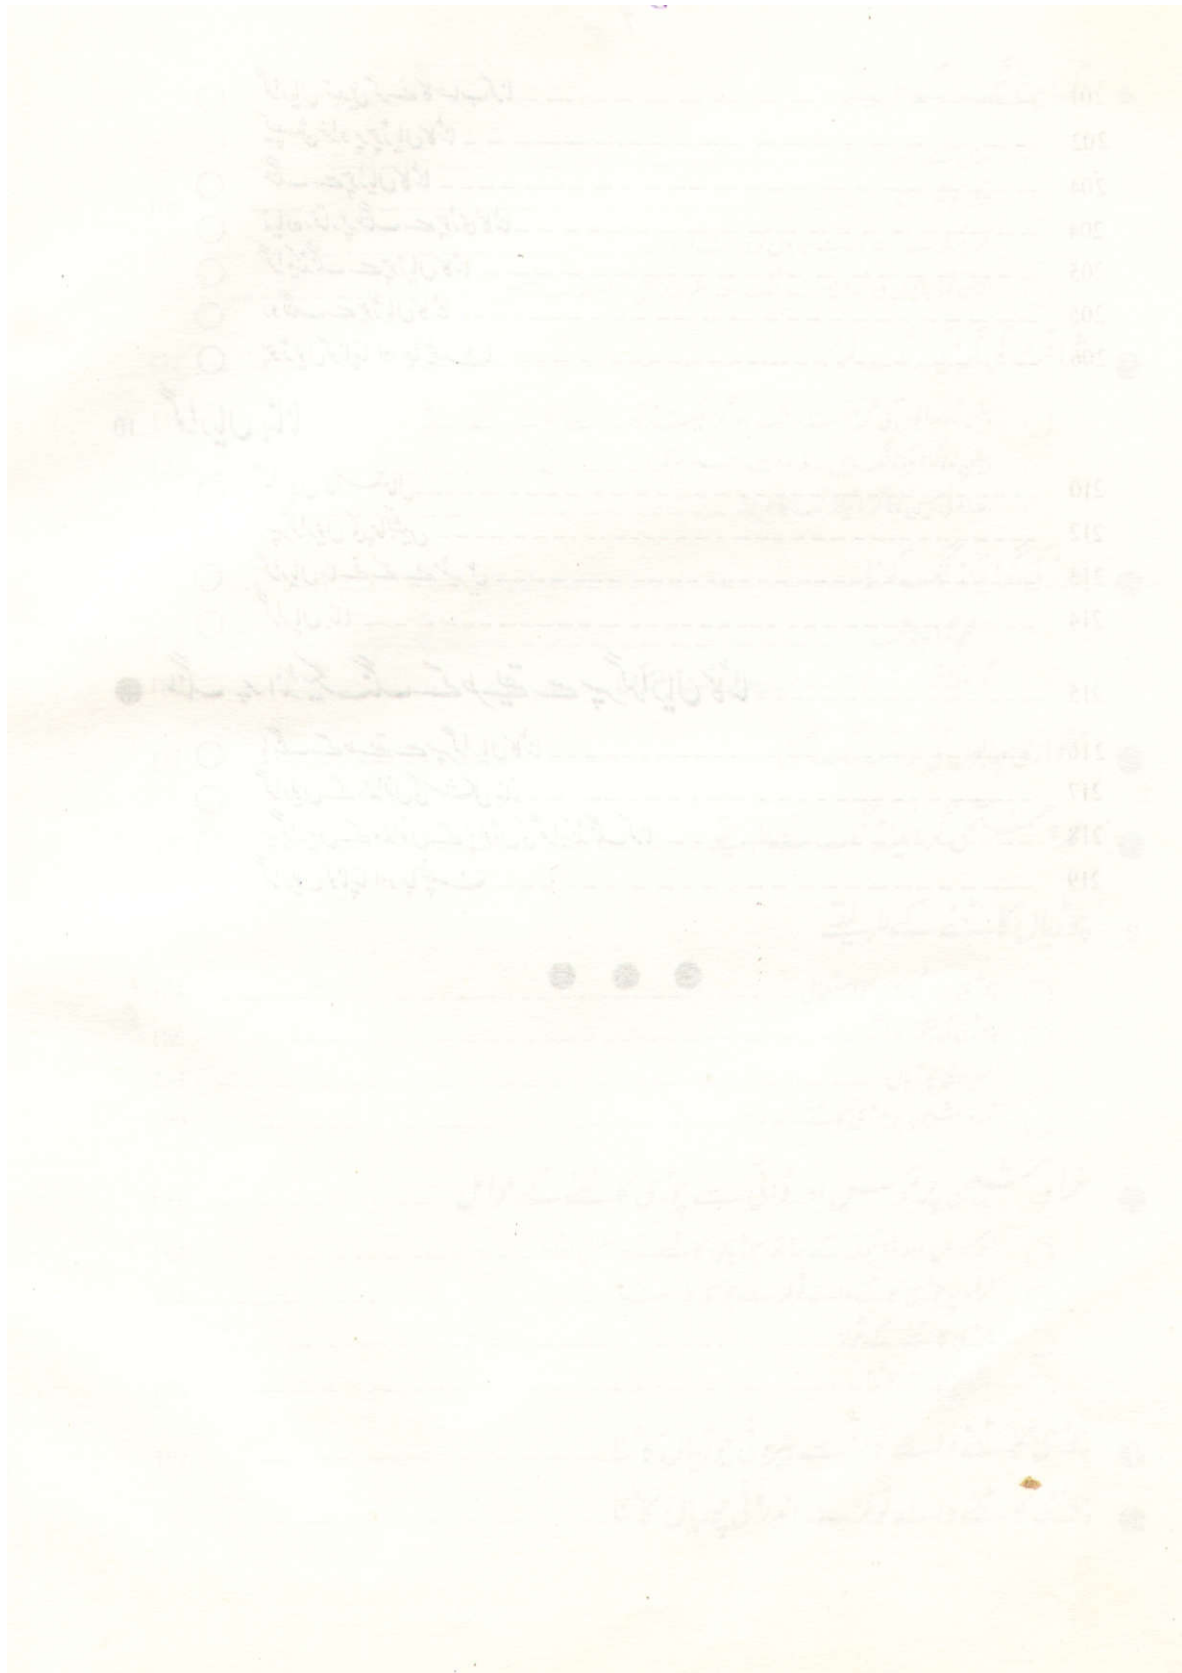


مختلف پُرزے اور مختلف عوامل

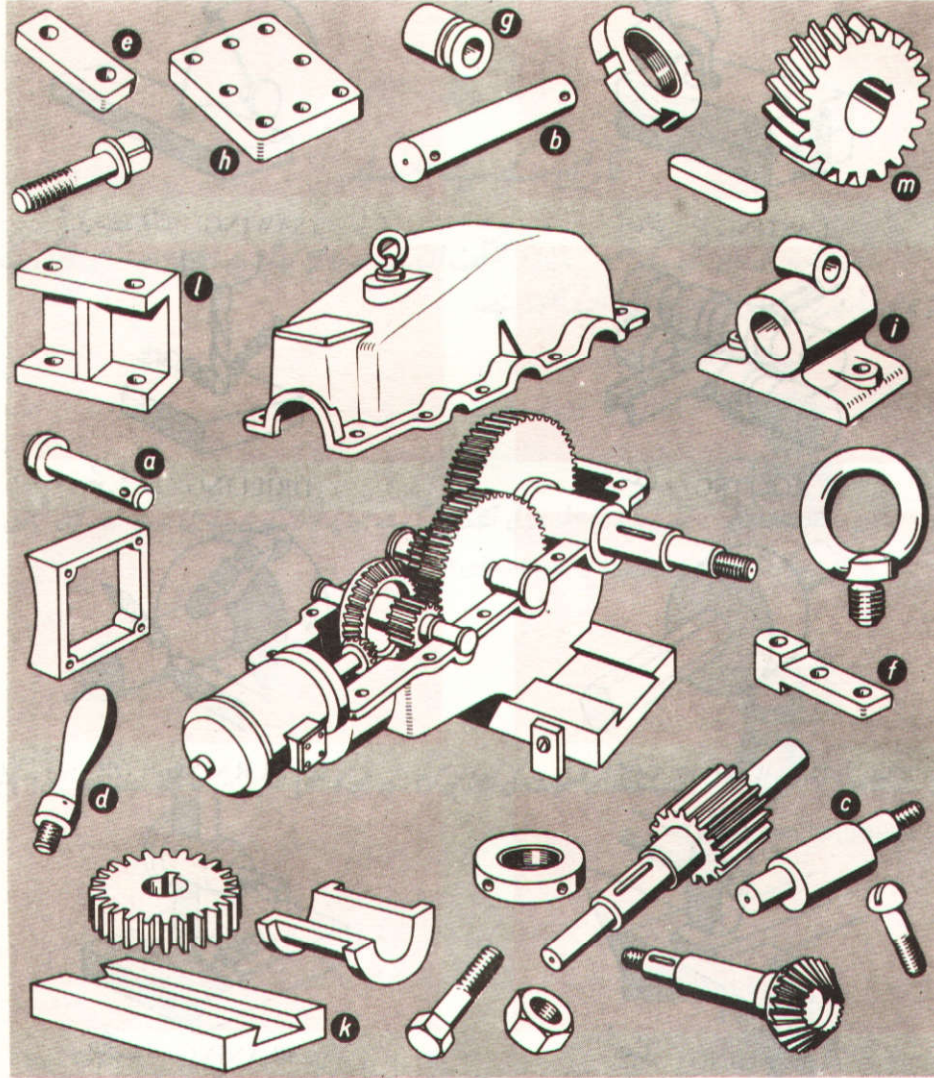

1. B 9 - مشین بہت سے پُرزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثلاً (a) کابلہ - (b) شافٹ - (c) منحرف المرکز شافٹ - (d) دستہ - (e) جوشنے والی پتری - (f) لیور کی چول - (g) بُش - (h) ڈھانپنے والی پلیٹ - (i) بیرنگ - (k) رہنما - (l) فریم - (m) گراری۔


مشین ٹولز، مصنوعات اور آلات سب کے سب کابلوں، شافٹوں، بُشوں، واشرز، گراریوں، پیچوں، پلیٹوں، فریم اور ہاؤسنگ وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ B 9 - ہر پُرزہ ڈھلائی، فورجنگ، رولنگ، ڈرائیگ، پلیٹوں یا گول راد کو کاٹنے کے بعد بنتا ہے۔ لیکن زیادہ تر مختلف کٹائی کے طریقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ پُرزوں کو زیادہ موزوں و مناسب بنانے کے لیے چیمائش اور شکل زیادہ سے زیادہ صحیح بنانی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ سطح کی عمدگی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔

(non-cutting)

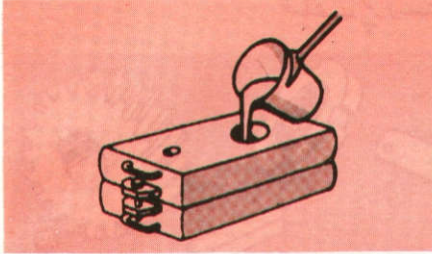


(CASTING) ڈھالنا


(Cutting)

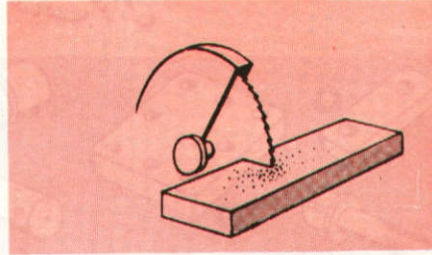


(SAWING) آری سے کاٹنا

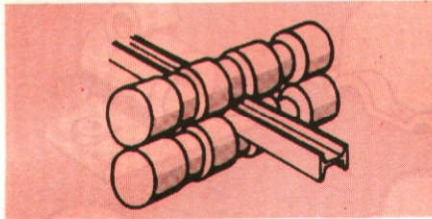


(ROLLING) ریلنا

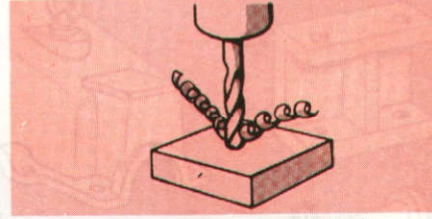


(DRILLING) سوراخ کرنا

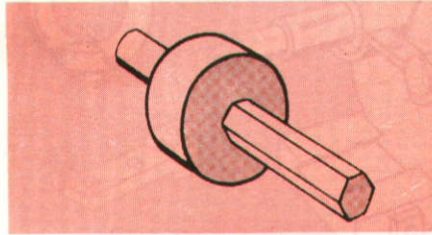


(DRAWING) کھینچنا

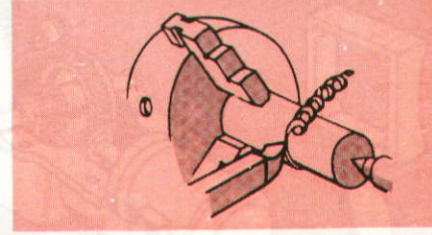


(TURNING) سوراخ کرنا

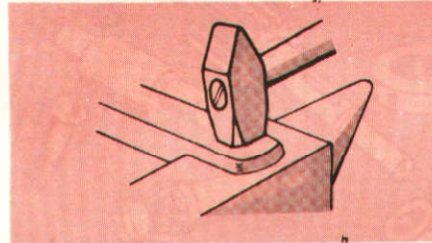


(FORGING) پھینکا

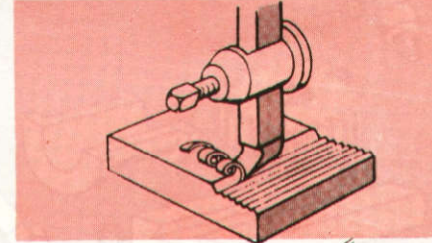

(PLANING) پلیننگ

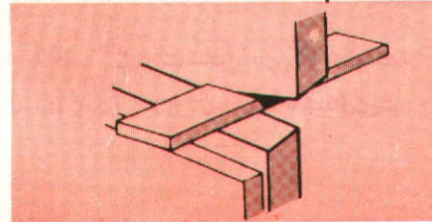


(SHEARING) کترنا

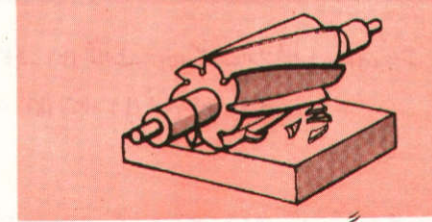

(MILLING) منگ



مشین ٹولز سے کٹائی کے طریقے : (Machining Operations with Machine Tools)

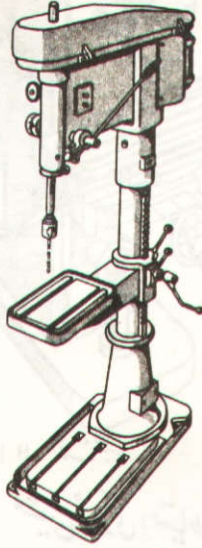

بنائے جانے والے پڑزوں کو عام طور پر ورک پیس (work piece) یا جاب کہتے ہیں۔ ان جابوں کو بغیر کٹائی والے طریقوں (Non cutting operation) سے (فریگنگ اور ڈھلائی وغیرہ) کھردری شکل دی جاتی ہے۔ اس طرح کہ ان پر مشین سے کٹائی کے لیے کافی مال موجود رہے۔ عام طور پر پیمائشیں زیادہ درستگی اور سطح کی بہتر عکاسی بغیر کٹائی والے طریقوں کی نسبت مشیننگ سے حاصل کی جاتی ہیں۔

مشینوں کی مختلف اقسام : (Various types of Machines)

کی مدد سے دستی (manual) یا مشینی طریقوں (Machining process) سے ہی ممکن ہے۔

چھیننی، ریتی اور آریاں دستی کٹائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مشینی طریقے میں ٹول یا ورک پیس کی حرکت کو مثبت طور پر کنٹرول کر کے کٹائی کی جاتی ہے۔

مشینوں پر نہ صرف مکمل بیمن نمایا ہموار پڑزے بلکہ چوڑی دار پڑزے و گراہیاں یا کسی بھی شکل کے پڑزے بنائے جاسکتے ہیں۔


اور چونکہ یہ مشینیں لازماً ٹولز کے ساتھ کام کرتی ہیں، اس لیے ان کو مشین ٹولز کہتے ہیں۔ جن کو مختلف ناموں سے شناخت کرتے ہیں جیسے ڈرننگ مشین، ٹرننگ مشین، پلیننگ (planing) مشین، بلنگ مشین اور گرائنڈنگ مشین وغیرہ۔ (B 11, 1 & 2 / B 12, 1 & 2) بنے ہوئے پڑزوں کے نام بھی استعمال کی گئی مشینوں کی قسم پر منحصر ہوتے ہیں جیسے خراہوا پڑزہ (turned part) ملنگ کیا گیا پڑزہ (milled part) پلیننگ کیا ہوا پڑزہ اور گرائنڈ کیا ہوا پڑزہ وغیرہ۔




B 11, 1 ڈرننگ مشین





B 11, 2 ٹرننگ مشین (خراہو مشین)

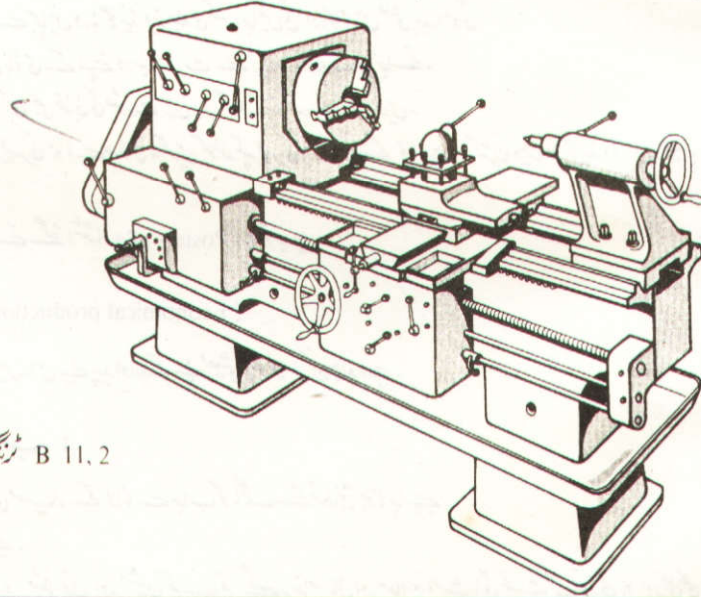

لے وہ مشین جس پر ٹرننگ کرتے ہیں، ٹرننگ مشین کہلاتی ہے۔ خراہ صرف ایک مخصوص قسم کی ٹرننگ مشین ہے۔

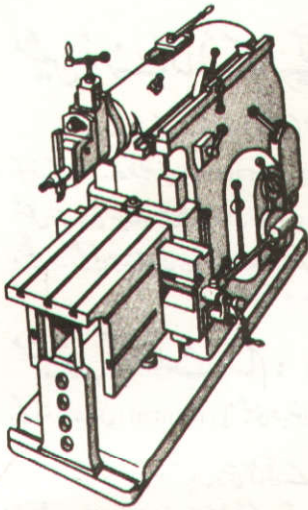

12.1 B شینٹ مشین

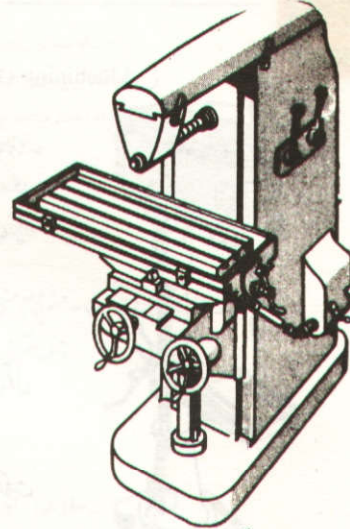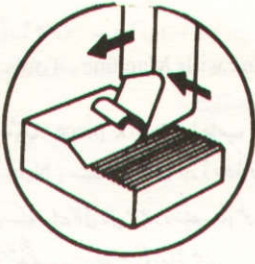

12.2 B مانگ مشین

مشین ٹولز کی احتیاط اور دیکھ بھال : (Care and Maintenance of Machine tools)

مشین ٹولز بہت زیادہ درست سے بنائی جاتی ہیں اور اسی لیے بہت مہنگی اور حساس ہوتی ہیں۔ ان سے زیادہ دیر تک اچھا کام لینے کے لیے بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیئے :

- 1 - جس مشین کے کام کرنے کے طریقے کا علم نہ ہو، اس کو نہ چلائیں۔ اس طرح کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور مشین کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔
- 2 - تمام تیل کے سوراخوں میں روزانہ تیل دیں۔ تیل کم دینے یا نہ دینے سے مشین جلدی گستی ہے۔
- 3 - کام کرنے سے پہلے یہ تصدیق کر لیں کہ تمام لیورز اپنی مخصوص حالت میں ہوں۔
- 4 - گائیڈ ویز (guide ways) کو کٹرن وغیرہ سے بچائیں ورنہ گائیڈ ویز جلدی گس جائیں گی اور کام میں غلطی پیدا ہوگی۔
- 5 - مشین کے جیگ کا درجہ حرارت مشین کی باڈی کے اپنے درجہ حرارت سے زیادہ نہ ہونے دیا جائے۔
- 6 - بجلی کی موٹر کو دھول اور نمی سے بچائیں۔ کسی بھی خرابی کی صورت میں اس کو فوراً بند کر کے مطلع کریں۔
- 7 - مشین کو اکثر صاف کرتے رہیں۔ کبھی بھی کمپریسر کی ہوا سے صفائی نہ کریں کیونکہ کمپریسر کی ہوا مٹی کے ذرات اور کٹرن وغیرہ کو گائیڈ ویز میں دھکیل دیتی ہے۔
- 8 - حادثات کی روک تھام کے بارے میں لگائے گئے اشتہارات (Posters) پر توجہ دیں۔

کفایت شعار پیداوار : (Economical production)

جواب عمدہ اور سستے طریقے سے بننے چاہئیں۔ اس لیے پیداوار کے لیے معیشتی پہلو فیصلہ کن جزو ہے۔

کفایت شعار پیداوار کا مطلب :


- 1 - میٹرل، شکل اور چائش کی درستگی اور سطحی معیار کے لحاظ سے جاب کو مانگ کے مطابق ہونا چاہیئے۔
- 2 - بناوٹ میں صرف وقت کم سے کم ہونا چاہیئے۔
- 3 - پیداواری خرچ کم سے کم ہونا چاہیئے، مثلاً ٹول اور مشین کم سے کم گھسے۔ خام مال اور معادن اشیا کی کھپت بھی تھوڑی ہو اور بجلی بھی کم سے کم خرچ ہو۔



خرادنے کے طریقے (TURNING OPERATIONS)


جاب، شکلیں اور تکنیکولوجی: (Workpieces - Shapes, Technology)

خرائے ہوئے پُرزے گول شکل کے ہوتے ہیں اور جب کابلوں، شافٹوں، سپنڈلوں وغیرہ کی صورت میں بنتے ہیں تو مشینوں، جگڑ (jigs) اور فیکچرز (Fixtures) اور دوسرے آلات کے لیے اہم جزو بن جاتے ہیں۔ (B 13, 1) اسی طرح اور بہت سے ٹولز مثلاً مائنگ کٹرز، ٹونسٹ ڈرل، ریبر اور ٹیپ وغیرہ بھی گول شکل کے ہوتے ہیں۔

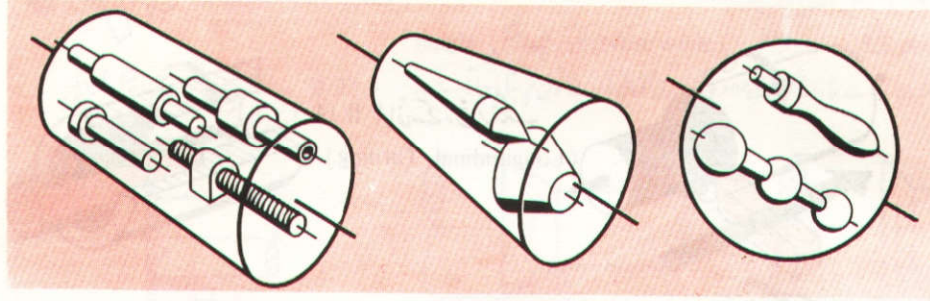

B 13, 1 - مثالیں

ضرورت کے مطابق پُرزہ جات کو مختلف قسم کے میٹیریل سے بنایا جاتا ہے۔ مختلف تختی سطحوں (surface finishes) کے پُرزہ جات بھی بنائے جاسکتے ہیں۔

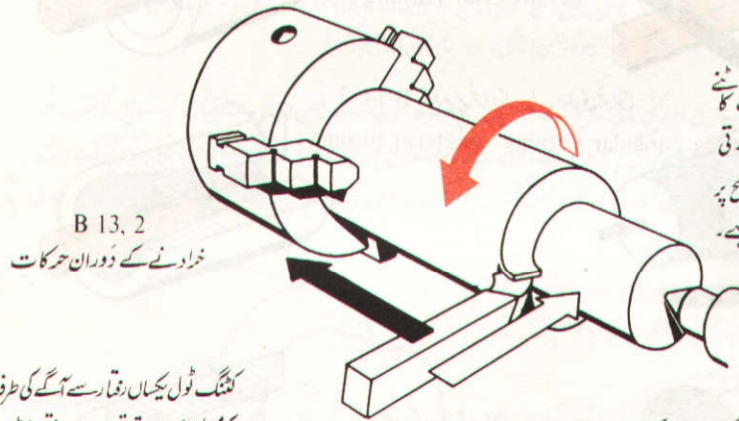

B 13, 2

خرادنے کے دوران حرکات

جاب یا ورک پیس کو گھمانے والی حرکت کھانٹنے والی حرکت یا مین (main) حرکت کہلاتی ہے۔ وہ رفتار جس پر ٹول سے جاب کی سطح پر سے مال اُترتا ہے، کٹنگ سپیڈ کہلاتی ہے۔

کٹنگ ٹول یکساں رفتار سے آگے کی طرف چل کر ایک مسلسل کٹرن آتا رہتا ہے۔ یہ رفتار فیڈ موشن (feed motion) کہلاتی ہے۔

خراد کے ٹول کو حسب منشاء کٹائی کی گہرائی پر لگایا گیا ہے۔ یہ حرکت ایڈجسٹنگ موشن (adjusting motion) کہلاتی ہے۔


خرادنے کا عمل :

گول شکل بنانے کے لیے جاب کو اس کے محور کے گرد خرا د پر گھمایا جاتا ہے اس طرح جاب ٹول کی دھار جو کٹرن آتا رہتا ہے، کے مخالف گھومتا ہے۔ یہ طریقہ خرا دے کا طریقہ کہلاتا ہے۔ مختلف حرکات (motions) کی وضاحت (B 13, 2) میں کردی گئی ہے۔




خراوانے کے طریقے: (Turning Processes)

خراوانے گئے پڑوں کی مختلف اشکال مختلف طریقوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ بیرونی سطح خراوانے کو بیرونی خراوانا (outside turning) اور اندرونی سطح خراوانے کو اندرونی خراوانا (inside turning) کہتے ہیں۔ جاہوں کی بیلن نما شکل لمبائی کے رخ ٹرننگ (Longitudinal turning) سے ہموار سطح فیننگ (facing) سے سلائی دار اشکال ٹیپر ٹرننگ (taper turning) سے گولائی دار اشکال پروفائل ٹرننگ (profile turning) سے اور چوڑیاں تھریڈ ٹرننگ سے کاٹی جاتی ہیں۔ (Thread cutting)

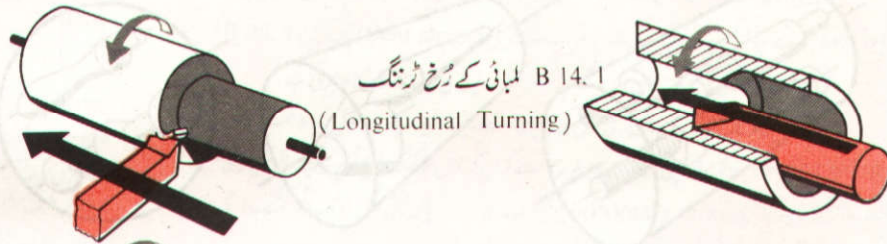


B 14. 1 لمبائی کے رخ ٹرننگ

(Longitudinal Turning)

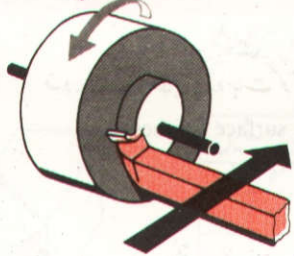


B 14. 2 فیننگ یا ٹرانسورس خراوانا

(Transversal Turning)

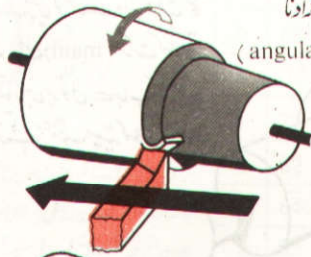


B 14. 3 زاویہ پر خراوانا یا سلائی خراوانا

(angular Turning or taper turning)

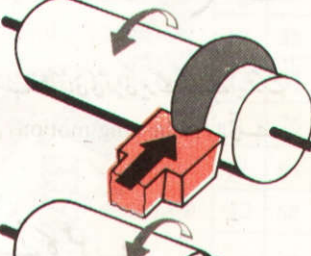

B 14. 4 گولائی خراوانا

(Profile turning)

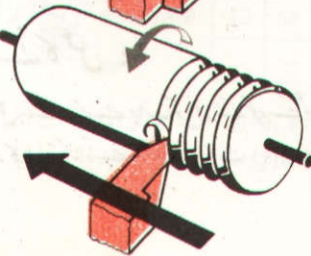


B 14. 5 چوڑیاں خراوانا

(thread turning)




خراومشینوں کی مختلف اقسام (Turning Lathes of Different Designs)


مختلف نوعیت کا کام خراوم پر کرنے کے لیے مختلف اقسام کی خراومشینیں ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ عام سنٹر لیٹھ (Centre Lathe) ہوتی ہے۔ (B 15. 1) دوسری اہم خراومیں فیسنگ لیٹھ اور عمودی خراوم اور بورنگ مل (vertical turning and boring mill) ہوتی ہیں۔ (B 15. 2 & 3)

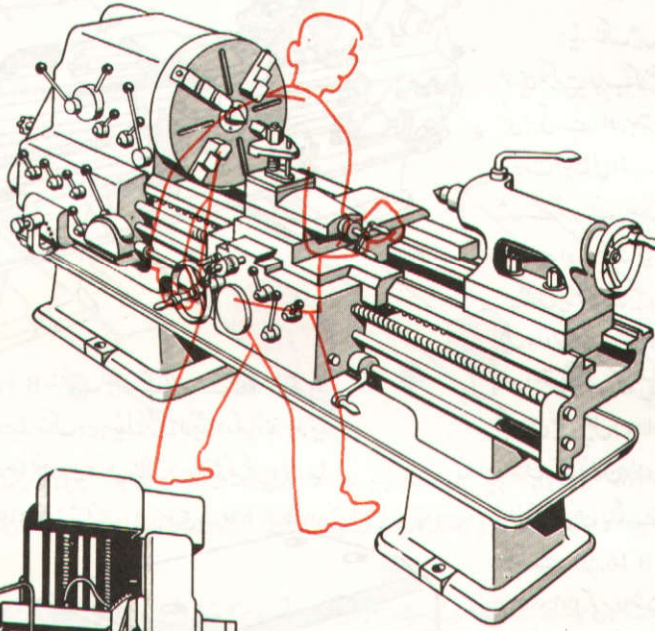

B 15. 1 سنٹر لیٹھ (انجن لیٹھ)
(centre lathe)

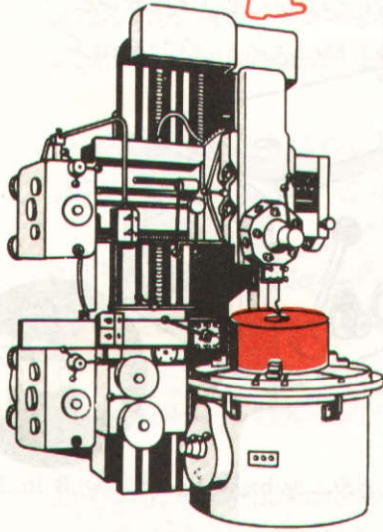

B 15. 2 - عمودی خراوم اور بورنگ مل
(vertical turning and boring mill)

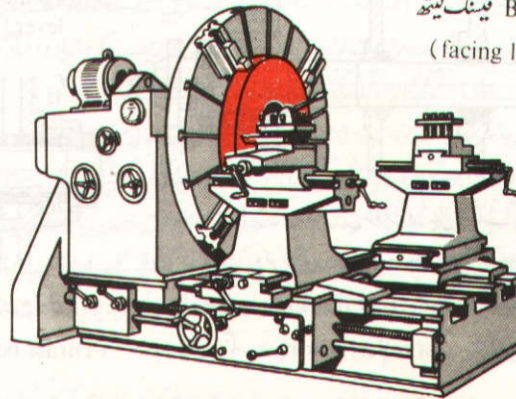

B 15. 3 فیسنگ لیٹھ
(facing lathe)




سینٹر لیٹھ کے اہم حصوں کے نام : (Main Parts of Centre Lathe)

اس لیٹھ کو سینٹروں کی وجہ سے جو کام کو بچھڑتے ہیں،
سینٹر لیٹھ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو انجن لیٹھ یا لمبانی کے رخ ٹرننگ
کرسہ الی لیٹھ بھی کہتے ہیں (B 16, 1)


ہیڈ سٹاک میں (B 16, 2) بیرنگ پر لگی ہوئی مین سپینڈل
محوری حرکت جاب کو منتقل کرتی ہے۔ سپینڈل بڑی مضبوطی سے
لگی ہوتی ہے۔ اور بہترین سٹیل سے بڑی مضبوط بنی ہوتی ہے۔ اکثر
اوقات سپینڈل اندر سے کھوکھی بنی ہوتی ہے تاکہ گول سلاخ اس
میں سے گزر سکے۔ سپینڈل کی سمارنے والی گول سطح کو سخت رکھا
جاتا ہے اور گرائنڈ کیا جاتا ہے۔ عموماً پلین بیرنگ (Plain bearing)

سپینڈل پر لگاتے ہیں۔ جو کانسی (Bronze) کے بنے ہوتے
ہیں۔ رولر بیرنگ میں کم رگڑ (friction) ہوتی ہے اور یہ بھی کثرت
سے استعمال ہوتے ہیں۔ سپینڈل کو بیرنگ میں صحیح چلنا چاہیے۔
اگر اس میں چل (play) ہو تو اس سے جاب کی سطح پر ٹول کی
دھڑک کے نشان (chatter marks) بن جاتے ہیں۔ اور جاب
بینیوی بھی بن جاتا ہے۔ بیرنگ کی چل (play) کو صحیح بھی کیا جا
سکتا ہے۔ (B 16, 3) تھرست بیرنگ محوری دباؤ (Axial
pressure) کو برداشت کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔


سپینڈل کے سرے پر چمک وغیرہ لگانے کے لیے
پوزیاں بنی ہوتی ہیں۔ سینٹر کو سپینڈل کے سلامی دار سوداخ میں
دھکیلا جا سکتا ہے۔ سپینڈل کو لیٹھ مشین کی مین ڈرائیو (main
drive) سے چلایا جاتا ہے۔

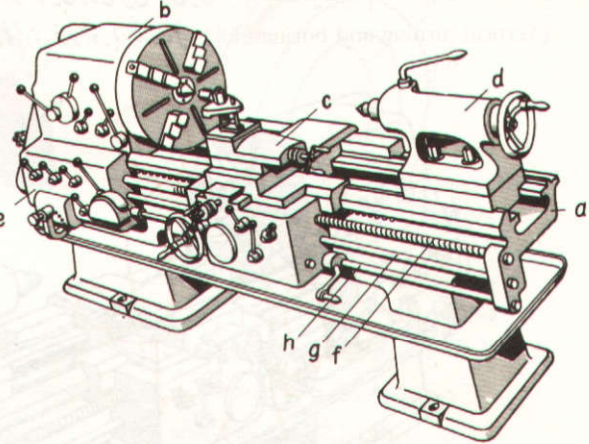

B 16, 1 ٹرننگ لیٹھ کے اہم حصے: (a) لیٹھ بیڈ۔
(b) ہیڈ سٹاک (c) سٹیل کولر سلائیڈ اور کپاؤنڈ سلائیڈ
کے ساتھ (d) ٹیل سٹاک (e) فیڈ گیر جس (f) لیڈ
سکریز (g) فیڈ شافٹ (h) سوچ بار (switch bar)

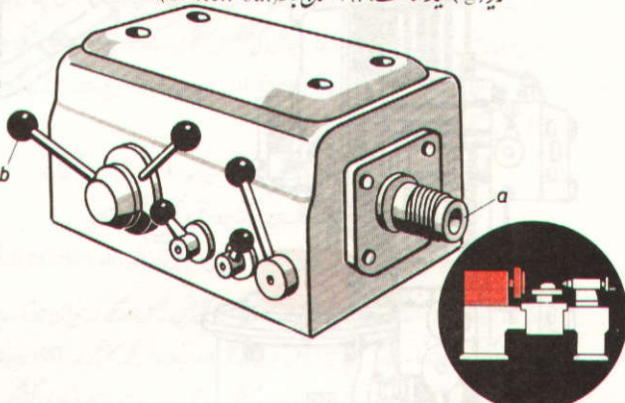

B 16, 2 ہیڈ سٹاک (a) مین سپینڈل (b) چلانے والا لیور (engagement lever)

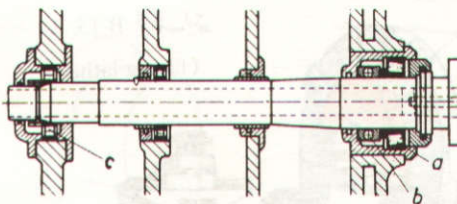


B 16, 4 مین سپینڈل بمع رولر اور بال بیرنگ

(a) سلامی دار رولر بیرنگ (taper roller bearing)


(b) بال بیرنگ (Ball bearing)

(c) رولر بیرنگ (roller bearing)

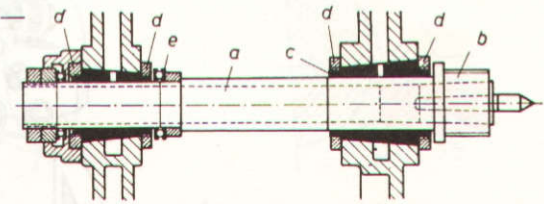


B 16, 3 مین سپینڈل بمع پلین بیرنگ (a) مین سپینڈل (b) مین سپینڈل کا سہارا



(c) پریسڈ بیرنگ (d) تھرست بیرنگ (Thrust bearing)

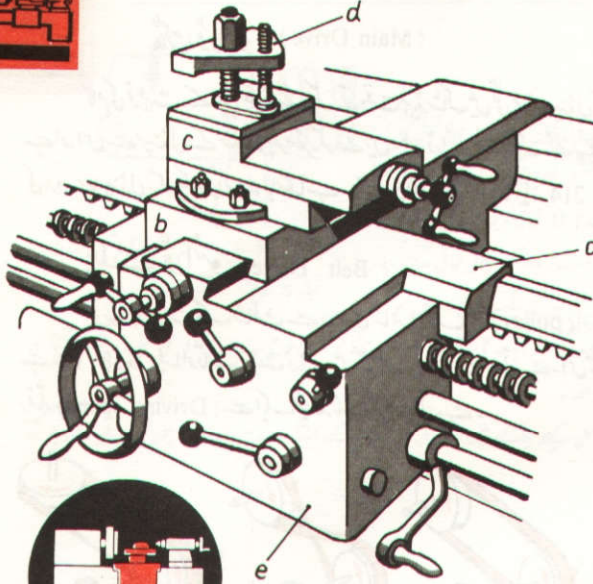

B 17,1 کیمریک کی ساخت۔ (a) سیڈل (b) کراس سلائیڈ (c) کمپاؤنڈ سلائیڈ۔ (d) ٹول ہولڈر (e) اپرن بکس

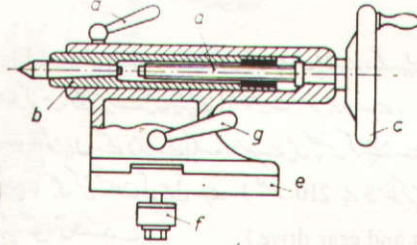

B 17,2 ٹیل شاک۔ (a) سپنڈل۔ (b) سیلو۔ (c) ہینڈ ویل (d) بیج۔ (e) بیس (Base) (f) بکھڑنے والا حصہ۔ (g) بکھڑنے والا بیج

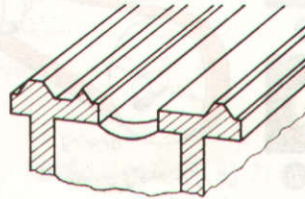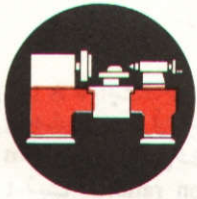

B 17,3 خوروشین کا V ٹیپ گاٹھ ویز والا بیڈ۔

خراڈ لول، فیڈ اور فیڈ کے لیور سب ہی کیمریج پر لگے ہوتے ہیں۔ کیمریج بھی سیڈل، کراس سلائیڈ، کمپاؤنڈ سلائیڈ بمع ٹول آڈی (Tool post) اور اپرن (Apron) پر مشتمل ہوتی ہے۔ سلائیڈوں کو گاٹھ ویز (Guide ways) میں بغیر کسی چل (Play) کے صحیح طور پر چلنا چاہیے۔ سیڈل اور کراس سلائیڈ کو فیڈ شافٹ (feed shaft) یا لیڈ سکر لو سے چلایا جاتا ہے۔

ٹیل شاک (Tail stock) (B 17, 2) کو زیادہ لمبے جاب کو سہارا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈرائنگ یا ریمنگ کرنے کے لیے ٹیل شاک استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ٹیل شاک کا سوراخ ماس سلائی دار (Morse tapered) ہوتا ہے۔ جو کہ ڈرائل یا دیر کے شینک (shank) کے موافق ہوتا ہے۔ ٹیل شاک لیتھ بیڈ پر آگے پیچھے چلا کر کہیں بھی لاک کر سکتے ہیں۔ ٹیل شاک کے ہینڈ ویل کے ذریعے اس کی سپنڈل سلیو (Spindle sleeve) کو آگے پیچھے کیا جاسکتا ہے۔ ایک سکر لو کی مدد سے سپنڈل سلیو کو کہیں بھی لاک کر سکتے ہیں۔ ٹیل شاک کی اور بھی قسمیں ہیں۔ جن میں سپنڈل سلیو کو ہوا یا ہائیڈرولک تیل کے دباؤ سے چلاتے ہیں۔ اس طرح جاب پر کیساں دباؤ رہتا ہے۔

خراڈ کے بیڈ پر تمام دوسرے حصے لگے ہوتے ہیں۔ بیڈ کے نیچے ٹانگیں لگی ہوتی ہیں کیمریج اور ٹیل شاک بیڈ پر بنے ہوئے "V" یا ہموار شکل گاٹھ ویز پر چلتے ہیں (B 17, 3) بڑے قطر کے جاب خراڈنے کے لیے لیتھ بیڈ میں ایک حنا (Gap) رکھتے ہیں۔






درجے دار پلے ڈرائیوز : (Stepped pulley drives)

ایک خاص حد کے اندر اندر مخصوص پیکر حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیکروں کا ایک سلسلہ ہو۔ 26 اور 306 پیکر فی منٹ کے دوران مختلف پیکر فی منٹ حاصل کرنے کے لیے درجے دار پلے (stepped pulley) اور گراہوں کا سلسلہ استعمال کرتے ہیں۔

(Stepped pulley drives without back gearing arrangement.) بیک گیرنگ کے بغیر درجے دار پلے ڈرائیوز

چار درجے کی پلے (four-stepped pulley) سے مین سپنڈل پر چار مختلف رفتاریں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ (B 19, 1) مثال: بیلٹ کی پوزیشن نمبر I

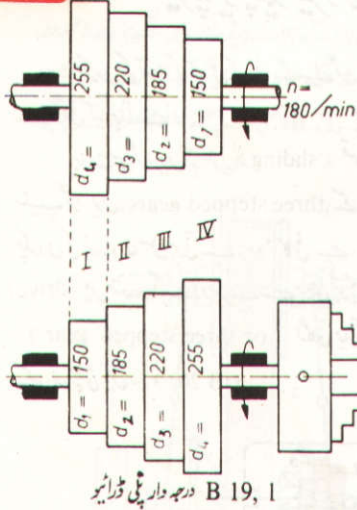

$$n_1 = \frac{d_4 \times n}{d_1} = \frac{255 \text{ mm} \times 180 \text{ Rpm}}{150 \text{ mm}} = 306 \text{ Rpm}$$

بیلٹ کی پوزیشن نمبر II

$$n_2 = \frac{d_3 \times n}{d_2} = \frac{220 \text{ mm} \times 180 \text{ Rpm}}{185 \text{ mm}} = 214 \text{ Rpm}$$

بیلٹ کی پوزیشن نمبر III

$$n_3 = \frac{d_2 \times n}{d_3} = \frac{185 \text{ mm} \times 180 \text{ Rpm}}{220 \text{ mm}} = 151.36 \text{ Rpm}$$

بیلٹ کی پوزیشن نمبر IV

$$n_4 = \frac{d_1 \times n}{d_4} = \frac{150 \text{ mm} \times 180 \text{ Rpm}}{255 \text{ mm}} = 105.8 \text{ Rpm}$$

(stepped pulley drives with back gearing)

بیک گیرنگ سے منسلک درجے دار پلے ڈرائیوز۔

بیک گیر (back gear) کے استعمال سے پیکروں کے درجوں کی تعداد دوگنا ہو جائے گی۔

$$50 = z_4, 25 = z_3, 50 = z_2, 25 = z_1 \quad \text{مثال}$$

ہوں تو کل نسبت منتقلی (i) معلوم کریں :

$$i = \frac{z_2}{z_1} \times \frac{z_4}{z_3} = \frac{50}{25} \times \frac{50}{25} = 4$$

فرض کیا کہ پیکر n_1, n_2, n_3, n_4 اس وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ بیک گیر لگایا نہیں جاتا۔ (اوپر کی مثال) بیک گیرنگ لگانے سے مندرجہ ذیل پیکروں کی تعداد حاصل کی جاسکتی ہے۔


$$n_5 = \frac{n_1}{i} = \frac{306 \text{ Rpm}}{4} = 76.5 \text{ Rpm}$$

$$n_6 = \frac{n_2}{i} = \frac{214 \text{ Rpm}}{4} = 53.5 \text{ Rpm}$$

$$n_7 = \frac{n_3}{i} = \frac{151 \text{ Rpm}}{4} = 37.75 \text{ Rpm}$$

$$n_8 = \frac{n_4}{i} = \frac{105.8 \text{ Rpm}}{4} = 26.45 \text{ Rpm}$$

درجے دار پلے ڈرائیو سادہ اور سستی ہوتی ہے۔ چونکہ بیلٹ کو پلے کے درجوں پر منتقل کرنے میں وقت صرف ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ لہذا یہ مفید ہوتی ہے۔ جدید تراوشینوں پر درجے دار پلے ڈرائیو ساز و نا ساز ہی استعمال کی جاتی ہے

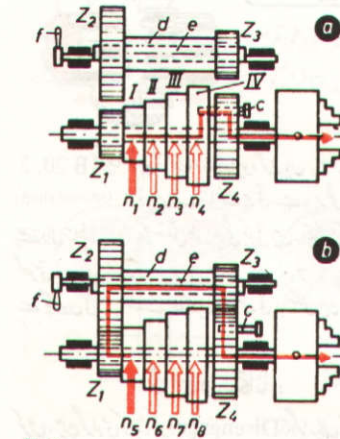


B 19, 1 درجے دار پلے ڈرائیو سے بیک گیرنگ۔ (a) بیک گیرنگ منتقل

(b) بیک گیرنگ لگا ہوا۔ درجے دار پلے گراہی Z_1 کے ساتھ لگی ہوتی ہے گراہی Z_4 مین سپنڈل پر لگی ہوتی ہے جب بیک گیرنگ کو منتقل کیا جاتا ہے تو پلے نیالی قوت بذریعہ پلے بولٹ (Carrier bolt—C)


مین سپنڈل تک منتقل ہوتی ہے بیک گیرنگ لگانے کیلئے پلے بولٹ (c) بیک گیرنگ کی شافٹ (e) پر کھوئی ہیں۔ دستی طور (f) کو پلانے سے ان گراہوں کا رابطہ قائم ہونے سے گراہوں Z_1 اور Z_4 کے ساتھ پلے کرپٹے لگتی ہیں۔ (بیک گیرنگ شافٹ کے سروں پر دو مخروطی مخروطی (eccentric pivots) ہوتے ہیں) اس طرح گراہوں Z_2 اور Z_3 کے ذریعے مین سپنڈل کو طاقت منتقل ہوتی ہے۔



تغیر پذیر سپیڈ گیر والا گیر بکس : (Gear box with variable speed gear)

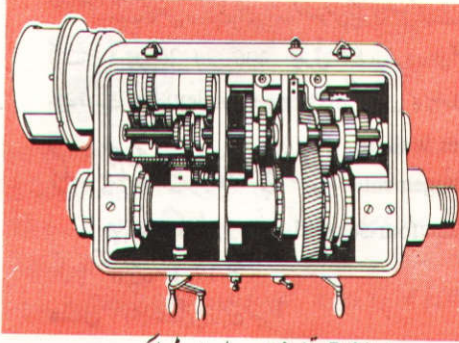


B 20, 1 تغیر پذیر سپیڈ والا گیر بکس

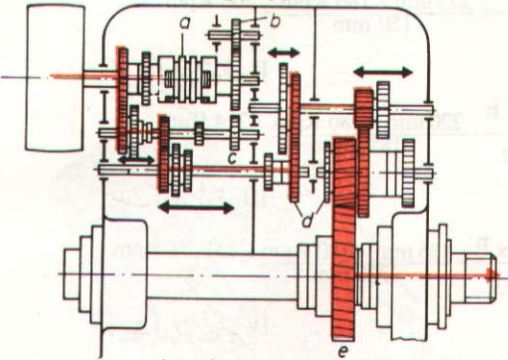

B 20, 3 - تر قمار کے 18 درجوں والے مین گیزر کا خاکہ۔ (a) رفتار والا متعدد قرص ڈوپلیکس کلچ (duplex multiple clutch) (b) گرامی کو گرامی 'ج' کے ساتھ سمت اٹانے کے لیے توڑنا۔ (d) گرامیاں جو فیڈ کو تبدیل کرتی ہیں۔ (e) ایجیڈار دندلوں والی مین سپنڈل گرامی۔ (main spindle gear with helical teeth)

چکروں کی تعداد کو تبدیل کرنے کے لیے گرامیوں کو کلچ (clutch) کے ذریعے سے منتقل کیا جاتا ہے۔

بہت سی گرامیاں پھسلوں (sliding) قسم کی ہوتی ہیں۔ (B 20, 2) تنہی سٹیپ گرامیوں (three stepped gears) کے مل کر چلنے سے جو تین قسم کی مختلف چکروں کی تعداد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ناکافی ہے۔ اس لیے خرابی کی مین ڈرائیو (main drive) میں متعدد ایک دوسرے سے جڑی ہوئیں دو یا تین سٹیپ گرامیاں (two or three stepped gear) لگائی جاتی ہیں اور یہ گرامیاں تین بندھنوں کے اندر چلتی ہیں۔ (B 20, 3)

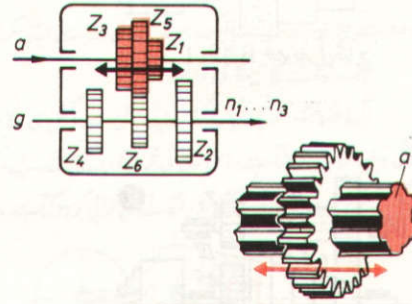


B 20, 2 تغیر پذیر سپیڈ والا گیر بکس ڈرائیو گرامیاں Z_5, Z_3, Z_1 متعدد دھیری شاfts (splined shaft) جو ڈرائیونگ شاfts ہوتی ہے۔ پر لگی ہوتی ہیں۔ گرامیاں Z_6, Z_4, Z_2 چلنے والی شاfts (g) پر مستقل طور پر لگی ہوتی ہیں۔ ایک موٹر کے ذریعے شاfts یکساں رفتار پر گھومتی ہے۔ گیر بلاک کو $Z_4 - Z_3$ یا $Z_2 - Z_1$ یا $Z_6 - Z_5$ کی حالت میں تبدیل کرنے سے چکروں کی تین مختلف تعدادیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

گرامیاں لگانا : گرامیاں لگانے کے لیے مشین کو روک لیں یا مشین کو آہستہ کر لیں۔ گرامیاں لگانے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کریں۔ مین گرامی کو ہٹا کر (Disengage) گرامیاں تبدیل کریں۔ (گیر چینج کریں) گیر تبدیل کر کے سپیڈ کم یا زیادہ کرنے کے لیے اکثر کلچ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلچ عمل کے دوران مشین کے چلتے چلتے ہی گیر تبدیل کر کے رفتار کو کم یا زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کلچ مخروطی کلچ (cone clutch) اور متعدد قرص کلچ (multiple disc clutch) قسم کے ہوتے ہیں (B 20, 4) اس کے علاوہ گیر چینج کرنے میں صرف وقت کم کرنے کے لیے بریک کلچ (brake clutch) خود کار کلچ (automatic clutch) یا پری سلیکٹر (preselector devices) استعمال ہوتے ہیں۔

B 20, 4 - متعدد قرص کلچ (Multiple disc clutch)


بیرونی قرص - a کلچ کی باڈی (body) کے باہر کے حصے اور اندرونی قرص (b) اندر کے حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیور d سے منتقل گرامی سیو (gear shifting sleeve) کے ذریعے دونوں قرصوں کو باہم دایا جاتا ہے۔ دونوں قرصوں کے درمیان رگڑ (friction) کی وجہ سے شاfts پر لگے ہوئے اندرونی حصے کی حرکت بیرونی حصے تک منتقل ہوتی ہے۔ حرکت کو آگے منتقل کرنے کے لیے ایک گرامی بیرونی حصے پر لگے ہوئے ہب (hubs) کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔

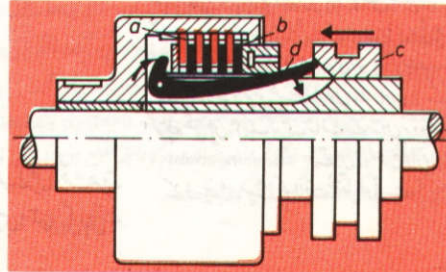




لا محدود تغیر پذیر ڈرائیو (Infinitely variable speed drive)

مشین پر کام کے دوران چکر فی منٹ کو خاص حد تک تغیر پذیر رفتار گیر (variable speed gear) کے بجائے ہیڈشاک میں لگے ہوئے لا محدود تغیر پذیر رفتار ڈرائیو (Infinitely variable speed drive) کے ذریعے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ ساخت کے لحاظ سے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے مکینیکل ڈرائیوز (مثلاً PIV drives اور PK-drives) ہائیڈرالک ڈرائیوز اور الیکٹریک ڈرائیوز (3, 1, B 21)۔ بجلی سے چلنے والی لا محدود تغیر پذیر رفتار ڈرائیوز کے لیے عموماً ڈی۔ سی موٹریں استعمال کی جاتی ہیں۔

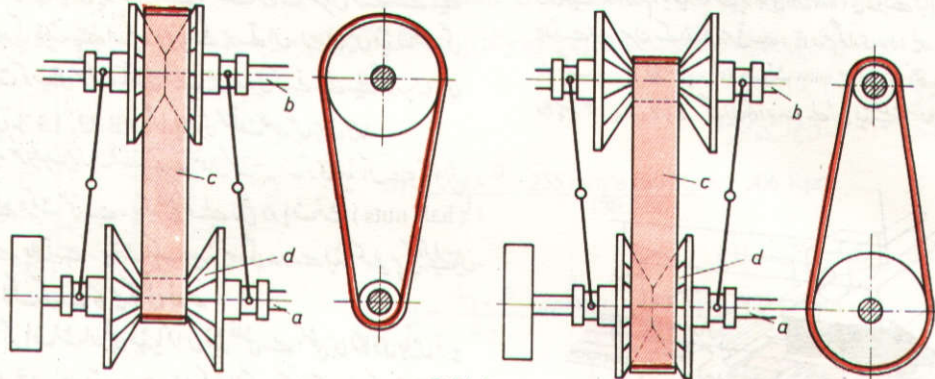

B 21, 1

PIV: B 21, 1 ڈرائیو : شافٹ a چلنے والی شافٹ ہے۔ ایک چھپی بیٹ c سپنڈل b کو چلاتی ہے۔ مخروطی قرصوں (cone discs) کو لیور سسٹم کے ذریعے ترتیب (adjust) کیا جاتا ہے۔ شافٹ b کو آہستہ گھمانے کے لیے بیٹ کو اندرونی قطر a پر لگاتے ہیں۔ شافٹ کو تیز چلانے کے لیے لیور سسٹم کے ذریعے پلیٹ a پر اکٹھی کی جاتی ہیں اور b پر تباہی کی جاتی ہیں۔ اس طرح سپیڈ کو گھٹایا یا بڑھایا جاسکتا ہے۔

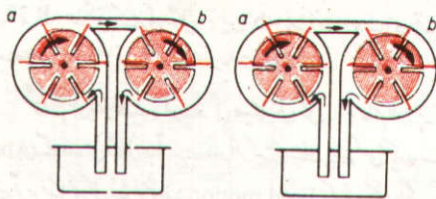


B 21, 3

B 21, 3 - ہائیڈرالک ڈرائیو تیل کے پمپ a اور تیل کی موٹر b پر مشتمل ہوتی ہے۔ تیل کا پمپ تیل اندر کھینچتا ہے اور مسلسل یکساں رفتار پر چلتا ہے۔ جتنا تیل پمپ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تیل کی موٹر کو چلاتا ہے۔ یہ موٹر سپنڈل کو چلاتی ہے۔ تیل کی موٹر کو مخوف المرکز ایڈجسٹمنٹ سے چکروں کو لا محدود گھٹایا یا بڑھایا جاسکتا ہے۔ مثلاً تیل کی موٹر کے مرکز کو دور زیادہ فاصلے پر سیٹ کریں تو تیل زیادہ سطح پر پھیل کر گرسے گا اور موٹر کم چکر پر چلے گی اور اگر موٹر کے مرکز کو دور کم فاصلے پر سیٹ کیا جائے تو اندر داخل شدہ تیل کی کچھت کرنے کے لیے اس کو تیز گھومنا چاہیے تیل کے پمپ کی مخوف المرکز ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے چکروں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔

لا محدود تغیر پذیر رفتار ڈرائیو کے طریقے خراہ مشین کی کارکردگی کو زیادہ بہتر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح مخصوص موزوں چکر فی منٹ پر خراہ مشین کو

سیٹ کر سکتے ہیں۔

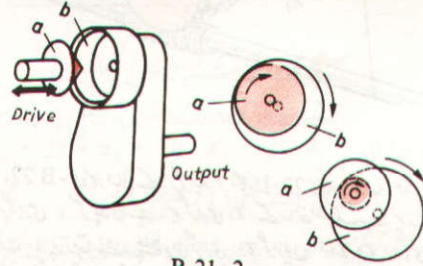

B 21, 2

PK-B 21, 2 ڈرائیو : ٹیپر a ڈرائیو سے حرکت لیتی ہے اور پھر رنگ b کو یہ حرکت رگڑ سے منتقل کرتی ہے۔ لا محدود تغیر پذیر رفتار ٹیپر کو رگڑ والے رنگ کی جانب حرکت دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ نسبت منتقلی قطروں کے متناسب ہوتی ہے۔ اس لیے ٹیپر کو رنگ کے ساتھ چپ کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح رنگ کا چلنے والی شافٹ کے ساتھ لوچ دار تعلق (Swinging connection) ہو جاتا ہے اور شافٹ کی حرکت سپنڈل کو منتقل ہو جاتی ہے۔



فید گرایاں : (Feed gears)

سیڈل کے پہلے کو ہاتھ سے چلا کر فید اور ایڈجسٹمنٹ موشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آٹومیٹک فیلڈ کے لیے فید شافٹ چلاتے ہیں اور فید شافٹ کو گیر بکس کی گرایوں کی مدد سے گھمایا جاتا ہے۔

 
ایپرن : (Apron)

ایپرن سیڈل پر لگا ہوتا ہے۔ مختلف حرکات کنٹرول کرنے کے لیے اس پر باہر کی طرف پھینے اور لیور وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ ایپرن میں فید شافٹ کی گول حرکت کو سیدھی حرکت یا آڑی حرکت میں تبدیل کرنے کے لیے گرایاں لگی ہوتی ہیں۔ (B 22, 1 & 2) ان گرایوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔

لیڈ سکرپٹ پر رہاں لگنے کے لیے اس کے نیچے ایک کیریج (carriage) کے ذریعے حرکت ملتی ہے۔ یہ کیریج کیریج دو ہاف نٹ (half nuts) کی مدد سے چلاتا ہے۔ یہ نٹ ایک ہینڈ لیور کی مدد سے لیڈ سکرپٹ پر کپڑا کر لیتے ہیں۔

لاک کرنے کا میکاٹکی ذریعہ :


اگر ہاف نٹ اور ایپرن فیلڈ اس فیلڈ غلطی سے اکٹھی ہی لگا دی جائیں تو یہ میکاٹکی ذریعہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی خرابی کو روکنے کے لیے ایک محفوظ ذریعہ لگایا گیا ہے جو اس طرح کے اکٹھے لیور لگانے کی خرابی کو روکتا ہے۔ (B 22, 3)




B 22, 3 - حفاظتی آلے کی مثال : لیور 'b' (ہاف نٹ) صرف اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جب لیور 'a' (فیلڈ شافٹ) صفر حالت میں ہو۔

ورم کو علیحدہ کرنے کی میکاٹکی گول : یہ عام طور پر ایپرن (Apron) کے اندر ہی لگائی جاتی ہے اور اگر کیریج پھلتے پھلتے کسی ٹیک سے ٹکرا جائے تو یہ میکاٹکی کل فیلڈ موشن (Feed motion) کو خود بخود آگ کر دیتی ہے۔ (B 22, 4)


B 22, 4 - ایپرن جس میں ورم علیحدہ کرنے کی میکاٹکی کل لگی ہوتی ہے۔ فیلڈ شافٹ (a) گرای Z1 اور Z2 کے ذریعے ورم (b) کو چلاتی ہے۔ لمبائی کے ڈش فیلڈ ورم (c) اور گرایاں Z4, Z7 کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کیریج (carriage) ٹیک 'g' کے ساتھ ٹکرا جائے تو کیریج کی لمبائی کے ڈش کی حرکت رک جاتی ہے۔ ورم گیر اور گرایوں Z3, Z7 کی حرکت بھی رک جاتی ہے۔ گرایوں Z1 اور Z2 کی مدد سے ورم مسلسل چلتا رہتا ہے اور خود بخود ورم ہاؤسنگ (d) کے باہر ورم گیر کے ساتھ بائیں یا دائیں لگ جاتا ہے۔ لیور 'i' جس پر سپرنگ 'h' کا دباؤ ہوتا ہے۔ اپنے محور 'z' پر جھونکا رہتا ہے۔ اس طرح (e) حرکت کرتا ہے اور چرخ روک (Pawl) (f) کی پھینے سے نکل جاتی ہے۔ جس سے ہاؤسنگ 'd' نیچے گر جاتا ہے اور ورم کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ فیلڈ کا پریشر سپرنگ 'h' کی مدد سے کم دیش کیا جاتا ہے۔

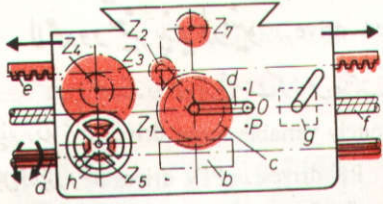


B 22, 1 - ایپرن (a) - فیلڈ شافٹ (b) - ورم (c) - ورم گرای (d) - لیور (e) - وندے دار ریگ گیر (f) - لیڈ سکرپٹ (g) - ہاف نٹ (h) - ہاتھ سے چلانے والا پہلیہ Z3, Z4, Z5, گرایوں کی دہرے لے رخ فیلڈ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ (key way) (جس میں لمبائی کے رخ چھری)

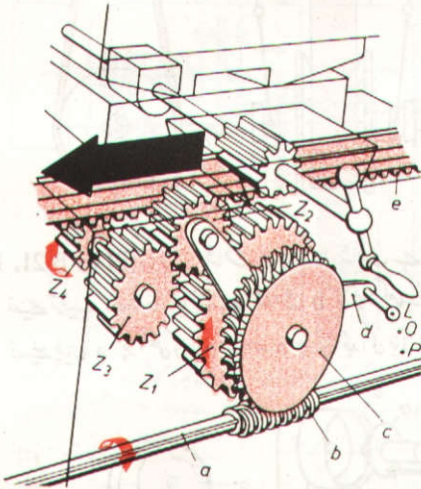

B 22, 2 - خود کار لمبائی کے رخ فیلڈ کو لگانا (B 22) کو دیکھیں) ورم 'b' ورم گرای 'c' کو چلاتی ہے۔ جو گرای 'Z1' کے ساتھ منسلک ہے لیور 'd' حالت 'L' پر رہتا ہے۔ چلنے والی گرای 'Z2' گرایوں 'Z4, Z3' جو اسی شافٹ پر لگی ہوتی ہیں، کے ساتھ لگ جاتی ہے اور وندے دار ریگ 'e' کے ساتھ منسلک ہو کر چلتی ہے۔ کراس یا آڑی فیلڈ کے لیے لیور 'd' کو 'P' پر لگاتے ہیں۔ اس طرح گرای 'Z2' کراس فیلڈ سکرپٹ کی گرای کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔

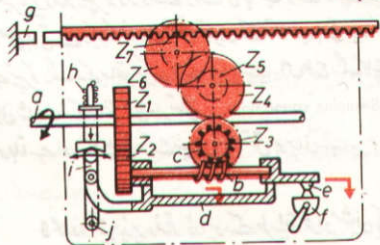


B 22, 4

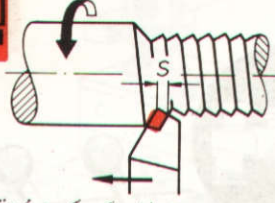


فیڈ ڈرائیوز (Feed Drives):

فیڈ سے بنے ہوئے کٹ (cut) کی موٹائی ملی میٹر فی چکر میں لاپی جاتی ہے۔ (ملی میٹر فی چکر) (B 23, 1) خراب پر مختلف کاموں کے لیے مختلف فیڈ درکار ہوتی ہے۔ مثلاً کھردری کٹائی (Roughing) کے لیے فیڈ 0.5 ملی میٹر فی چکر اور ختمی کٹائی (Finishing) کے لیے 0.1 ملی میٹر فی چکر رکھی جاتی ہے۔ جب بڑی فیڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فیڈ شافٹ چھوٹی فیڈ کی نسبت زیادہ تیز چلائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر نسبت منتقلی حرکت کے مطابق فیڈ شافٹ کے ایک چکر میں کیڑیج ایک ملی میٹر چلتی ہو تو فیڈ شافٹ کو بھی جاب کے فی چکر کے لحاظ سے ایک چکر لینا پڑے گا۔ اگر فیڈ ایک ملی میٹر فی چکر چاہیے ہو۔ اسی طرح سے 0.5 ملی میٹر فی چکر کی فیڈ ہو تو فیڈ شافٹ $\frac{1}{2}$ دفعہ چلی اور 0.25 ملی میٹر فی چکر کے لیے $\frac{1}{4}$ دفعہ۔

فیڈ ڈرائیوز کے ذریعے فیڈ شافٹ کے مختلف درکار چکر حاصل کیے جاتے ہیں۔ جس کی ساخت کے لحاظ سے بہت سی قسمیں ہیں۔ فیڈ ڈرائیوز کو مین ڈرائیوز سے چلاتے ہیں۔

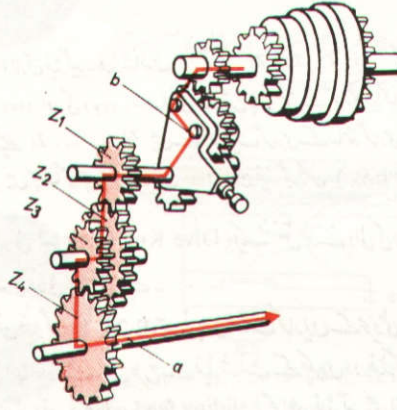

B-23, 3-منتخب گرائیاں تبدیل کرنا (pick off change gear) (a) فیڈ شافٹ
(b) سمت اٹھانے والی گرائی (reversing gear) (معنو 24 پر B 24, 4)
تبدیل پذیر گرائیاں - Z4, Z3, Z2, Z1

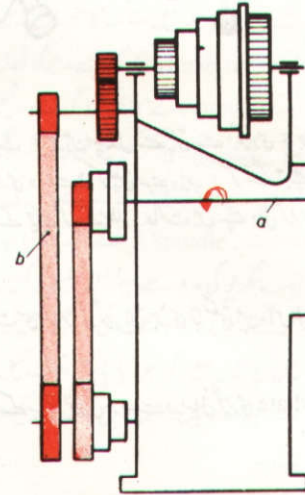


B-23, 2-بیلٹ فیڈ ڈرائیوز (a) فیڈ شافٹ
(b) بیلٹ

بیلٹ فیڈ ڈرائیوز (Belt feed drive):

بیلٹ کو کھسکانے سے فیڈ شافٹ کے چکر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں (B 23, 2) چونکہ بیلٹ کی پھسلن (Slip) سے فیڈ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے بیلٹ فیڈ ڈرائیوز بہت کم استعمال کی جاتی ہے۔

گیئر ڈرائیوز (Gear Drive):


گرائیوں کے ذریعے حرکت کی منتقلی زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ اس لیے صحیح فیڈ حاصل ہوتی ہے۔ مختلف گرائیاں تبدیل کرنا (Pick-off change gear) (B 23, 3) مختلف قسم کی فیڈوں (feeds) کے لیے مختلف چکروں کو حاصل کرنے کے لیے مختلف گرائیاں تبدیل کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن گرائیاں تبدیل کرنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔

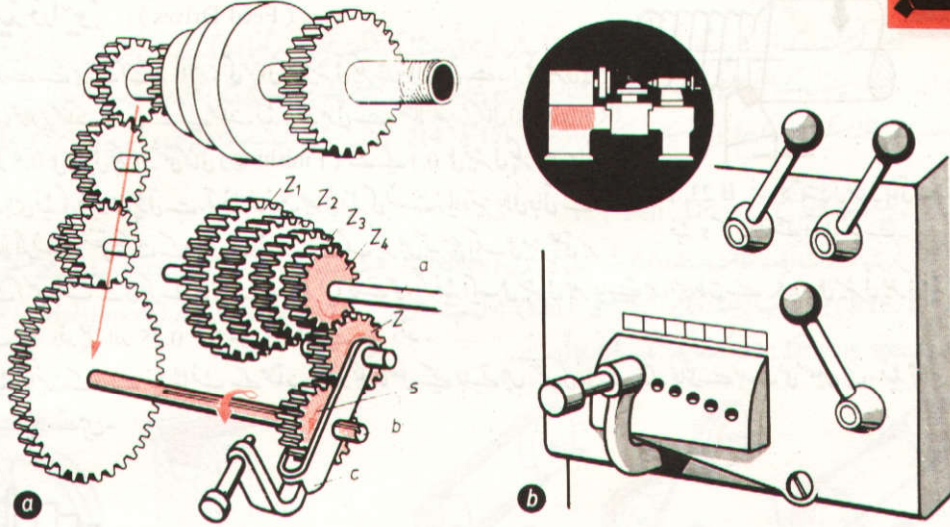

B 24, 1 - نارٹن فیڈ گیر (a) نارٹن فیڈ گیر - فیڈ شافٹ a کو Z_4, Z_3, Z_2, Z_1 گرائوں سے جوڑا گیا ہے اور شافٹ b جو ہین سپنڈل سے چلتی ہے (گرائی s جو چھری دار راستے (key way) اور کی (key) سے لمبائی کے رُش چل سکتی ہے کو لگا دیا گیا ہے۔ یہ گرائی s جھولنے والی گرائی z سے مل کر چلتی ہے۔ لیور c کو آگے پیچھے کر کے گرائوں کے گچھے $Z_4 \dots \dots \dots Z_1$ میں سے کسی ایک گرائی کے ساتھ گرائی z جوڑی جاسکتی ہے۔ لیور کو آگے پیچھے کر کے مطلوبہ حالت میں گچھے والی گرائی کے متعلقہ سو ریش میں پھنسا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ (b) نارٹن فیڈ گیر کس (Norton feed gear box)

ڈائیو کی گیر (Dive Key Gear) ایک منتقل ہونے والی کی (dive key) کے ذریعے بہت سی سائز کی گرائیاں جوڑی جاسکتی ہیں۔ اس طرح سے مطلوبہ فیڈ جلدی لگائی جاسکتی ہے۔

نارٹن فیڈ گیر (B 24, 1) چھوٹی بڑی مختلف گرائیوں کے محزوطی گچھے میں سے کسی ایک گرائی کے ساتھ لیور کی مدد سے درمیانی گرائی (intermediate gear) کو جوڑا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے فیڈ شافٹ کے پکڑوں اور فیڈ کو جلدی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ پھسلوئیں گرائی ڈرائیو (sliding feed gear) کو بطور فیڈ گیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھسلوئیں گرائی ڈرائیو (Dive key)، نارٹن گیر اور پھسلوئیں گرائی ڈرائیو (sliding gear drive) زیادہ تر گیر کس میں اکٹھے ہی مرتب کیے جاتے ہیں اور اس طرح متعدد مختلف فیڈز حاصل ہو جاتی ہیں۔

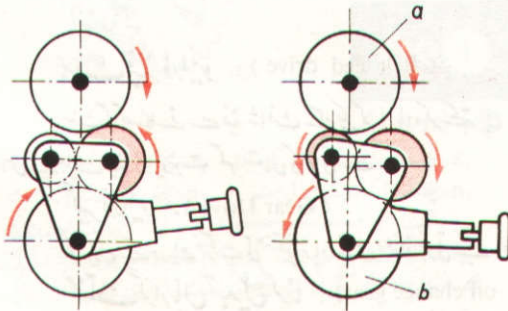

B 24, 2 سمت پلٹ گرائی (Reversing gear) یا سمت پلٹ

پلیٹ (Reversing plate) گرائی (b) اور گرائی (a) ایک ہی پکڑوں پر لگوتی ہیں۔ شکل B23, 3 میں سمت پلٹ گرائی کی جگہ دکھائی گئی ہے۔

فیڈ پلٹ گرائی (Feed reversing gear) : ٹول سلائڈ کو بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں چلانے کے لیے لیڈنگ سکریو کی گھومنے کی سمت، فیڈ شافٹ، ڈراپ درم (drop worm) کو اٹھانے پڑے گا۔ سمت اٹھانے کے لیے پلٹ گیر (reversing gear) استعمال ہوتا ہے۔ سمت کو تبدیل کرنے کے لیے عموماً ایک درمیانی گرائی (intermediate gear) سے بھی کام لیتے ہیں۔ سمت پلٹ گیر (reversing gear) بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں۔ (B 24, 2)




خراوانے کے ٹولز : (Turning tools)

میٹریل آٹارنے کے لیے ٹول سٹیل اور ہائی سپیڈ سٹیل کے بنے ہوئے ٹول اور کاربائیڈ ٹیپ ٹول استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان ٹولوں کی میعاد کا دارومدار ان کے اپنے میٹریل اور کاٹنے والی دھار (cutting edge) کی شکل پر ہوتا ہے۔

خراوانے کے ٹول کا میٹریل :

ٹول کے میٹریل کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں۔ سختی (hardness)، مضبوطی (toughness)، مزاحمت حرارت (heat resistant) اور کم گھسنا (wear)

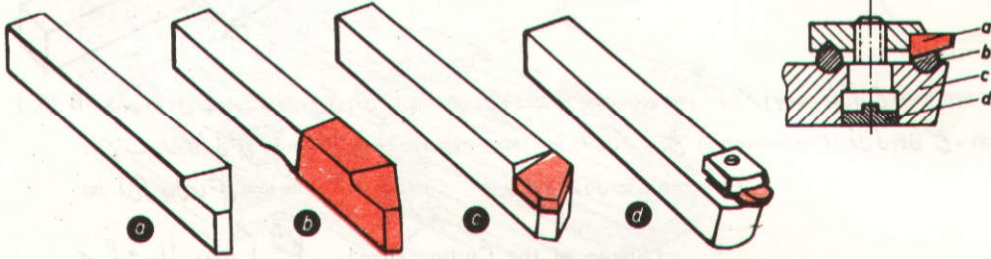

B 25, 1 - خراوانے کے ٹول (a) بھوس ٹول، جو عام ٹول سٹیل یا ہائی سپیڈ سٹیل سے بنا گیا ہے۔ (b) ٹول کا کاٹنے والا حصہ ہائی سپیڈ سٹیل کا بنا کر ہٹ ویلڈ (Butt weld) کیا گیا ہے۔ (c) ہائی سپیڈ سٹیل کی ٹیپ لیکر ویلڈ کی جاتی ہے یا سینڈ کا کاربائیڈ کی ٹیپ کو چپکے ٹانکے سے جوڑا جاتا ہے۔ (d) ڈائمنڈ ٹیپ بعد ہولڈر۔ (a) ڈائمنڈ (b) سپورٹ (c) ہولڈر (d) بند (seal)

کاٹنے والے ٹول کی سختی میٹریل میں ٹول کے حصے جانے کے لیے ضروری ہے مضبوطی کم ہونے سے کاٹنے والی دھار کے ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے۔ مزاحمت حرارت ہونے کی صورت میں ٹول کی دھار کٹائی کے دوران رگڑ سے پیدا شدہ حرارت کے باوجود اپنی سختی برقرار رکھے گی۔ کم گھسنے کی خاصیت ٹول کی کاٹنے والی دھار کو ہلکی گھسنے سے محفوظ رکھے گی۔

غیر جھرتی ٹول سٹیل (Unalloyed tool steel) یا وہ سٹیل ہے جس میں 0.5 سے 1.5 فیصد تک کاربن ہوتی ہے۔ ان کی سختی 250 سینٹی گریڈ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ زیادہ رفتار پر کاٹنے کے لیے نامناسب ہے اور اس وجہ سے ان سے خراوانے کے ٹول خاص حالات میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ غیر جھرتی ٹول سٹیل کو عموماً کاربن سٹیل یا پھر صرف ٹول سٹیل (tool steel) بھی کہتے ہیں۔


جھرتی ٹول سٹیل (Alloy tool steel) اس سٹیل میں کاربن کے علاوہ ٹنگسٹن، کرومیم، ڈائیم، مولیبدیم وغیرہ کی بھی آمیزش ہوتی ہے تاکہ اس کے دوڑ پ کم یا زیادہ جھرتی اور تلو والا سٹیل (low-high alloy steel) بھی بنائے جاتے ہیں۔

ہائی سپیڈ سٹیل (H.S.S.) زیادہ جھرتی اجزاء والا سٹیل ہے۔ اس میں گھسنے کے خلاف مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی سختی 600 سینٹی گریڈ پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں ٹنگسٹن کی آمیزش ہونے سے مزاحمت حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ رفتار کٹائی پر بھی کامتا ہے کیونکہ ہائی سپیڈ سٹیل ہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا (tip) لے کر کاربن ٹول کی باڈی سے ویلڈ کر دیتے ہیں۔ (B 25, 1)

سیمینٹڈ کاربائیڈ (cemented carbides) ٹول کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ سیمینٹڈ کاربائیڈ کے اہم اجزاء ٹنگسٹن یا مولیبدیم (molybdenum) کو بالٹ کاربن ہوتے ہیں۔ کاربن سٹیل کی باڈی پر سیمینٹڈ کاربائیڈ کی ٹیپ کو چپکے ٹانکے سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ نسبتاً ہنگے ہوتے ہیں۔ (B 25, 1) سیمینٹڈ کاربائیڈ 900 سینٹی گریڈ پر بھی کاٹنے کی خاصیت برقرار رکھتا ہے اور اس طرح سے یہ زیادہ رفتار پر مناسب طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ زیادہ رفتار کٹائی میں وقت کم خرچ ہوتا ہے اور صفائی اچھی آتی ہے اس لیے مختلف میٹریل کی مشیننگ کرنے کے لیے مناسب سیمینٹڈ کاربائیڈ کا انتخاب ضروری ہے۔

ڈائمنڈ ٹیپ (Diamond tip) بھی کٹنگ ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بہت سخت اور کم گھسنے والی ہوتی ہیں۔ یہ خصوصاً بہترین صفائی لائے کیلئے خاص مشینوں پر ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ (cf. p. 183)

سرامک کٹنگ میٹریل (ceramic cutting material) بہت ہی سخت ہوتا ہے اور اس کی کاٹنے والی ٹیپ ہولڈر میں پکڑی جاتی ہیں۔

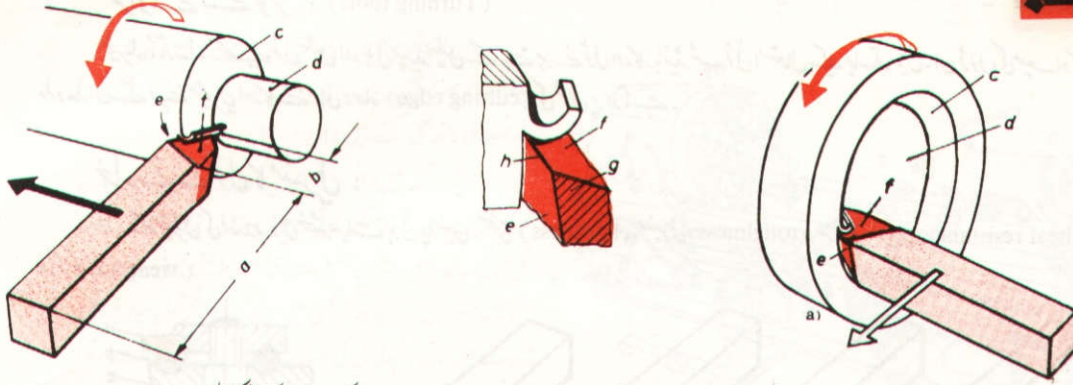

B 26, 1 - کاٹنے والا ٹول اور چاب۔ (a) ٹول کی باڈی (b) ٹول کا کاٹنے والا حصہ۔ (c) ٹول کی پکیرنے والی سطح (e) ٹول کی پکیرنے والی سطح (f) ٹول کی پکیرنے والی سطح (g) ٹول کی پکیرنے والی سطح (h) ٹول کی پکیرنے والی سطح (i) ٹول کی پکیرنے والی سطح (j) ٹول کی پکیرنے والی سطح

کاٹنے والی دھار کی شکل : (Shape of the Cutting edge)


ٹول کی باڈی پر سامنے کی طرف کاٹنے والی دھار ہوتی ہے۔ ٹول کی باڈی کو ٹول آؤی میں پکیرتے ہیں۔ ٹول کی دھار کٹرن کو الگ کرنے والی سطح پر مشتمل ہوتی ہے۔ تمام کاٹنے والی دھاروں (cutting edges) کی بنیادی شکل پچھال نما (wedge) ہے۔ پچھال کی حد بندی لائنیں جس نقطہ پر ملتی ہوں وہاں کاٹنے والی دھار بنتی ہے۔ کاٹنے والی دھار پچھال کی متضلع سطحوں کے ملاپ سے بھی بنتی ہے۔

چاب کی سطحیں : ٹول کی سطح (cut face) چاب کی وہ سطح ہے جو ٹول کی دھار سے بنتی ہے۔ تیار سطح (machined surface) وہ سطح ہے جو ٹول کے عمل سے حاصل ہوتی ہے۔


ٹول کے کاٹنے والے حصے پر زاویے، دھاریں اور سطحیں :

ٹول کا بالائی حصہ وہ حصہ ہے جہاں پر کٹرن بل کھاتی ہے۔ (B 26, 1) ٹول کی کلیرنس سطح (Clearance surface) ٹول کی طرف ٹول کے ساتھ گرائینڈ کیا جوتا ہے۔ (B 26, 1) کلیرنس اینگل (clearance angle) وہ اینگل ہے جو ٹول کی کلیرنس فیس کے درمیان جوتا ہے (B 26, 2)۔

ویج اینگل (β) وہ اینگل ہوتا ہے جو بالائی سطح اور کلیرنس فیس کے درمیان ہوتا ہے۔ ریک اینگل (Rake angle) وہ اینگل ہے جو بالائی سطح پر پیچھے کی طرف ٹول کٹائی کے عموداً جوتا ہے۔ کلیرنس اینگل، ویج اینگل اور ریک اینگل کا مجموعہ 90 درجے تک ہوتا ہے۔ بنیادی (primary) کٹنگ اینگل وہ ہے جو فیڈ سائڈ کی جانب جوتا ہے۔ دوسرا (secondary) کٹنگ اینگل وہ ہے جو پہلے بنیادی کٹنگ اینگل کے بعد آتا ہے۔

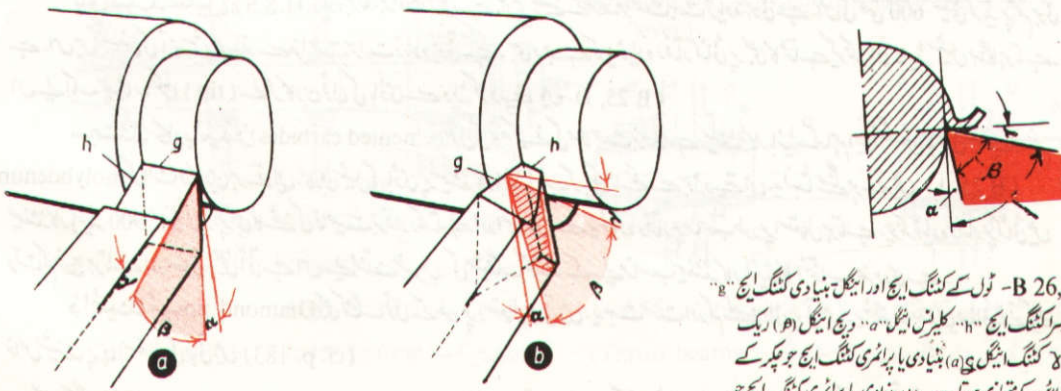




B 26, 2 - ٹول کے کٹنگ اینگل اور اینگل بنیادی کٹنگ اینگل "g" دوسرا کٹنگ اینگل "h" کلیرنس اینگل "a" ویج اینگل (β) ریک اینگل "α" بنیادی یا پرائمری کٹنگ اینگل جو ٹول کے مرکزی لائن کے متوازی ہوتا ہے۔ (h) بنیادی یا پرائمری کٹنگ اینگل جو مرکزی لائن کے ترچھا ہوتا ہے۔

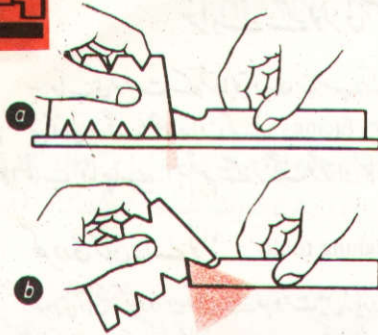

(a) B 27, 1 ایگل گج سے کلینس ایگل کو ناپنا
(b) ایگل گج سے ویج ایگل کو ناپنا

کننگ ایگل کاٹے جانے والے میٹرل پر منحصر ہوتا ہے۔ سخت میٹرل کاٹتے وقت ویج ایگل نرم میٹرل کے لیے درکار ویج ایگل سے بڑا رکھتے ہیں تاکہ کننگ ایج ٹوٹ نہ سکے۔ ٹول کی کلینس سطح کو جاب کی سطح پر رگڑنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کلینس ایگل رکھا جاتا ہے۔ کترن کو ہٹاتے رہنے کیلئے ریک ایگل کو بڑا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم ریک ایگل کو بے تکا بڑھانے سے ویج ایگل چھوٹا ہو سکتا ہے اور ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تجربات کے بعد ٹول کے مختلف ایگل کے مناسب سائز متعین کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ جدول (T 28, 1) میں دکھایا گیا ہے۔

پلین (plan) ایگل، نوکی ایگل (Nose angle) اور چھ ایگل (angle of Inclination) کو دوسرے عام اینگلز کے علاوہ کھردری کٹائی والے ٹول پر بنایا جاتا ہے۔

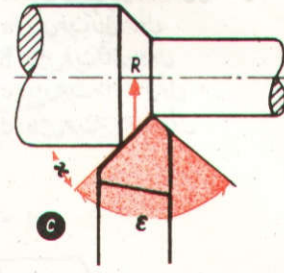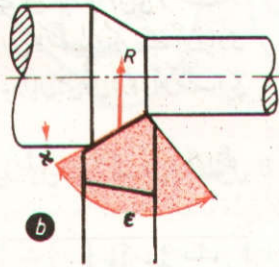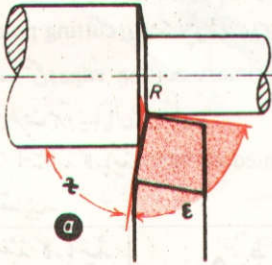


B 27, 2 نراندے کے ٹول پر پلین اور نوکی ایگل۔ x پلین ایگل۔ ε نوکی ایگل (Nose angle) R وہ دباؤ جو جاب پر ٹول سے پڑتا ہے۔ (a) بڑا پلین ایگل۔ (b) چھوٹا پلین ایگل۔ (c) عام پلین ایگل (45°)

پلین ایگل x (B 27, 2) بنیادی کننگ ایج اور کٹی ہوئی سطح کے درمیان ہوتا ہے۔ جب بڑے پلین ایگل سے کٹائی کرتے ہیں تو کترن کی موٹائی چھوٹی ہوتی ہے اور کٹائی کا دباؤ کننگ ایج کے کم حصے پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کننگ ایج پر زیادہ دباؤ (stresses) ٹول کے کننگ ایج کے کام کرنے کی میعاد کو کم کرتی ہے۔ چھوٹا پلین ایگل اسی کٹ کی گہرائی پر موٹی کترن اُتارتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں کننگ ایج کے کام کرنے کی میعاد زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً پلین ایگل 45 درجے رکھا جاتا ہے۔

ایک چھوٹا پلین ایگل ٹرننگ کے دوران زیادہ دباؤ (R) ڈالتا ہے جس سے لمبے اور پتلے ورک پیس ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ بڑے پلین ایگل سے دباؤ کم پڑتا ہے اس لیے جاب کے ٹیڑھے ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

نوکی ایگل (Nose angle) پرانری اور کیٹری کننگ ایج کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ 90 درجے کا ہوتا ہے۔ اگر ٹول کا نوکی ایگل چھوٹا ہو تو یہ جلدی کند ہو جائے گا۔

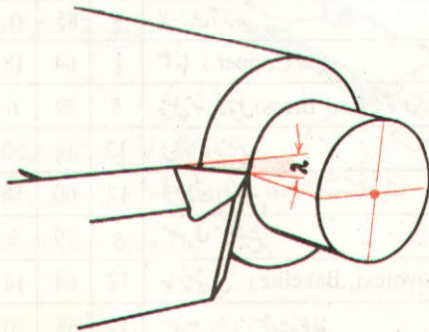



B 27, 3 کھردری کٹائی والے ٹول پر ترچھا ایگل (Inclination Angle)

ترچھا ایگل (Inclination Angle): (B 27, 3)

ترچھا ایگل پرانری کننگ ایج کی ہوار لائن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کننگ ایج افقی، سلائی یا ترچھا ہو سکتا ہے۔ کھردری کٹائی کے لیے سلائی دار کننگ ایج زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ کترن آسانی سے اُتر جاتی ہے کھردری کٹائی والے ٹول پر ترچھا ایگل 3 سے 5 درجے تک ہوتا ہے۔



خراوانے کے ٹولز کی قسمیں : (Types of Turning tools)

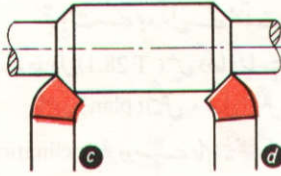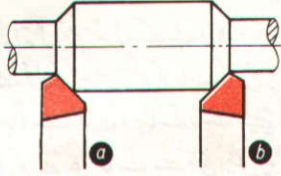


1. B 28 - کھدائی ٹول کے اسٹاکل
(a) بائیں طرف کٹائی والا ٹول
(b) دائیں طرف کٹائی والا ٹول
(c) بائیں طرف مڑا ہوا بائیں ٹول
(d) دائیں طرف مڑا ہوا بائیں ٹول

ہر جاب کی نوعیت کے مطابق ایک مناسب ٹول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس کھدائی کٹائی، ختمی کٹائی، بورنگ، مکھڑا کرنے (facing) چوڑیاں کاٹنے وغیرہ کے لیے مخصوص ٹول کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اہم قسم کے ٹرننگ ٹولز اور کاٹنے والے ٹولز کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے۔


کھدائی ٹولز : (Roughing tools)

کھدائی ٹول کے دوران ٹول نے کم وقت میں زیادہ مٹیریل اتارنا ہوتا ہے اس لیے یہ ٹول زیادہ مضبوط بنانے چاہئیں۔ یہ ٹول سیدھے یا مڑے ہوئے یعنی (Bent shape) ہوتے ہیں (B 28, 1) دائیں اور بائیں یعنی ٹول کی پہچان اس کے پرائمری کٹنگ ایج کی سمت سے ظاہر ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل اصول ایس یا بائیں یعنی ٹول کی پہچان کے لیے مفید ہے۔ ٹول کی دھار (cutting point) والا منہ اپنی طرف اس طرح سے کریں کہ اس کا کٹنگ ایج اوپر رہے۔ اگر بنیادی کٹنگ ایج (Primary cutting edge) دائیں طرف ہو تو یہ دایاں یعنی ٹول ہوگا۔ اگر کٹنگ ایج بائیں طرف ہو تو یہ بائیں یعنی ٹول ہوگا۔

T 28, 1 - سیمنٹڈ کاربائیڈ (cemented carbides) اور ہائی سپیڈ سٹیل کے ٹرننگ ٹول پر کٹنگ اینگل کی مقداریں۔

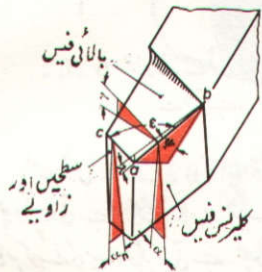


2. B 28 - دائیں طرف کھدائی ٹول کے اسٹاکل اور ٹاویسے، کلیرنس اینگل (β)، ویج اینگل (γ) ایک اینگل (a) پرائمری کٹنگ ایج (b) سیکنڈری کٹنگ ایج (c) پرائمری کٹنگ ایج کا کلیرنس فیس (d) بالائی فیس (e) سیکنڈری کٹنگ ایج کا کلیرنس فیس۔

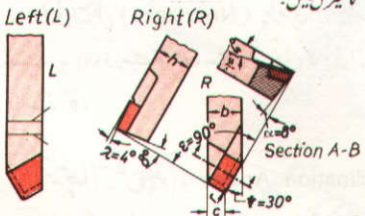

سیمنٹڈ کاربائیڈ			مٹیریل	ہائی سپیڈ سٹیل		
α°	β°	γ°		α°	β°	γ°
5	75	10	غیر بھرتی سٹیل : 75 کلوگرام فی مربع ملی میٹر تک	8	68	14
5	79	6	کاسٹ سٹیل : 50 کلوگرام فی مربع ملی میٹر تک	8	72	10
5	75	10	بھرتی سٹیل : 85 کلوگرام فی مربع ملی میٹر تک	8	68	14
5	77	8	بھرتی سٹیل : 100 کلوگرام فی مربع ملی میٹر تک	8	72	10
5	75	10	نرم (Malleable) کاسٹ آئرن	8	72	10
5	85	0	کاسٹ آئرن	8	82	0
8	64	18	تانبا (Copper)	8	64	18
5	79	6	پیتل سرخ پیتل (Red Brass) کانسی (Bronze)	8	82	0
12	48	30	خالص ایلیومینیم	12	48	30
12	-60	18	ڈھلا ہوا ایلیومینیم اور پلاسٹک کے بھرت	12	64	14
5	79	6	بھرتی میکینیشم	8	76	6
12	64	14	حاجز مٹیریل (Novotext, Bakelite)	12	64	14
12	68	10	سخت ربر۔ سخت کاغذ	12	68	10
5	85	0	پورسلین (Porcelain)	-	-	-

(B 28, 3) سیدھے کھدائی ٹولز DIN 4951 - دائیں ہاتھ کی کٹائی والا ٹول (R) کی مثال۔ جس کی باڈی سٹیل شکل 32 ملی میٹر اونچائی کی ہے اور جس پر ہائی سپیڈ سٹیل کی ٹپ (P) ویلڈ کی گئی ہے۔ اس پر کلیرنس اینگل $\alpha = 8^\circ$ ایک اینگل $\gamma = 10^\circ$ چپلن اینگل $\gamma = 75^\circ$ اس ٹول کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح لکھا جاتا ہے : R 32 hP 8/10/75

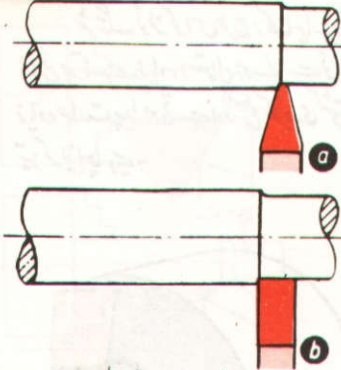

(B 29, 1) (Finishing Tools)

ختمی ٹولز:

ختمی کٹائی سے جاب کی سطح بالکل صاف (smooth) ہوگی۔ اس مقصد کے لیے گولائی دار دھاڑ (Round cutting edge) والے سیدھے ختمی ٹولز استعمال ہوں گے۔ بسا اوقات مزین منہ کے سیدھے ختمی ٹولز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ختمی ٹول کی کاٹنے والی دھاڑ کو سان پر بنانے کے بعد پتھری (oil stone) پر گھسا لینا چاہیے بصورت دیگر جاب کی مشین کی ہوئی سطح کی صفائی اچھی نہیں ہوگی۔


مثال : سیدھا ختمی ٹول مزین باڈی اونچائی 16 ملی میٹر۔ مکمل ہائی سپیڈ سٹیل کا بنا ہوا (V) جس پر $3 = \alpha$ درجے $14 = \beta$ درجے کے اینگل بنے ہیں۔ اس سیدھے ختمی ٹول کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

سیدھا ختمی ٹول 16q v DIN 4955



ختمی کٹائی سے صرف سطح ہی بہتر جاذب نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ مل کر چلنے والے پرزوں کی ختمی سطحوں کے درمیان رگڑ کم کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے جیسے پیننگول میں شافٹ۔ مزید برآں اگر تیار شدہ کابلے اور شافٹ وغیرہ پر ٹول کے نشان ہوں گے تو اس سے ٹوٹنے اور جلدی گھسنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ (سطح کے نشان 44 cf. P)

بغلی ٹول (B 29, 2) (Side Tool)

بغلی ٹول ٹکڑے صاف کرنے (facing) یا ٹیکھے کونے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سیکنڈری کٹنگ ایج کترن اتارنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے سائیڈ ٹول جاب کی طرف مرکز سے ہلا کر لگانا پڑتا ہے۔ (cf. B 43, 3, p. 43)

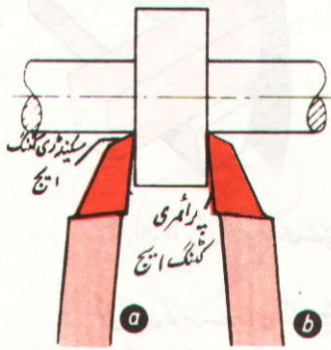


 B 29, 2 - بغلی ٹول۔ (a) بائیں ٹول، (b) دائیں ٹول

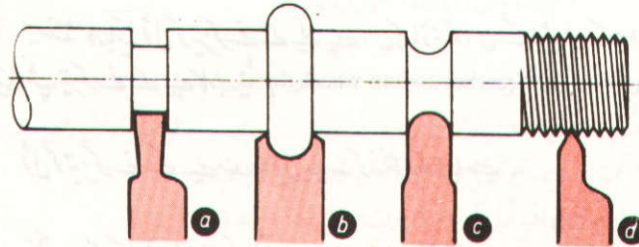

B 29, 3 - ٹرننگ ٹول کی مختلف اشکال۔ (a) علیحدہ کرنے والا ٹول (parting off tool)۔ (b) اور (c) گولائیاں یا اشکال بنانے والے ٹولز (profile tools)۔ (d) چوڑیاں کاٹنے والا ٹول (threading tool)۔ (e) بورنگ ٹول (boring tool)

ٹرننگ ٹول کی مختلف اشکال (B 29, 3) خصوصی ٹرننگ عوامل کے لیے ٹول کی دھاڑ کی موزوں شکل والے ٹول ہوتے ہیں۔

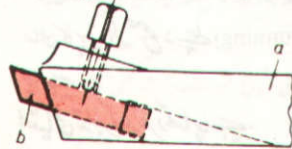

ٹول ہولڈرز (B 29, 4) (Tool Holders)


ٹول ہولڈرز خصوصاً چھوٹے ٹول بچھڑنے کیلئے بنائے جاتے ہیں۔ (tool holder bits) یہ سستے قسم کے مائیلڈ سٹیل (mild steel) کے بنے ہوتے ہیں تاکہ ٹول سٹیل کے بڑے اور مہنگے ٹول لگانے کی بجائے چھوٹے ٹکڑے استعمال کر کے خرچہ کم کیا جاسکے۔

B 29, 4 - ٹول ہولڈر (a) بعد ٹول بٹ (b) (Tool bit)



خراونے کے ٹولز کی دیکھ بھال : (Maintenance of turning tools)

ٹرننگ ٹولز کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ان کے کٹنگ ایجنٹ خراب نہ ہوں۔ ٹول کو بار بار غیر ضروری تیز کرنے سے وقت اور مہنگا میٹیریل ضائع ہوتا ہے۔ زیادہ استعمال ہونے سے ٹول کی دھاریز نہیں رہتی اور کند ہو جاتا ہے۔ کند دھار (blunt edge) سے کٹائی کے دوران رگڑ سے زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور سطح کھردری کھیتی ہے۔ تاہم ٹول کی دھار کے بالکل کند ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت پڑنے پر دوبارہ تیز کر لینا چاہیے۔

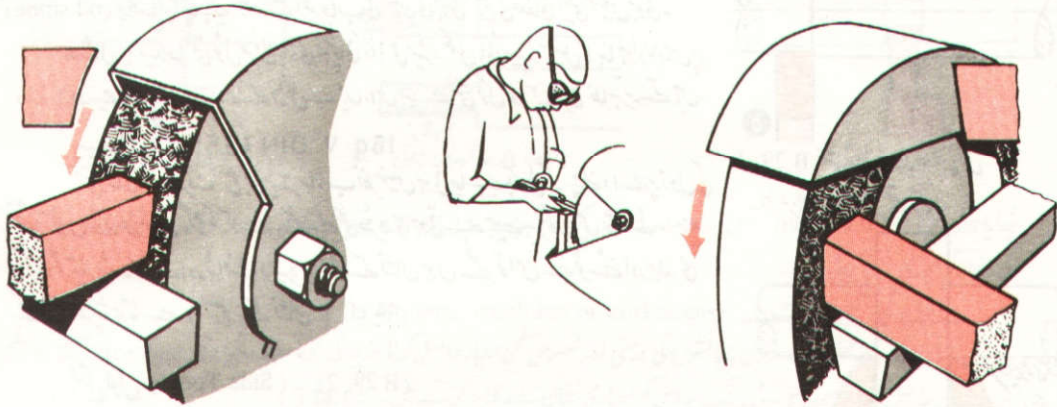

1, B 30. ٹول کو سان کے پیچھے پر گرائینڈ کرنا (کلینر فیس کی متعین کرنا یا

2, B 30. ٹول کو کپ نما سان کے پیچھے پر گرائینڈ کرنا۔

محراب دار (concave) گرائینڈنگ کرنا غلط ہے)

ٹول پہلے کھردرے سان کے پیچھے پر تیز کیا جاتا ہے اور پھر ہارک سان کے پیچھے پر تیز کرتے ہیں۔ کپ شکل کے سان کے پیچھے (cup wheel) زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ سان پر ٹول تیز کرتے وقت کٹنگ اینگل کا خیال رکھنا چاہیے۔

سیمنٹڈ کاربائیڈ ٹول کو تیز کرنے کے لیے پہلے اس کی باڈی کو اس کے میٹیریل کے مطابق مناسب سان کے پیچھے پر رگڑتے ہیں اور پھر کاربائیڈ ٹپ تیز کرنے کے لیے کاربوریڈم سان (carborundum wheel) استعمال کرتے ہیں۔

ٹول کو تیز کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات کو مدنظر رکھنا چاہیے :

- 1 کٹنگ ایجنٹ کے سامنے سان کو چلنا چاہیے۔ (B 30,1&2)
- 2 ٹول کو زیادہ دباؤ (feed pressure) نہیں چاہیے۔
- 3 جس گرائینڈنگ میں کولنٹ (coolant) استعمال ہو، وہاں کولنٹ کی مناسب مقدار استعمال کرنی چاہیے۔
- 4 کلینر فیس کی متعین کرنا یعنی محراب دار (concave) گرائینڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔
- 5 گرائینڈنگ کرتے وقت کٹنگ اینگل کو گینج سے ناپتے رہنا چاہیے۔
- 6 سان کا پتہ اگر صحیح نہ چلے (untrue running) یا چکنا (greasy) ہو تو اس کو سان ڈریسر (wheel dresser) سے درست کر لینا چاہیے۔
- 7 احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ (cf. p. 168)



خراونے کے ٹولز کو کچڑنایا باندھنا : (Clamping of Turning Tools)

کترن اتارنے وقت کٹنگ ٹول پر کٹائی کی قوت کا دباؤ رہتا ہے۔ (B 31, 1) اس قوت کی مقدار کا انحصار جاب کی کٹائی کی مزاحمت (cutting resistance) اور کترن کے کراس سیکشن پر ہوتا ہے۔

مثال : مائیلڈ سٹیل پر سے ایک مربع ملی میٹر عمودی تراش رقبہ کی کترن کاٹتے وقت 1600 نیوٹن قوت کا (N) کٹائی کا دباؤ پڑتا ہے۔ اگر کترن کا رقبہ 3 مربع ملی میٹر ہو جائے، تو کٹائی کا دباؤ بھی اسی نسبت سے بڑھے گا۔ جیسے :


$$F = 1600 \text{ نیوٹن قوت فی مربع ملی میٹر} \times 3 \text{ مربع ملی میٹر} = 4800 \text{ نیوٹن}$$

ٹول کو کچڑنے والے لوٹ کی کچڑنے والی قوت سے ٹول ہولڈر اور اس کی سطحہ سطحوں کے درمیان بہت زیادہ رگڑ پیدا ہونے سے ٹول اپنی جگہ سے نہیں کھسکتا۔ ٹول کو کٹائی کی قوت (cutting force) کی وجہ سے ہلنے نہ دینے کیلئے بڑی مضبوطی اور حفاظت سے باندھنا چاہیے۔


ٹول اڈی : (Tool post) (B 31, 2)

ٹول اڈی ہلکے کٹائی کے عوامل کیلئے ٹرننگ ٹول کو کچڑنے کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ محذب پینڈ ہونے کی وجہ سے ٹول کی 2 سے 3 ملی میٹر تک عمودی ایڈجسٹمنٹ جلدی ہو جاتی ہے۔


ٹول پچڑنے والی پوسٹ : (B 31, 3) بھاری کٹ (heavy cut) سے کٹائی کرنے کے باوجود یہ پلیٹ ٹول کو بڑی مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہے۔ چوکور ٹول اڈی : (Fourway tool post) اس اڈی میں بیک وقت چار ٹول باندھے جاسکتے ہیں۔ منفرد ٹول کو یکے بعد دیگرے جلدی کام کی حالت میں لایا جاسکتا ہے۔

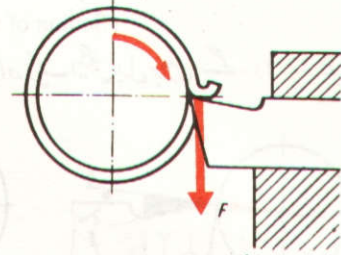


(cutting force) B 31, 1 کٹائی کی طاقت
(stress) کٹائی کے ٹول پر دباؤ

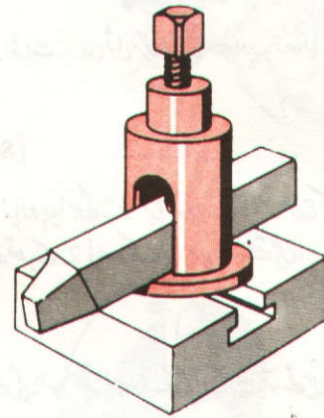

(B 31, 3) ٹول پچڑنے والی پلیٹ
(clamping plate)

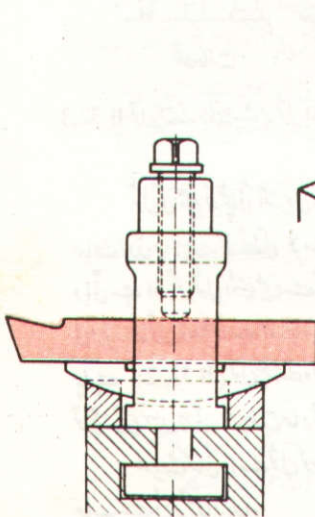

(Tool post) B 31, 2

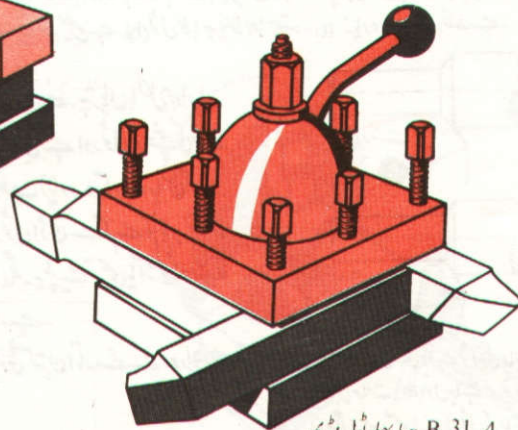


B 31, 4 چار پہلو ٹول اڈی
(Fourway tool post)



خرادنے کے ٹول کو صحیح باندھنا : (Setting of turning tool)

اگر خرادنے کے ٹول کو جاب کے مرکز سے اوپر یا نیچے باندھا جائے تو کلیئرس اینگل اور ریک اینگل بدل جائیں گے۔ (B 32, 1)

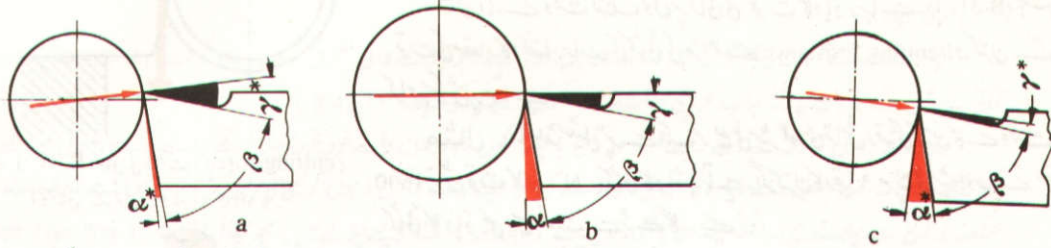


B 32, 1 - ٹول کو مرکزی لائن سے اوپر یا نیچے باندھنے سے کلیئرس اینگل اور ریک اینگل پر اثرات : (a) ٹول مرکزی لائن سے اوپر باندھا گیا۔ (b) ٹول مرکزی لائن پر باندھا گیا۔ (c) ٹول مرکزی لائن سے نیچے باندھا گیا۔

مرکزی لائن سے اوپر ٹول باندھنا : (Setting above the centre line)

اس حالت میں α کم ہو جاتا ہے۔ جاب کے کٹ فیس اور ٹول کے کلیئرس فیس میں رگڑ زیادہ پیدا ہوگی۔ "لا" بڑا ہو جائے گا اس طرح کٹرن موٹی ہوگی اور باسانی اُترے گی۔ کھر در کی کٹائی کے وقت ٹول کو جاب کی مرکزی لائن سے (جاب کے قطر کے 2 فی صد تک) اوپر باندھتے ہیں۔


سینٹر لائن سے نیچے ٹول باندھنا : (Setting below the centre line)

اس صورت میں α بڑا ہوگا۔ جاب کے کٹ فیس اور ٹول کے کلیئرس فیس میں رگڑ کم پیدا ہوگی۔ "لا" چھوٹا ہو جائے گا اور کٹرن اتارنے میں دقت ہو جائے گی۔

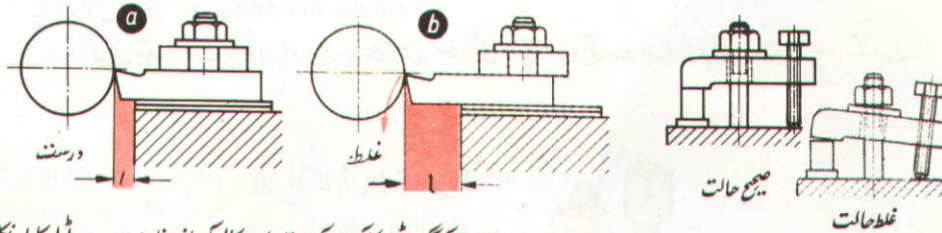

(B 32, 2) کٹنگ ٹول کا کم سے کم حصہ باہر نکال کر باندھنا چاہیے۔ (a) ٹول کا باہر نکلا ہوا حصہ (b) ٹول کا باہر نکلا ہوا حصہ۔ (c) زیادہ ہے اور غلط ہے۔


B 32, 3 - ٹول پکڑنے والی پلیٹ پر ٹول باندھنا

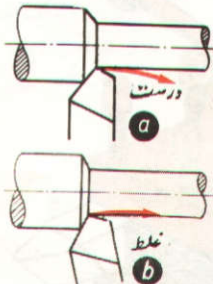

B 32, 4 - کھر در کی کٹائی والے ٹول کی جاب کے محور کے مطابق حالت : (a) ٹول جاب کے محور پر 90° دیکھے پر باندھا گیا ہے (صحیح)۔ (b) ٹول کو جاب کے محور سے ترجیحاً باندھا گیا ہے۔ (غلط)۔

ٹول کی صحیح اور پختائی اکثر ٹول کے نیچے لہے یا پتیریاں رکھ کر حاصل کی جاتی ہے۔ پتیریاں بالکل ہموار اور صاف ہونی چاہئیں۔ کٹائی کی قوت (cutting force) ٹول پر دباؤ ڈالتی ہے اور ٹول کو نیچے کی طرف دباتی ہے اور اگر ٹول اڈی میں سے ٹول زیادہ باہر نکلا ہوا ہو تو ٹول نیچے کی طرف زیادہ دبتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے ٹول دھڑکتا ہے اور جاب کی سطح صاف نہیں کاٹتا اس لیے ٹول کو ٹول اڈی سے کم سے کم باہر نکالنا چاہیے (B 32, 2) ٹول پکڑنے والی پلیٹ کو افقی رہنا چاہیے (B 32, 3) اگر یہ پلیٹ ترجیحی یا اڈی کسی جاب سے تو پختہ صحیح نہیں ہوتی۔ اس طرح حادثہ ہو سکتا ہے یا جاب بھی خراب ہو سکتا ہے۔ کھر در کی کٹائی والے ٹول کو جاب کے محور کے عموداً باندھتے ہیں تاکہ موٹی کٹرن اتارنے کے دوران یہ جاب سے دُور جھکی رہیں۔

نوٹ : ہمیشہ مشین بند کر کے ٹول باندھنا چاہیے۔

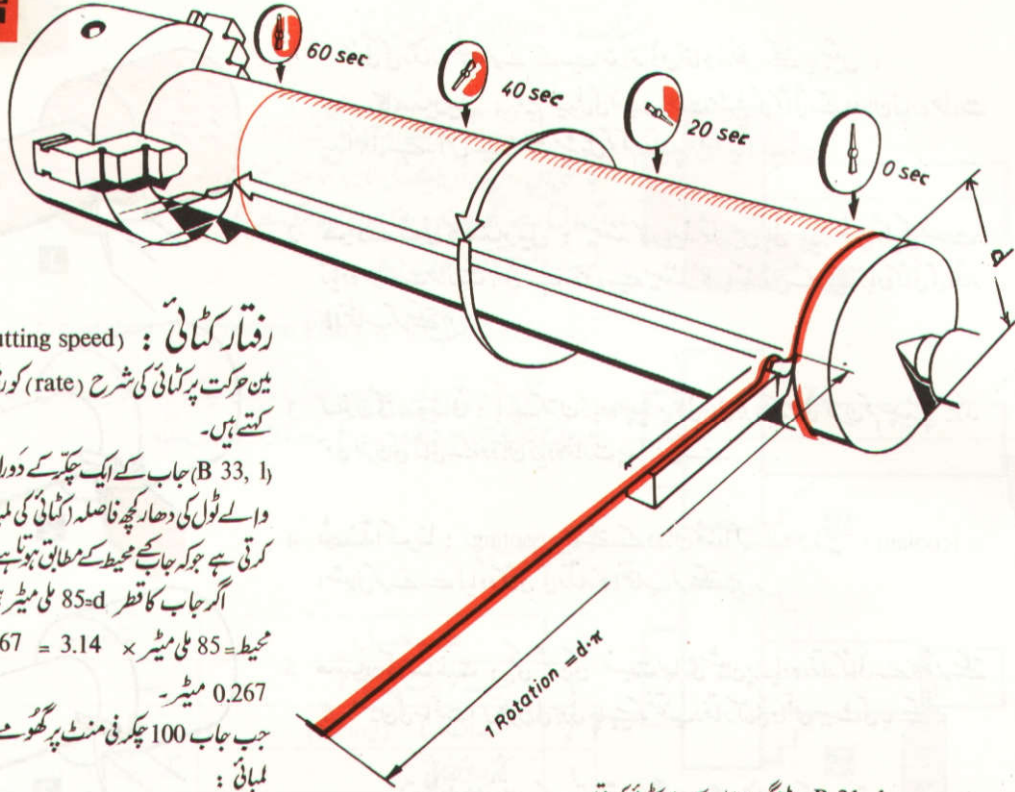

رفتار کٹائی : (cutting speed)
مین حرکت پر کٹائی کی شرح (rate) کو رفتار کٹائی کہتے ہیں۔

(B 33, 1) جب کے ایک چکر کے دوران کاٹنے والے ٹول کی دھار کچھ فاصلہ (کٹائی کی لمبائی) طے کرتی ہے جو کہ چاب کے محیط کے مطابق ہوتا ہے ($d \times \pi = C$)
اگر چاب کا قطر $d = 85$ ملی میٹر ہو تو
محیط $= 85 \times 3.14 = 267$ ملی میٹر یا
0.267 میٹر۔
جب چاب 100 چکر فی منٹ پر گھومے تو کٹائی کی لمبائی :

$$26.7 = 100 \times 0.267 = \text{میٹر فی منٹ}$$

B 21, 1 ٹرننگ حوالے کے لیے کٹائی کی رفتار

وہ فاصلہ (مثلاً میٹر) جو کہ وقت کی ایک اکائی (مثلاً منٹ) میں طے ہو، رفتار کہلاتا ہے۔ چاب کی محوری حرکت کو محیطی رفتار (circumferential speed) کہتے ہیں۔

کٹائی کی لمبائی (cutting length) میٹر فی منٹ محیطی رفتار کے مطابق ہوتی ہے اور اسی لیے کٹائی کی رفتار کٹرین اتارنے کی رفتار کے مطابق ہوتی ہے۔ کٹائی کی رفتار کو کٹائی کی لمبائی میٹر فی منٹ (m/min) کہتے ہیں۔ اس کو v یا cs سے ظاہر کرتے ہیں۔ چاب کے قطر (ملی میٹر میں) کو d سے ظاہر کرتے ہیں اور چاب کے چکر فی منٹ کو n سے ظاہر کرتے ہیں۔ تب

$$CS = \frac{\pi \times d \times n}{1000} \text{ m/min.}$$

مثال : ایک چاب کو خرا د پر خرا دے کے لیے رفتار کٹائی معلوم کریں جب کہ قطر $d = 50$ ملی میٹر اور $n = 160$ چکر فی منٹ

$$CS = \frac{\pi \times d \times n}{1000} = \frac{3.14 \times 50 \text{ mm} \times 160 \text{ min}}{1000} = 25.12 \text{ m/min.}$$

کٹائی کی رفتار کو بے زکا منتخب نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کٹائی کی رفتار بہت کم ہو تو خرا د نے میں بہت دیر لگے گی اور اگر بہت زیادہ ہو تو پیداشدہ حرارت کی شدت سے ٹول کے کاٹنے کی دھار کی سختی ختم ہو جائے گی اور کاٹنے کی دھار جلدی گھس جائے گی اور بار بار تیز کرنی پڑے گی۔ ہمیشہ موزوں کٹائی کی رفتار کا انتخاب کرنا چاہیے۔



کٹائی کی رفتار کا تعین کرنے کے لیے مندرجہ ذیل نقاط مد نظر رکھنے چاہئیں :

1 جاب کا میٹیریل : نرم میٹیریل کی نسبت سخت میٹیریل کی کٹائی کے دوران زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سخت میٹیریل کو کم رفتار پر خرا دیا جاتا ہے۔

2 خرا دے ٹول کا میٹیریل : سیمنٹ کاربائیڈ ٹول میں ہائی سپیڈ سٹیل ٹول کی نسبت زیادہ مزاحمت حرارت ہوتی ہے۔ اس لیے سیمنٹ کاربائیڈ ٹول کے لیے زیادہ کٹائی کی رفتار کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

3 کٹرن کی موٹائی : باریک کٹرن زیادہ سپیڈ پر کٹی جاتی ہیں جبکہ موٹی کٹرن کم سپیڈ پر، کیونکہ موٹی کٹرن کی کٹائی کے دوران زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔






4 ٹھنڈا کرنا : کلاٹن کے دوران ٹھنڈا کرنے والا مائع (coolant) استعمال کرنے سے زیادہ کٹائی کی رفتار کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

5 مشین کی ساخت : ہلکی مشین کی نسبت بھاری مشین پر زیادہ رفتار کٹائی سے کام کر سکتے ہیں۔ مشین کی ساخت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ منتخب رفتار کٹائی واقعی سیٹ کی جاسکے۔

رفتار کٹائی کا انتخاب کرتے وقت دیگر پہلو بھی مد نظر رکھے جاتے ہیں مثلاً بھاری جابوں، جن کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، کے لیے درمیانی رفتار کٹائی رکھتے ہیں۔ کام یعنی عمل کی نوعیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثلاً اگر بڑے بور کی صفائی میں 300 منٹ صرف ہوتے ہوں اور اس دوران ٹول تبدیل نہ کریں تو رفتار کٹائی بھی اسی لحاظ سے کم رکھی جاتی ہے تاکہ ٹول کند نہ ہونے پائے۔ مختلف تجربات کے بعد کام کی نوعیت کے مطابق موزوں کٹائی کی رفتاریں مقرر کی گئی ہیں۔ ٹول کی معیار یا زندگی اس کو پہلی دفعہ سان پر لگانے سے دوسری دفعہ سان پر لگانے تک لی جاتی ہے۔ ٹول کی معیار کی حوالہ جاتی قدریں (T 35, 1) میں اس طرح دی گئی ہیں کہ ٹول سٹیل اور ہائی سپیڈ سٹیل کے لیے پہلی اور دوسری دفعہ سان پر لگانے کا وقفہ 60 منٹ ہوتا ہے اور سیمنٹ کاربائیڈ ٹول کے لیے 240 منٹ ہوگا۔ اگر جدول میں دی گئی رفتار کٹائی سے زیادہ رفتار منتخب کریں تو ٹول کی معیار یا زندگی کم ہوگی۔ اس کے برعکس صورت میں زندگی زیادہ ہوگی۔

کیونکہ کٹائی کی رفتار ٹول کی معیار پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ملا کر یوں لکھتے ہیں :

CS⁶⁰=30m/min اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 میٹر فی منٹ کی رفتار کٹائی پر ٹول کے کام کرنے کی معیار 60 منٹ ہوگی اور CS²⁴⁰=150m/min کا مطلب یہ ہے کہ ٹول کے کام کرنے کی معیار 240 منٹ ہوگی۔

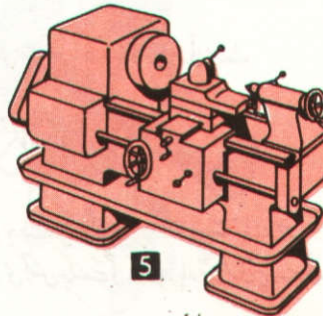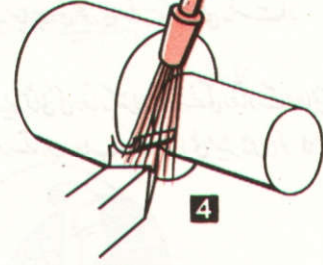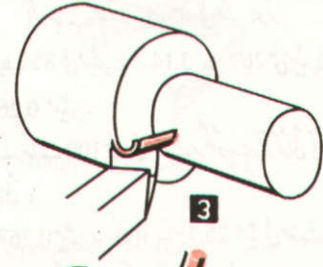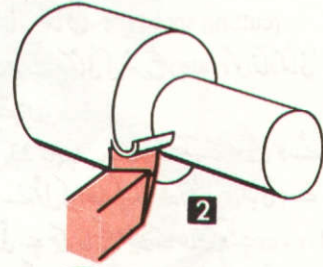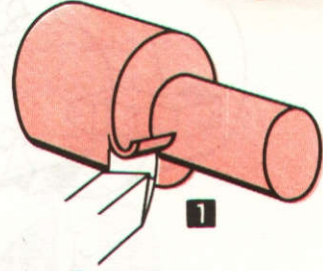

1, 34-B-رفتار کٹائی پر اثرات



چکرنی منٹ معلوم کرنا : (Calculation of R.p.m.)

جدول 1، 35 سے مناسب کٹائی کی رفتار معلوم کر سکتے ہیں۔
 مثال : جدول 1، 35 کے مطابق St 50 سٹیل کی شافٹ پر کھدائی کٹائی کے لیے 22 میٹر فی منٹ کٹائی کی رفتار موزوں ہے۔
 ٹرننگ سے پہلے مطلوبہ کٹائی کی رفتار حاصل کرنے کے لیے جاب کے چکرنی منٹ معلوم ہونے چاہئیں۔ (B 35، 1)
 T 35، 1 - کٹنگ اینگل - کٹنگ سپیڈ - فیڈ - کٹ کی گہرائی اور ٹھنڈا کرنے والے مائع کی حوالہ جاتی قیمتیں :

میٹرل	ٹول	کٹنگ اینگل			کھدائی کٹائی کٹ کی گہرائی s-10-4 ≈ a			ختمی کٹائی کٹ کی گہرائی s-5-2 ≈ a			ٹھنڈا کرنے والا مائع اور چکنا ہٹی تیل برسائے
		α	φ	γ	س	ا	ا	س	ا	ا	
سٹیل 500 نیوٹن طاقت فی مربع میٹر تک	W HSS H	8° 5°	62° 67°	20° 18°	4 10 15	0.5 1 2.5	14 22 150	0.2 0.5 0.25	1 1.5	20 30 250	Eo.P E
700-500 نیوٹن طاقت فی مربع میٹر تک	W HSS H	8° 5°	68° 75°	14° 10°	4 10 15	0.5 1 2.5	10 20 120	0.2 0.5 0.25	1 1.5	15 24 200	Eo.P E
850-700 نیوٹن طاقت فی مربع میٹر تک	W HSS H	8° 5°	68° 75°	14° 10°	4 10 15	0.5 1 2	8 15 80	0.2 0.5 0.2	1 1.5	12 20 140	Eo.P E
ٹول سٹیل	W HSS H	8° 5°	76° 79°	6° 6°	3 8 5	0.5 1 0.6	6 12 30	0.2 0.5 0.15	1 1	8 16 50	Eo.P E

dr = خشک

R = سو یا بین کا تیل
P = مٹی کا تیل

H = سیمنٹ کا رابٹ
E = حل پندہ تیل کا ہلکا محلول

W = ٹول سٹیل
HSS = ہائی سپیڈ سٹیل

cs = لمبائی کے رخ خرا دے (longitudinal) سے آدھی ہوگی۔


چکرنی منٹ معلوم کرنا :

مثال I : چکرنی منٹ معلوم کریں جب کہ قطر d = 125 ملی میٹر اور کٹائی کی رفتار 20 = cs میٹر فی منٹ ہو۔

$$n = \frac{1000 \times CS}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 20 \text{ m/min}}{3.14 \times 125 \text{ mm}} \approx 51 \text{ Rpm}$$

مثال II : چکرنی منٹ معلوم کریں جب کہ قطر d = 55 ملی میٹر، کٹائی کی رفتار 20 = cs میٹر فی منٹ ہو۔

$$n = \frac{1000 \times CS}{\pi \times d} = \frac{1000 \times 20 \text{ m/min}}{3.14 \times 55 \text{ mm}} \approx 116 \text{ Rpm}$$

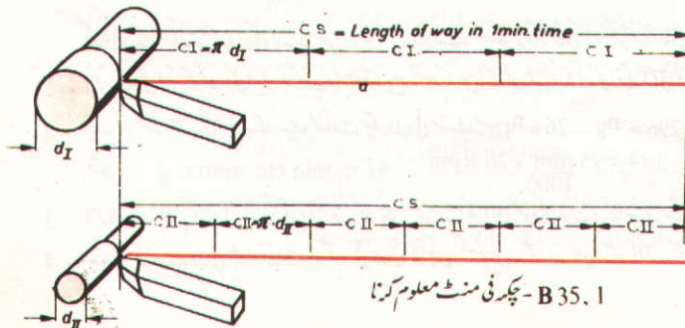

دونوں مثالوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک ہی کٹائی کی رفتار کے لیے بڑے قطر والے جاب کو چھوٹے قطر والے جاب کی نسبت آہستہ گھومنا چاہیے۔ (B 35، 1) اس لیے چکروں کی تعداد کو کم و بیش کرنے کے لیے گریباں خرا د پر ٹرننگ کے کام کے لیے نہایت اہم ہوتی ہیں۔

B 35، 1 - چکرنی منٹ معلوم کرنا



رقتار کٹائی ڈائیکرام سے چکر فی منٹ معلوم کرنا : (Reading the R.p.m. from cutting speed Diagram)

چکر فی منٹ کی تعداد کا حساب کرنے میں وقت صرف ہوتا ہے، اس لیے ورکشاپوں میں عام طور پر چکر فی منٹ براہ راست رقتار کٹائی ڈائیکرام سے پڑھ لیتے ہیں (B 36, 1) یہ ڈائیکرام مختلف اقسام کی ہوتی ہیں اور اکثر خرا د مشینوں پر لگی ہوتی ہیں۔

مثال I :

قطر $d = 250$ ملی میٹر، $cs = 35$ میٹر فی منٹ $n = ?$
 حل : 250 ملی میٹر کے قطر کے نشان سے عمودی اور 35 میٹر فی منٹ رقتار کٹائی کے نشان سے افقی خطوط کھینچیں تو $n_2 = 37$ اور $n_3 = 53$ کی موٹی لائنوں کے درمیان نقطہ انقطاع ہوگا۔ اس صورت میں $n_2 = 37$ کو منتخب کیا جائے گا۔ اس لیے رقتار کٹائی بائیں طرف تیر کے نشان کو دیکھیں $n = 28$ میٹر فی منٹ ہوگی۔

مثال II :

قطر 150 ملی میٹر اور $cs = 23$ میٹر فی منٹ ہو تو n معلوم کریں۔
 حل : 150 ملی میٹر قطر کے نشان سے عمودی لائن اور 23 میٹر فی منٹ رقتار کٹائی کی لائن کا نقطہ انقطاع $n_3 = 53$ چکر فی منٹ والی پٹی پر واقع ہے۔


مثال III :

50 ملی میٹر قطر کی جاب کو 150 چکر فی منٹ پر خرا د جائے تو رقتار کٹائی معلوم کریں۔

حل : 50 ملی میٹر قطر کے نشان سے عمودی لائن چکر فی منٹ کی پٹی $n_6 = 150$ تک کھینچیں تو نقطہ انقطاع سے بائیں طرف افقی لائن کھینچنے سے $cs = 24$ میٹر فی منٹ رقتار کٹائی ہوگی۔

رقتار کٹائی ڈائیکرام تیار کرنا :

- 1- افقی بنیادی لائن کو قطر (ملی میٹر) کیلئے برابر حصوں میں تقسیم کریں گے اور عمودی لائن کو رقتار کٹائی (میٹر فی منٹ) کے لیے برابر حصوں میں تقسیم کریں گے۔
- 2- ایک قطر مثلاً 75 ملی میٹر کے لیے مختلف چکروں فی منٹ یعنی $n_1 = 26, n_8 = 296$ کے درمیان کٹائی کی رقتاریں معلوم کریں گے۔
 مثلاً : $CS = \frac{3.14 \times 75 \text{ mm} \times 26 \text{ Rpm}}{1000} = 61 \text{ m/min etc. upto } n_8$
- 3- اس طرح معلوم کی ہوئی کٹائی کی رقتاروں کو 75 ملی میٹر قطر والی عمودی لائن پر ظاہر کرتے ہیں۔
- 4- نقطہ صفر سے درج شدہ نقاط سے گزرتی ہوئی لائنیں کھینچیں گے اور ان کے n_1 سے لے کر n_8 تک نام لکھ دیں گے۔

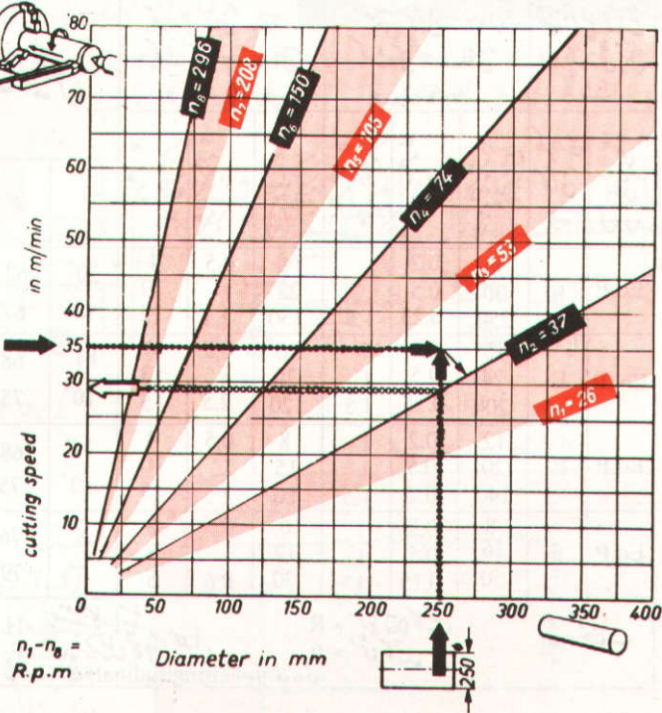


B 36, 1 - رقتار کٹائی ڈائیکرام



فیڈ، کٹ کی گہرائی، کترن کی قسمیں اور اشکال : (Feed, Depth of cut, types and Shapes of Chips)

خراد یا لیتھ مشین کی بہتر کارکردگی کا انحصار صحیح چکر فی منٹ کے انتخاب کے علاوہ فیڈ اور کٹ کی گہرائی پر بھی ہوتا ہے۔ کترن کا کراس سیکشن : (B 37, 1)۔ چاب کے ایک مکمل چکر کے دوران ٹول جو فاصلہ (مٹی میٹر میں) لمبائی کے رخ یا آرٹسے رخ طے کرتا ہے، فیڈ کہلاتا ہے۔ فیڈ اور کٹ کی گہرائی کا حاصل ضرب کترن کا کراس سیکشن ہوتا ہے۔ $(A) = (a) \times (s)$

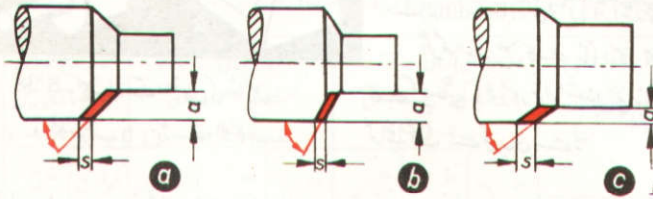

مثال : $s = 0.8$ مٹی میٹر فی چکر

$a = 3$ مٹی میٹر۔ کترن کا کراس سیکشن

(cross section) معلوم کریں۔


حل : $a \times s = A$

$0.8 \text{ مٹی میٹر} \times 3 \text{ مٹی میٹر} = 2.4 \text{ مٹی میٹر}$

کراس سیکشن a, b, c (B 37, 1)

سب سائز میں برابر ہیں۔ تاہم کراس سیکشن c کراس سیکشن b اور a کی نسبت نامناسب ہے۔ کیونکہ کترن کی کٹائی

کی قوت اور کٹنے وقت پیدا شدہ حرارت بہت چھوٹی کٹائی کی دھار پر تقسیم ہوتی ہے۔ اس طرح کٹائی کی دھار بہت زیادہ اثر انداز ہونے کے باعث اس کے کام کرنے کی استعداد کم ہو جاتی ہے۔ فیڈ اور کٹ کی گہرائی کراس سیکشن b اور a پر یکساں ہوتی ہے کیونکہ پلین اینگل کم ہے اس لیے a پر کترن b کی نسبت پتلی اور چوڑی ہوگی۔ کم فیڈ اور زیادہ کٹ کی گہرائی اور 45° پلین اینگل پر کام کرنا زیادہ مفید ہے۔ فیڈ اور کٹ کی گہرائی میں تناسب 5 : 1 سے 10 : 1 تک ہوتی ہے۔ اگر میٹرل سخت اور کترن کا کراس سیکشن بڑا ہو تو ٹول کی کٹائی کی دھار پر دباؤ کی قوت بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گی۔ اگر کٹائی کی قوت (cutting force) کو کٹائی کی رفتار (cutting speed) سے ضرب دیں تو خراد کو چلانے والی موٹر کی قوت معلوم کر سکتے ہیں۔ چونکہ موٹر کی قوت کی استعداد مقرر ہوتی ہے (مثلاً 5 کلو واٹ) اس لیے زیادہ کٹائی کی قوت کے لیے کم کٹائی کی رفتار درکار ہوگی اور اسی طرح اس کے برعکس۔

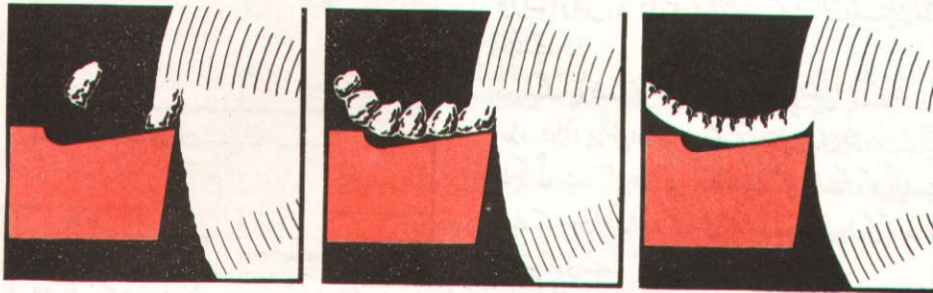

B 37, 2 کترن کی قسمیں : ٹکڑی دار کترن (tear chips) (بائیں)۔ بھٹی ہوئی کترن (shear chips) (دائیں)۔ مسلسل کترن (flow chips) (دائیں)۔

کترن کی قسمیں : بھر بھرے میٹرل کی مشیننگ کے دوران مثال کے طور پر کاسٹ آئرن اور کانسی وغیرہ کے کٹنے کے دوران کترن مکڑے مکڑے ہو کر اڑتی ہیں کم کٹائی کی رفتار پر مضبوط میٹرل (tough) کاٹتے وقت بھٹی ہوئی کترن اترتی ہیں۔ اگر مضبوط میٹرل کو زیادہ رفتار پر کاٹا جائے تو مسلسل کترن اترے گی اور اس سے چاب کی سطح بہت صاف کئے گی۔

کترن کی اشکال : کترن مختلف اشکال کی ہو سکتی ہیں۔ باریک کترن (fine chips) (سوئی ٹھا یا ریزہ ٹھا) چھوٹی ٹوٹی ہوئی (مٹی ہوئی یا بل دار) لمبی کترن (لمبی، پتلی اور چوڑی جبری نما کچھے دار)۔ خرادنے کے دوران چھوٹی ٹوٹی ہوئی کترن ہونی چاہیے چونکہ یہ بے ضرر ہوتی ہیں اور آسانی سے صاف کی جاسکتی ہیں۔ ایسی کترن ٹول پر کترن ٹوڑنے والا کنارہ (chip breaker) گراؤ دینے سے حاصل کر سکتے ہیں۔




B 37, 3 کترن ٹوڑنے والا کنارہ




بیلن نما کا بلے بنانا (Manufacture of Cylindrical Bolts)

انجینئرنگ کے تقریباً تمام شعبوں میں کا بلے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور عموماً جگڑ (jigs) اور فیکچرز (fixtures) اور موٹر گاڑیوں کی بناوٹ میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔
(B 38, 1 & 2) - کا بلے سٹیل کے بنے ہوتے ہیں۔ اور 3 سے 100 ملی میٹر میاری قطروں (standard diameters) تک بنائے جاتے ہیں۔ کا بلوں پر عموماً کٹائی (shearing) یا ٹیڑھا کرنے (bending) والی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ (B 38, 3)

اگر کم مقدار میں کا بلے بنانا درکار ہو تو یہ خرد مشین پر بنائے جاتے ہیں۔ کثیر تعداد میں کا بلے کیپسٹن یا خود کار خرد مشینوں پر بناتے ہیں۔ سخت کیے ہوئے کا بلوں کی ختمی تیاری گرائیڈنگ سے کی جاتی ہے۔

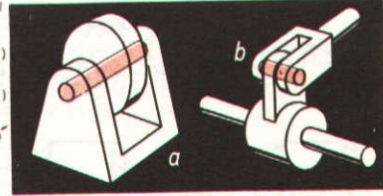

1. B 38 - کا بلے کے استعمال کی مثالیں۔
(a) رولر کا بیرنگ (b) ہونے والا کا بلہ۔

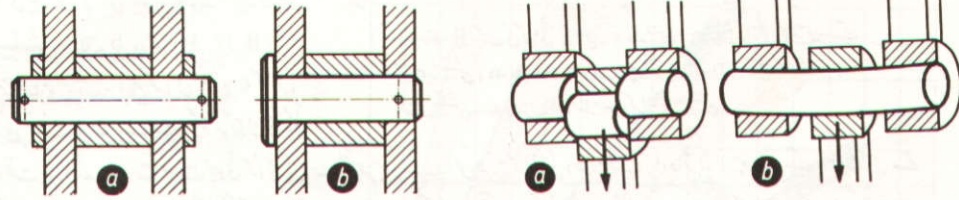

2. B 38 - کا بلے کی شکل (a) بنیر بیڈ کے کا بلے (b) ہیڈ والا کا بلہ۔

3. B 38 - کا بلے پر دباؤ کی آسانی (a) کٹائی والا دباؤ (b) ٹیڑھا کرنے والا دباؤ۔

مثال :

ورک آرڈر : دی گئی ڈرائنگ کے مطابق ایک بیلن نما کا بلہ بنانا ہے۔


ڈرائنگ پڑھنا : شکل، سطحی حالت، پیمائشیں، بنائے جانے والے اعداد۔ انداز پیمائش اور میٹرل کے بارے میں پوری اطلاعات ڈرائنگ ظاہر کرتی ہے۔ سطحی علامتوں کے ذریعے سطحی حالت کو دکھایا گیا ہے۔ کا بلے کے بیرونی قطر کی عمدہ ختمی سطح تیار کرنی ہے۔ کناروں کی کھروری سطح تیار کرنی ہے۔

کا بلے کے قطر کے لیے پیمائش 30 ± 0.2 کا مطلب یہ ہے کہ کا بلہ 30.2 ملی میٹر سے بڑا نہ ہو (زیادہ سے زیادہ سائز) اور 30.0 ملی میٹر سے چھوٹا نہ ہو (کم سے کم سائز) کا بلہ بناتے وقت اوسط سائز ہی لینا چاہیے۔

$$30.1 \text{ ملی میٹر} = \frac{30.0 \text{ ملی میٹر} + 30.2 \text{ ملی میٹر}}{2}$$

ظاہر کردہ لمبائی 60 ± 0.2 ملی میٹر کا مطلب یہ ہے کہ اوسط لمبائی جتنا ممکن ہو سکے 60 ملی میٹر کے قریب ہونی چاہیے۔

لے بیلن نما کا بلہ اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ بیلن نما کا بلے کا قطر تمام لمبائی پر یکساں ہوتا ہے۔

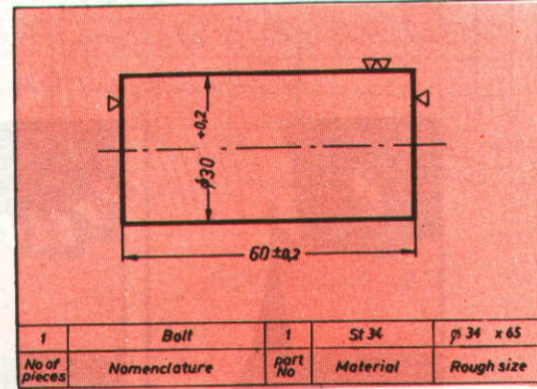

4. B 38 - ورکشاپ ڈرائنگ



بلینک (Blank) کا معائنہ کرنا

ڈرائنگ کی مدد سے اندازاً پیمائشیں (rough dimensions) معلوم کی جاسکتی ہیں۔ مزید برآں بلینک کی ظاہرہ خامیاں معلوم کرنے کے لیے بھی اسٹن کا معائنہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان ظاہرہ خامیوں کو کام کرنے کے دوران بتایا جائے تو کمائی اور کام کرنے کا قیمتی وقت ضائع ہوگا۔

ترتیب عوامل مرتب کرنا : (Preparation of Operation Plan)

کام شروع کرنے سے پہلے یہ غور کرنا ضروری ہے کہ کونسے ترتیب عوامل سے بہتر اور جلدی کا بلے تیار ہو سکتے ہیں۔ نیز کونسے ٹولز درکار ہوں گے۔

ترتیب عمل :







نمبر	عمل	ٹولز
1	بلینک کو چپک میں پکڑنا	چپک
2	ٹکرسٹ کرنا (facing)	بغلی ٹول
3	کھردری کمائی	کھردری کمائی والا ٹول
4	ختمی کمائی کرنا اور شیمفرنگ (chamfering)	ختمی کمائی والا ٹول، دستی ٹول
5	کاٹ کر جدا کرنا	جدا کرنے والا ٹول
6	دوسرے کٹائے کی ٹکرسٹ کرنا اور شیمفرنگ	بغلی ٹول اور دستی ٹول

ناپنے والے آلات : سٹیل کا پیمانہ - ورنیر کیلیپر۔

کالمہ "گول سلاخ" (bar) سے بنانا ہے۔ اس لیے بلینک گول سلاخ کی صورت میں مہیا ہوگا۔

بلینک کو چپک میں پکڑنا :


(B 42, 1) گول سلاخ کو پکڑنے کے لیے تین گٹھے والا جگ (three jaw chuck) استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مطلوبہ لمبائی تک سلاخ کو دھکے بعد کا بلے کو سلاخ سے کاٹ کر جدا کریں گے۔ اس لیے سلاخ کو اس طرح پکڑنا چاہیے کہ چپک اور جدا کرنے والے ٹول (parting tool) کے درمیان کافی جگہ میسر ہو سکے۔

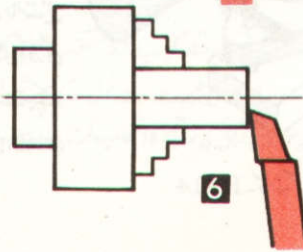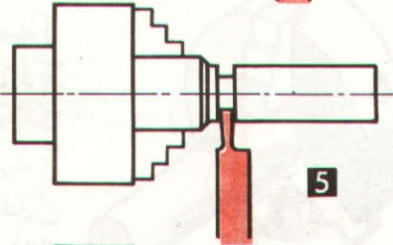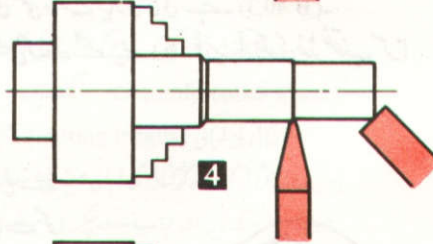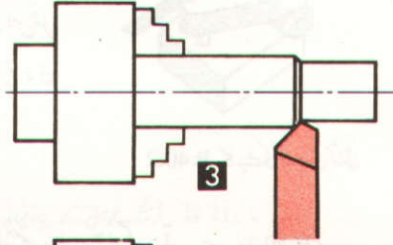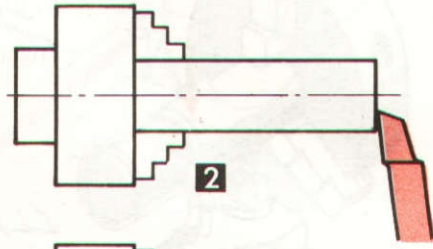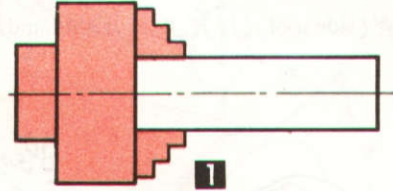




کابلے خرا دنا : (Turning of Bolts)

اکثر اوقات ایسے بلینک تہیا کیے جاتے ہیں جن کے سرے محوری خط کے عموداً نہیں کٹے ہوتے۔ ٹکڑے صاف کرنے سے کناروں کی سطح ہموار اور محوری خط کے عموداً ہو جاتی ہے (B 40,1) تیز دھار والا دائیاں ٹول (right hand knife tool) یا دائیاں لیٹی ٹول (side tool) بطور ٹرننگ ٹول استعمال کریں گے۔

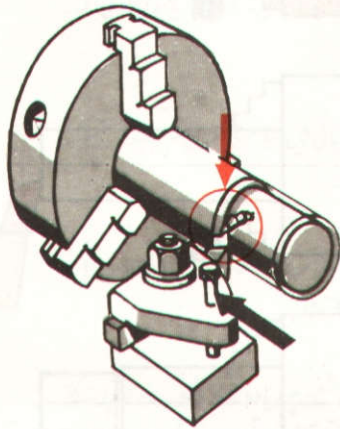

B 40,2 - کابلے کی کھردری کٹائی


خرا دنے کے پہلے مرحلے میں کھردری کٹائی کر کے کابلے کا قطر تقریباً 30.7 ملی میٹر کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دائیاں کھردری کٹائی والا ٹول (right hand roughing tool) استعمال کرتے ہیں۔ (B 40,2) -

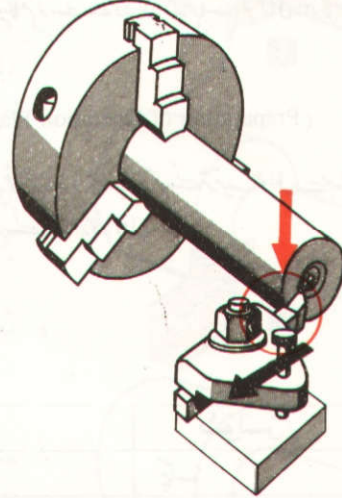

B 40,1 - ٹکڑے صاف کرنا (facing)


25 میٹر فی منٹ رفتار کٹائی حاصل کرنے کے لیے 250 چکر فی منٹ درکار ہوں گے۔ اس عمل کے لیے 0.3 ملی میٹر فی چکر کی فیڈ کو ترجیح دی جائے گی۔

اختتامی عمل (finishing operation) کا اختتامی کٹائی والا ٹول استعمال کر کے کابلے کی ختمی حالت تیار کی جاتی ہے۔ (B 40,3)۔ اس عمل کے لیے رفتار کٹائی 30 میٹر فی منٹ منتخب کرنی چاہیے۔ عمدہ سطح حاصل کرنے کے لیے 0.1 ملی میٹر فی چکر کی فیڈ منتخب کرنا چاہیے۔

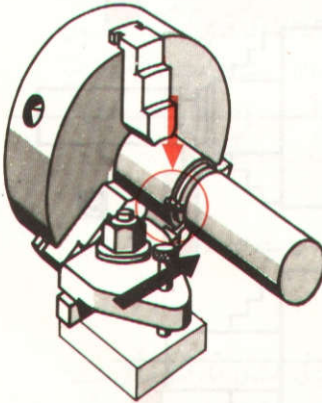

B 40,4 - کلاٹ کر جڈ کرنا

جد کرنے کی کٹائی سے کابلے کو سلاخ سے الگ کر لیا جاتا ہے (B 40,4)۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جد کرنے کی لمبائی کابلے کی بنیادی (nominal) لمبائی سے کچھ بڑی ہونی چاہیے کیونکہ جد کرنے کے بعد دوسرے کٹائے کی ٹکڑے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کٹار کی ٹکڑے صاف کرنے کے ساتھ ساتھ کابلے کی صحیح لمبائی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ مزید برآں اس حالت میں کابلے کے نوکیلے کناروں کی باری (bur) بھی دور کی جاتی ہے۔ کابلے پر پکڑنے کے نشانات سے بچنے کے لیے پکڑنے والے لیش (clamping bush) استعمال کرنے چاہئیں۔

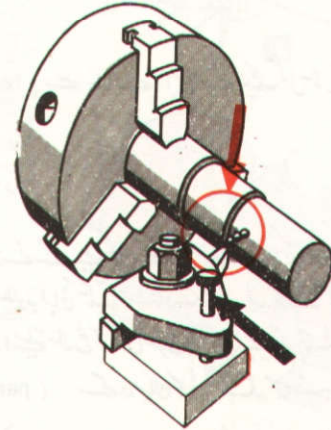


B 40,3 - کابلے کی ختمی کٹائی



کابلوں کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of bolts)

تیار شدہ کابلے کی سطحی حالت اور درستی اگر ڈرائنگ میں دی گئی ہدایات کے مطابق ہو تو کابلہ ٹھیک ہوگا، ورنہ بیکار۔

سطحی حالت (صفحہ 44 دیکھیں) دیکھنے اور چھونے سے جانچی جاسکتی ہے۔
کھردری سطحیں : جھریاں دیکھیں اور محسوس کی جاسکتی ہیں۔
ختمی سطحیں : جھریاں اب بھی نظر آسکتی ہیں۔

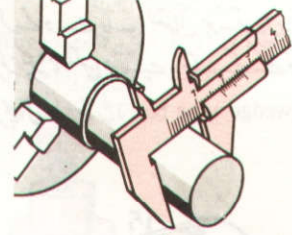


B 41,1 — ورنیر کیلیپر سے قطر ناپنا۔

ناپنا ضروری ہے :

- 1 خراونے سے پہلے اندازاً پیمائشوں کی پرتال کرنے کے لیے۔
- 2 خراونے کے عمل کے دوران دی گئی پیمائشوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے۔ (یہ صرف خراؤ کو روک کر ناپتے ہیں۔)
- 3 کابلے مکمل کرنے کے بعد یہ تعین کرنے کے لیے کہ کابلہ ٹھیک ہے یا بیکار۔

قطر ناپنے کے لیے ورنیر کیلیپر استعمال ہوتا ہے۔ (B 41,1)۔ کابلے کو سلاخ سے جدا کرتے وقت کابلے کی لمبائی ناپنی جاتی ہے۔ (B 41,2)۔ اس کو گہرائی گیج (depth gauge) سے ناپ سکتے ہیں۔ (B 41,3) ختمی کٹائی کے دوران ورنیر کیلیپر سے ناپتے ہیں۔

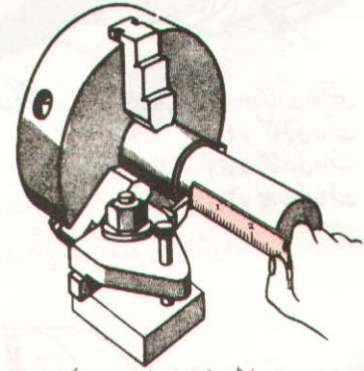


B 41,2 — شیٹل کے چپانے سے لمبائی ناپنا۔

ناپنے والے آلے کا انتخاب کرتے وقت حباب پر درستی کے مطلوبہ معیار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کابلے (B 38,4) کے لیے ٹولرنس ± 0.2 یا ± 0.2 بالترتیب دی ہوئی ہے۔ ورنیر کیلیپر کی پیمائشی درستی عموماً 0.1 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اس صورت میں مناسب رہے گا۔ مائیکرو میٹر جس کی پیمائشی درستی 0.01 ملی میٹر ہے اور جو ورنیر کیلیپر سے زیادہ ہنگامہ بھی ہے، اس صورت میں غیر ضروری رہے گا۔

حباب کے حقیقی سائز کو اصل سائز (actual size) کہتے ہیں۔

نوٹ : گھومتے ہوئے جابوں پر پیمائش نہ لیں، کیونکہ اس سے حادثات ہوتے ہیں اور پیمائشی آلات خراب ہو جاتے ہیں۔

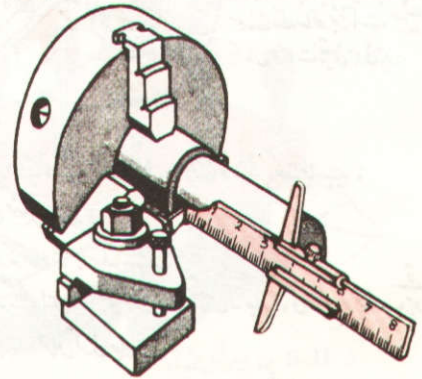

B 41,3 — گہرائی گیج سے لمبائی ناپنا۔




چھوٹے سلین نما جابوں کو پکڑنا اور خرا دانا : (Chucking & Turning of short Cylindrical workpieces)


جاب کو چپک میں پکڑنا : خرا دانے کے دوران کٹائی کی حرکت مشین سے جاب تک پکڑنے والے آلے (چپک) کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔

پکڑنے والے آلات کی پکڑ کا اثر رگڑ (friction) پر ہوتا ہے۔ جو پکڑنے والی سطحوں کے درمیان گرفت کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے کٹائی کے عمل کے دوران یہ رگڑ جاب کو اپنی حالت سے کھسکنے سے روکتی ہے۔ (B 42,3)


چھوٹے جابوں کو پکڑنے کے لیے عموماً دو تین یا چار لنگوں (jaws) والے خود بخود سینٹر کرنے والے چپک استعمال ہوتے ہیں۔ تین لنگے والا چپک عموماً سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایسے جاب جو گول نہ ہوں کو بھی ہم مرکز پکڑنا ممکن ہوتا ہے۔ چپک کے لنگے کو مختلف ذرائع سے چلاتے ہیں۔ مثلاً اندرونی چوڑی دار پلیٹ (scroll) کے ذریعے چلاتے ہیں یا پھر پھیلا نما سلاح (wedge type bar) (B 42,4 & 5)

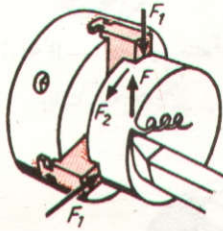

B 42,3 - پکڑنے اور کٹائی کی طاقتیں
کٹائی کی طاقت = F
پکڑنے کی طاقت = F₁
چلانے کی طاقت = F₂

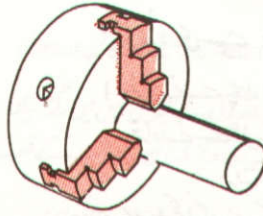


B 42,2 - چپک کے لنگوں کے اندرونی درجوں میں پکڑنا

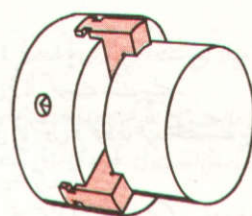


B 42,1 - چپک کے لنگوں کے بیرونی درجوں میں پکڑنا

B 42,5 - تین لنگوں والا پھیلا نما چپک (Forkardt chuck)
پھیلا نما دندانوں والے تین چلانے دار ریب پکڑنے والے جیڑوں کے دندانوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ ایک پھیلا پھیلا نما سورخ کے ساتھ جڑا ہے جس سے یکساں حرکات یقینی ہوتی ہیں۔

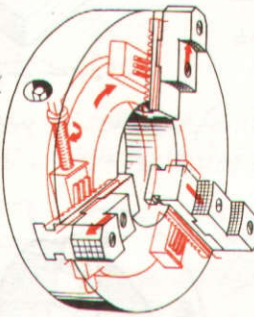

B 42,4 - تین لنگوں والا چپک مع سکرال۔ اندرونی چوڑی دار پلیٹ یعنی سکرال b کے پشت d پر چوڑیاں بنی ہوتی ہیں اور مخروطی گرائی c سے چلاتے ہیں۔ اس طرح تنجا رستوں میں چلنے والے جیڑوں کو چپک کے مرکزی طرف یا برعکس چلاتے ہیں۔

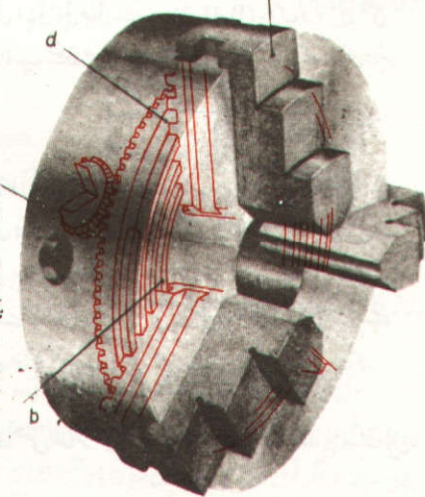


چپک کو خرا دی مین سپنڈل کے ساتھ صحیح چلنا چاہیے۔ اسکو سپنڈل کے سرے کی چوڑیوں پر کسا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل اصولوں کو مدنظر رکھنا چاہیے :

- 1 چوڑی دار اور مل کر چلنے والی جگہوں کو صاف ہونا چاہیے ورنہ چپک صحیح حالت میں نہیں چلے گا۔
 - 2 چپک کو لگانے وقت خرا د کو چلانا نہیں چاہیے۔ خرا د بند کر کے چپک لگائیں ورنہ حادثہ ہو سکتا ہے۔
- جاب پکڑتے وقت جاب کو چپک کے اندر زیادہ سے زیادہ داخل کریں تاکہ لنگے اس کو اچھی طرح پکڑ سکیں۔ جاب کی سطح کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے جاب کو پکڑتے وقت پکڑنے والی بیشیں (clamping bushes) استعمال کرنی چاہئیں۔



لمبائی کے رُخ خرا دنے اور ٹکڑ صاف کرنے کے اُصول

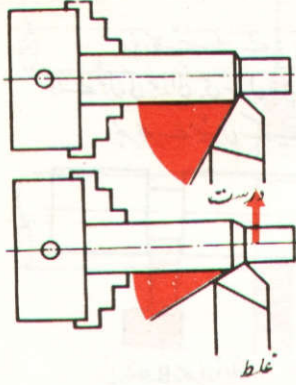

B 43, 1


چھوٹا پلین اینگل (Plan angle) جاب کو ٹیڑھا کرتا ہے۔




انڈیکٹنگ رنگ

- 1- جاب کو چپ میں مضبوطی اور حفاظت سے پکڑنا چاہیے۔
- 2- جس جاب کے ٹیڑھے ہونے کا خطرہ ہو اس کیلئے بڑا پلین اینگل استعمال کرنا چاہیے۔ (B 43,1)
- 3- چکروں کی تعداد اور فیڈ کا تعین صحیح کرنا چاہیے۔
- 4- جاب کو تھوڑا تھوڑا خرا دنا چاہیے اور قطر کو ناپنے کے لیے مشین کو روک دینا چاہیے۔
- 5- کٹ کی گہرائی کا سیٹ کرنے کے لیے کراس سلائیڈ پر نلکے ہوئے ڈائسل کو استعمال کرتے ہیں۔
- 6- مشین کو بند کرنے سے پہلے خرا د کے ٹول کو جاب سے پیچھے ہٹا دیں ورنہ ٹول کی دھاریا نوک ٹوٹ سکتی ہے۔
- 7- لمبائی خرا دنے کے اختتام پر فیڈ کو بروقت منقطع کر دیں۔

B 43,2 - (بائیں) : تقسیم کنندہ سپنڈل کو ایک درجہ گھمانے سے ٹول اصولی طور پر 0.05 ملی میٹر آگے کی طرف چلے گا۔

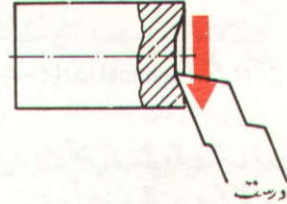

B 43,3 (دائیں) : جب لمبی ٹول سے ٹکڑ صاف کی جائے تو کترن تارنے کے لیے ٹول کا پرائمری کٹنگ ایج (primary cutting edge) یا ٹول کا لمبا کنارہ استعمال کرنا چاہیے۔

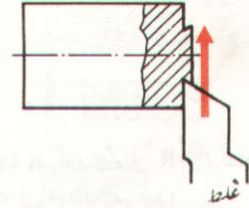

- 8- ختمی کٹائی کے لیے صحیح گرائنڈ کیا ہوا ختمی کٹائی والا ٹول استعمال کرنا چاہیے۔ ختمی کٹائی کے لیے 0.5 ملی میٹر گرائنڈ رکھنی چاہیے۔
- 9- جاب پر برقی لگانے سے حتی الامکان احتراز کرنا چاہیے۔ کیونکہ صمیع بیلن نما شکل خراب ہو سکتی ہے۔
- 9- ٹکڑ صاف کرتے وقت ٹول کو صمیع سینڈر میں باندھیں اور ٹول کو باہر کی طرف چلائیں۔ (B 43,3)

خرا دنے کے عمل کے دوران ٹھنڈا کرنا اور چکنا : (Cooling & Lubricating during turning process)


کٹائی کے دوران کاٹی جانے والی جگہ پر رگڑ سے حرارت پیدا ہوگی۔ رفتار کٹائی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس حرارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ زیادہ حرارت کی وجہ سے کٹائی کے ٹول کی معیاد کم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا کرنے والے مائع (coolants) جو چکھنے (lubricant) بھی ہوتے ہیں استعمال کرنے سے حرارت ضائع ہوگی اور ٹول و جاب کے درمیان رگڑ بھی کم ہوگی۔ ٹھنڈا کرنے والے مائع کے انتخاب کا انحصار خرا دنے کے طریقے اور خرا دے جانے والے میٹریل پر ہوتا ہے۔

نوٹ : میگنیشیم کے بھرتوں (magnesium alloys) کی کٹائی کرتے وقت کبھی بھی پانی استعمال نہ کریں کیونکہ دھماکے کا خطرہ ہوتا ہے۔



بھری کاٹنا اور جڈا کرنا : (Grooving & Parting off)


بھری کاٹنے کے لیے (B 44,1) بھریاں بنانے والے ٹول (B 44,2) استعمال کیے جاتے ہیں۔ جاب کی نوعیت کے مطابق بھری کاٹنے والے ٹول کی چوڑائی بھی تبدیل پذیر ہوتی ہے۔
بھر بھرے میٹریل کے لیے ریک اینگل 0 درجے ہوتا ہے اور نرم میٹریل کے لیے 12 درجے ہوتا ہے۔ ریک اینگل 3.....8 درجے تک ہوتا ہے۔

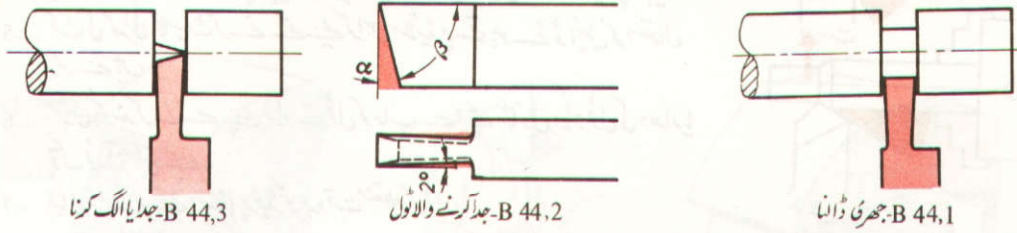

جڈایا الگ کرنا (parting off) اس سے جاب کو الگ کیا جاتا ہے۔ (B 44,3) میٹریل کے غیر ضروری زریاں سے بچنے کے لیے ٹول کی کٹائی کی دھار کم چوڑی بنائی جاتی ہے۔

جابوں کی سطحی حالت : (Surface condition of workpieces)

 خوادنے کے عمل کے دوران پیمائشوں کی درستی اور مخصوص سطحی معیار حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بنیادی (nominal) سطح وہ سطح ہے جو جاب پر حاصل کرنا مقصود ہو۔ ڈرائنگ پر اس کو معیاری نشان سے ظاہر کرتے ہیں۔ (T44,1)
صحیح سطح یا اصلی سطح (actual) وہ سطح ہے جو جاب بنانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ سطحی معیار کا تعین کرتے وقت یکسانیت (uniformity) اور ملائمت (smoothness) میں فرق رکھنا چاہیے (B 44,4) اصل سطح کی بے قاعدگی یعنی کھردرے پن کو کھردری گہرائی (roughing depth) کہتے ہیں (B 44,5) جس کو خاص آلات سے ناپا جاسکتا ہے۔



B 44,5 کھردری گہرائی " R " (بڑا کر کے دکھایا گیا ہے)
کو 1/1000 مل میٹر ہے۔ (1 μm)

B 44,4 سطحی یکسانیت اور ملائمت - (بڑا کر کے دکھایا گیا ہے) - (a) اچھی یکسانیت اور ملائمت - (b) یکسانیت نامکمل مگر ملائمت اچھی - (c) یکسانیت اچھی مگر ملائمت نامکمل - (d) یکسانیت اور ملائمت دونوں نامکمل۔

T44,1 - سطح کو ظاہر کرنے کے نشانات :

سطح کے نشان	مطلب	کھردری گہرائی (μ)	سطح کے نشان	مطلب	کھردری گہرائی (μ)
بیز نشان کے سطح	کھردری سطح جو رولنگ فورجنگ یا ڈھلائی سے حاصل ہوتی ہے۔	کوئی بھی	دو تھکنیں	وہ سطح جو مشیننگ میں سختی کٹائی کے عمل کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ بھریاں ابھی بھی دیکھی جاسکتی ہیں	25 میک
سطح کا نشان	کھردری سطح جو زیادہ صحیح رولنگ فورجنگ اور ڈھلائی وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے	کوئی بھی	تین تھکنیں	وہ سطح جو مشیننگ میں عمدہ کٹائی کے عمل کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ بھریاں دیکھی نہیں جاسکتیں۔	4 میک
ایک تھکن	سطح جو مشیننگ میں کھردری کٹائی کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی بھریاں ہاتھ سے مسوس کی اور دیکھی جاسکتی ہیں۔	160 میک	چار تھکنیں	وہ سطح جو مشیننگ میں بہت ہی عمدہ سختی کٹائی کے عمل کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً ہوننگ اور لپنگ عوامل میں۔	1 میک



خزادنے کے عوامل کے لیے صرف وقت معلوم کرنا (Calculation of the Machining time for turning operations)


وہ وقت جو جاب مکمل کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے (مثلاً بولٹ بنانے کے لیے) اس کو کل وقت (total time) کہتے ہیں۔ یہ کل وقت تیاری میں صرف وقت، مشیننگ میں صرف وقت، بالواسطہ مشیننگ میں صرف وقت اور دیری میں صرف وقت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ (B 45, 1)

مشیننگ کا وقت (machining time)

یہ وہ وقت ہے جو کام مکمل کرنے میں براہ راست شامل ہوتا ہے اور جن کے دوران عوامل سرانجام دیے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ وقت جس میں جاب خزاں جائے، مشین کے کام کرنے کا وقت اور کاٹنے کا وقت شامل ہوتا ہے۔

دیری کا وقت (delay time)

یہ وہ وقت ہے جو ذاتی ضروریات کیلئے تھکان دور کرنے کیلئے اور ناگزیر دیر کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ دیری کا وقت بے قاعدہ ہوتا ہے جس میں بیت اخلا، کی طرف جانے، آرام کے وقفے، میسرل کے لیے انتظار کرنے وغیرہ کا وقت شامل ہوتا ہے۔

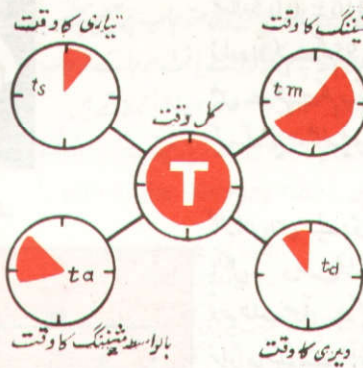

B 45,1 کل وقت کی تقسیم

تیاری کا وقت (set up time)

وہ ہے جس میں کسی مخصوص عمل کیلئے کام کرنے والی جگہ تیار کرنا اور اس کو صحت حالت میں کرنا ہو۔ اس وقت میں ڈرائنگ پڑھنے کا وقت، ٹول وغیرہ باندھنے میں وقت اور سٹور سے ٹول نکالنا اور واپس کرنے کا وقت شامل ہوتے ہیں۔ بالواسطہ خزاں میں صرف وقت

(Indirect machining time)

یہ وہ وقت ہے جو خزاں سے پہلے درمیان میں یا بعد میں عوامل یا عمل کے کسی جز میں خرچ ہوتا ہے۔ بالواسطہ مشیننگ وقت باقاعدہ ہوتا ہے۔ اس میں عمل کے وہ جز بھی شامل ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کو اٹھانا، حالت ٹھیک کرنا، جاب کو اتارنا، ناہنا، ٹول کو تیار کرنا وغیرہ۔



خزاں یا مشیننگ میں صرف وقت حساب کر کے بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$t_m = \frac{L}{s \times n}$$

$$\frac{\text{خزاں کی لمبائی}}{\text{فیڈ فی منٹ}} = \text{مشیننگ کا وقت}$$

علامات: خزاں کی لمبائی (L) = جاب کی لمبائی (L1) + خزاں کی شروع کی گنجائش (la) + خزاں کے بعد کی گنجائش (lu)
 $L = L_1 + la + lu$

$s =$ فیڈ فی منٹ چکر فی منٹ؛ $n =$ چکر فی منٹ؛ $s' =$ فیڈ فی منٹ منٹ۔
 $s' = s \times n$

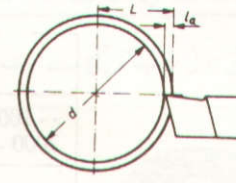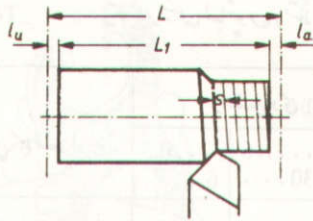

لمبائی کے رخ خزاں: مثال: مشیننگ کا وقت معلوم کریں جبکہ:

$d = 80 \text{ mm}$, $L_1 = 490 \text{ mm}$.

$la = lu = 5 \text{ mm}$, $CS = 20 \text{ m/min}$, $s = 0.5 \text{ mm/rev}$.

حل: پہلے خزاں کی لمبائی "L" معلوم کریں:

$L = L_1 + la + lu = 490 + 5 + 5 = 500 \text{ mm}$.

$n = 74 \text{ Rpm (table p. 36)}$

$t_m = \frac{L}{s \times n} = \frac{500 \text{ mm}}{0.5 \text{ mm} \times 74 \text{ Rpm}} = 13.5 \text{ min.}$

محصول کرنا (facing) خزاں کی لمبائی "L" نصف قطر سے شروع کی گنجائش کے مطابق ہوتی ہے۔

$L = r + la$

مثال: مشیننگ کا وقت معلوم کریں جبکہ:

$d = 190 \text{ mm}$, $la = 5 \text{ mm}$, $CS = 20 \text{ m/min}$, $s = 0.5 \text{ mm/rev}$.

حل: پہلے خزاں کی لمبائی "L" معلوم کریں:

$L = r + la = \frac{190 \text{ mm}}{2} + 5 \text{ mm} = 100 \text{ mm}$

$n = 37 \text{ Rpm (table p. 36)}$

$t_m = \frac{L}{s \times n} = \frac{100 \text{ mm}}{0.5 \text{ mm} \times 37 \text{ Rpm}} = 5.4 \text{ min.}$




درجہ دار بولٹ بنانا : (Manufacture of Stepped Bolts)

درجہ دار بولٹ دو سطحوں کے درمیان فاصلہ رکھ کر جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً بولٹ (B 46,1)

مثال :


ورک آرڈر : دو درجوں والے بولٹ (B 46,2) بنانا مقصود ہیں۔ خام مال برائٹ ڈرائن (Bright drawn) گول سلاخ کی صورت میں دستیاب ہے اور تیز شدہ لمبائی میں مہیا کیا گیا ہے۔

ورکشاپ ڈرائنگ (B 46,2) تمام پیمائشوں پر پیمائشی حدود دی گئی ہیں مثلاً 10 ± 0.05 جس کا مطلب ہے کہ 10.05 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 9.95 ملی میٹر قطر ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سائز میں سے کم سے کم سائز کو تفریق کر کے ٹالرنس (tolerance) معلوم کرتے ہیں۔ ٹالرنس = $10.05 - 9.95 = 0.1$ ملی میٹر۔

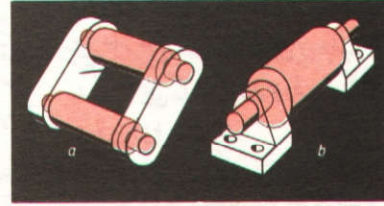

B 46,1 - درجہ دار کابلے کے استعمال کی مثالیں

ٹالرنس اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ بنیادی سائز (nominal size) بالکل درست پیدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کم یا تھوڑی ٹالرنس بہت توجہ طلب ہوتی ہے کیونکہ خرابی کے دوران جاب با آسانی یا ریک خرابا جاسکتا ہے۔ جتنی تھوڑی ٹالرنس ہوگی، خرابی کے لیے اتنا ہی زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اس لیے زیادہ تعداد میں پیداوار کے وقت کوشش کی جاتی ہے کہ بڑی یا زیادہ ٹالرنس دی جائے۔ اصول یہ ہے کہ ”کبھی بھی اتنی درستی نہیں جتنی ممکن ہو سرف اتنی درستی جتنی ضروری ہو“

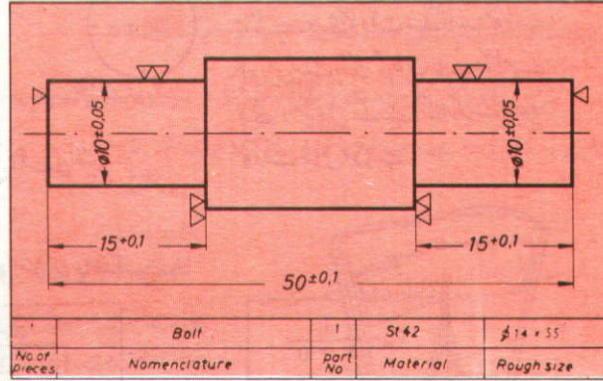

تجربہ یوں میں اکثر بڑی ٹالرنس کی پیمائشوں پر اجازتی انحراف (permissible off sizes) دینے کا دستور ہوتا ہے۔

B 46,2 - ورکشاپ ڈرائنگ

T46,1 - جٹالرنس لمبائیوں (مثلاً کھوٹوں اور قطروں کے سائز) کے لیے انحراف

بنیادی (Nominal) سائز (ملی میٹر)						درستی کا معیار
... 1000	... 315	... 120	... 30	... 6	... 0.5	
2000 ...	1000 ...	315 ...	120 ...	30 ...	6 ...	
0.5	0.3	0.2	0.15	0.1	0.05	± عمدہ
1.2	0.8	0.5	0.3	0.2	0.1	± درمیانہ
3	2.0	1.2	0.8	0.5	0.2	± کھردرا
4	3	2	1.5	1	0.5	± بہت کھردرا




ترتیب عمل :

عمل	ٹولز
1 چک میں پکڑنا	اندر کھینچنے والا (Draw in) کولٹ چک
2 پہلے درجے (step) کی کھردری کٹائی اور ختمی کٹائی والا ٹول۔	مونی کٹائی اور ختمی کٹائی والا ٹول۔
3 پہلے درجے کی لمبائی خرا دنا اور باہری ختم کرنا۔	بغلی ٹول اور دستی ٹول
4 چک میں دوبارہ پکڑنا	
5 دوسرے درجے کی کھردری کٹائی، ختمی کٹائی بمطابق لمبائی خرا دنا اور باہری ختم کرنا۔	کھردری کٹائی کا ٹول، ختمی کٹائی کا ٹول، بغلی ٹول اور دستی ٹول

ناپنے کے آلات : گہرائی گیج ، وزیر کیلیپر ، مائیکرو میٹر

کابلہ بنانا : (Manufacture of bolt)


خام مال کو اندر کھینچنے والے (Draw in) کولٹ چک کے ذریعے پکڑنا (صفحہ 50 پر دیکھیں) چکر فیڈ اور کٹ کی گہرائی کو پہلے سے معلوم شدہ طریقے سے مقرر کیا جائے گا۔

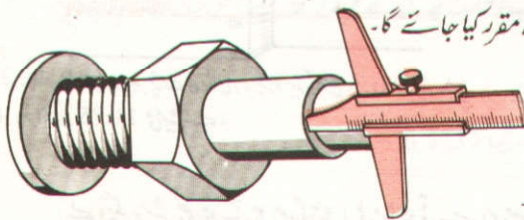

کابلے کو ناپنا اور جانچنا :

(Measuring & Testing of bolts)

ایک درجے کی لمبائی گہرائی گیج سے ناپی جائے گی (B 47.1)۔ قطر ناپنے کے لیے مائیکرو میٹر (B 47.2) ضروری ہے کیونکہ ٹالرنس مثبت و منفی 0.05 ملی میٹر میں دی گئی ہے۔ سطح کا معیار دیکھ کر اور ٹیس کر کے جانچ سکتے ہیں۔ (صفحہ 44 دیکھیں)

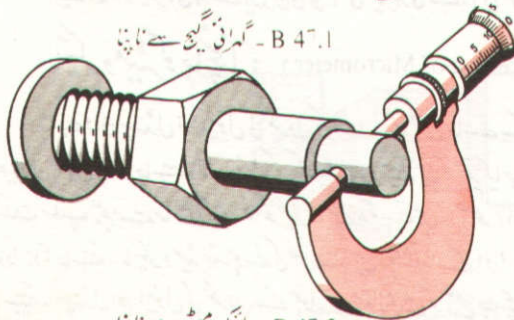

B 47.1 - گہرائی گیج سے ناپنا۔

B 47.2 - مائیکرو میٹر سے ناپنا۔

نوٹ : گھومتے ہوئے جاب پر پیمائش نہ کریں۔




مائیکرو میٹر سے ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing with Micrometer)


دریہ کیلیپر سے $\frac{1}{10}$ یا $\frac{1}{20}$ ملی میٹر تک ناپنے کی درستی حاصل ہوتی ہے جو اکثر اوقات ناکافی ہوتی ہے۔ ناپنے کی زیادہ درستی حاصل کرنے کے لیے مائیکرو میٹر استعمال کرتے ہیں جن کی ناپنے کی درستی $\frac{1}{100}$ ملی میٹر تک یقینی ہوتی ہے (B 48, 1)۔

بیرونی مائیکرو میٹر کی ساخت : (Design of outside Micrometer)

اندرونی انگشتانہ (thimble) اور فریم ایک ہی ٹکڑے سے بنے ہوتے ہیں۔ فریم میں اینول کو بطور طے والی سطح کے لگایا ہوتا ہے۔ اندرونی انگشتانہ کی بیرونی سطح پر ملی میٹر کے ادراج ہوتے ہیں۔ اس کے اندر چڑیاں کٹی ہوتی ہیں جو سخت کی ہوئی سپنڈل کو اس کے پیچھے چلاتی ہیں۔ ناپنے والی سپنڈل کے ساتھ ادراج والی نالی مضبوطی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اینول اور سپنڈل کی طے والی سطحیں بڑی درستی سے ہموار گرائینڈنگ کی ہوتی ہیں۔ لاک رنگ سے ناپنے والی سپنڈل کی چال کو لاک کر دیتے ہیں۔ بہت سے مائیکرو میٹروں میں ریچٹ لگایا ہوتا ہے تاکہ سپنڈل کو جاب پر بہت زیادہ زور سے نہ دیا جاسکے۔

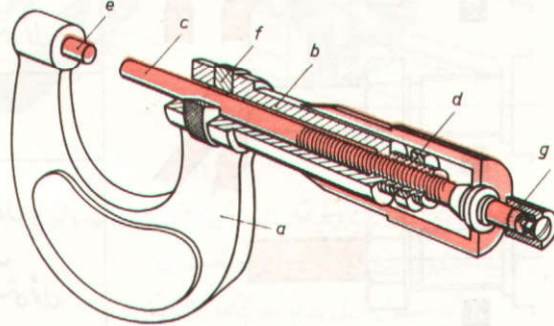

B 48, 1. بیرونی مائیکرو میٹر کی ساخت - (a) فریم (b) اندرونی چوڑی والا اندرونی انگشتانہ (c) ناپنے والی سپنڈل جو نال (barrel) کے ساتھ لگی ہوتی ہے (d) اندرونی چوڑیاں ایڈجسٹ کرنے والی چوڑی دار کار - (e) اینول (f) لاک رنگ (g) ریچٹ سٹاپ۔

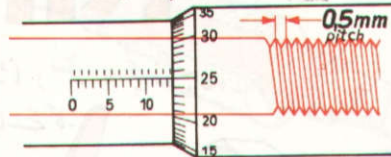

B 48, 2. مائیکرو میٹر پڑھنے کی مثال (مائیکرو میٹر کی ہیک 0.5 ملی میٹر ہے) اور خواندگی 13.75 ملی میٹر ہے۔

مائیکرو میٹر عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ 0 سے 25 ملی میٹر تک 25 سے 50 ملی میٹر تک 75 سے 100 ملی میٹر تک۔ ناپنے کا طریقہ (B 48, 2) اصولی طور پر سپنڈل کی ہیک 0.5 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپنڈل اور اس کے ساتھ لگی ہوئی نال ایک مکمل چکر میں 0.5 ملی میٹر چلتی ہے۔ نال کی مخروطی (bevelled) سطح کو 50 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے۔ اگر نال کو ایک حصہ چلایا جائے تو سپنڈل $0.01 = 50 : 0.5$ ملی میٹر چلے گی۔ نال کے سامنے والے کنارے سے اندرونی انگشتانہ پر ملی میٹر کے ادراج پر پوسے یا آدھے ملی میٹر پڑھے جاتے ہیں۔ ملی میٹر کے سوویں حصے ($\frac{1}{100}$ ملی میٹر) نال کے ادراج پر پڑھتے ہیں۔

ایسے مائیکرو میٹر بھی ہوتے ہیں جن کی ہیک 1 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس صورت میں نال کا مخروطی حصہ 100 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے۔


مائیکرو میٹر کو جانچنا : (Testing of Micrometer)

ناپنے والی سپنڈل اور اینول کی ٹکڑوں کی سطحوں کے گھس جانے کے باعث غلط پیمائشی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ناپنے والی سپنڈل میں کوئی ڈھیلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ لاک نٹ کو کسے سے ڈھیلے پن کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ ناپنے والی سپنڈل کی چوڑیوں کے تقاضے معلوم کرنے کے لیے مختلف سلپ گیز سے حاصل کردہ خواندگیوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ (صفحہ 67 دیکھیں) سپنڈل کی ٹکڑا اور اینول کی ٹکڑا کو ہموار اور سپنڈل کے محور پر عموماً ہونا چاہیے۔ مائیکرو میٹر بند ہونے کی صورت میں انگشتانہ کے ادراج کا صفر نشان نال کے ادراج کے صفر کے نشان کے عین سامنے ہونا چاہیے۔ سپنڈل اور اینول کی ٹکڑوں کے ہموار اور متوازی پن کو صیغہ جانچنے کے لیے مستوی متوازی منظری چپٹی گیز (plane parallel optical flat gauges) استعمال کرتے ہیں۔



مائیکرومیٹر کا استعمال : (Use of the Micrometer) (B 49,1 & 2)

جواب اور ناپنے والی سطحیں بالکل صاف ہونی چاہئیں۔ جواب کو ناپنے کیلئے نال کو گھماتے ہیں۔ یہاں تک کہ سپنڈل کی ناپنے والی سطح جواب کے ساتھ چھو جائے۔ قوت جو جواب کی ناپنے والی سطحوں کو باہم دبانی ہے ناپنے کی درست کیلئے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اچھی قسم کا مائیکرومیٹر اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ 10 نیوٹن قوت لگانے سے درست پیمائش دے۔ یہ قوت پیدا کرنے کیلئے نال کو انگلیوں سے گھماتے وقت تقریباً 0.6 نیوٹن کی قوت ہونی چاہیے۔

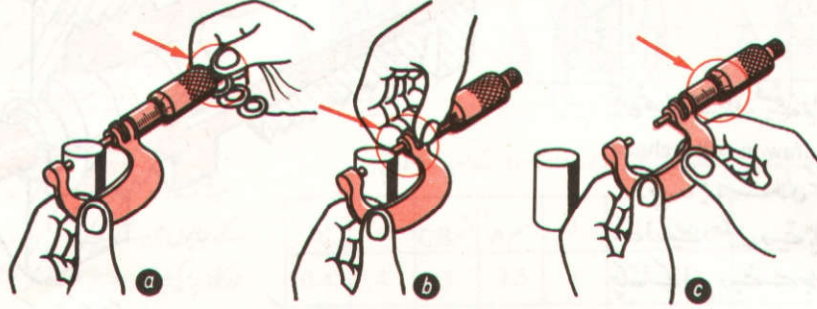

B 49,1 - مائیکرومیٹر کا استعمال - (a) جواب کو انہول کی ناپنے والی سطح پر رکھ کر ناپنے والی سپنڈل کو روک دانت چک (ratchet screw) کے ساتھ آگے کو چلائیں گے حتیٰ کہ سپنڈل جواب کے ساتھ چھو جائے۔ (b) ناپنے والی سپنڈل کو لاک رنگ سے لاک کر کے مائیکرومیٹر کو جواب پر سے پھسلا کر نکال لیں گے۔ (c) مناسب روشنی میں خواندگی پڑھیں گے۔

نال کو انگلیوں سے گھماتے وقت یکساں قوت حاصل کرنے کے لیے عمدہ حس لامہ ضروری ہے۔ پیمائش میں غلطیاں بہت زیادہ یا بہت کم قوت لگانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ روک دانت پیچ ہی کی مدد سے ناپنے والی صحیح قوت حاصل کر سکتے ہیں۔

جواب اور ناپنے والے آلے کا درجہ حرارت بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔
مثالے : ہاتھ کی گرمی یا شعلہ شمع ریزی (سورج یا حرارت) سے ایک مائیکرومیٹر کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جواب کا درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ (پانی کی ٹھنڈک سے) ہے۔ 100 ملی میٹر لمبائی ناپتے وقت پیمائش میں غلطی کی کیا مقدار ہوگی؟
حلے : درجہ حرارت میں فرق $35^{\circ} - 15^{\circ} = 20^{\circ}$ سینٹی گریڈ 100 سینٹی گریڈ تک گرم کرنے سے ایک میٹر لمبے سٹیل کا اوسط شرح پھیلاؤ (expansion rate) 1.15 ملی میٹر ہوتا ہے۔

$$\text{پیمائش کی غلطی کی مقدار} = \frac{1.15 \text{ ملی میٹر} \times 20^{\circ}}{100^{\circ}} \times \frac{100 \text{ ملی میٹر}}{1000 \text{ ملی میٹر}} = 0.023 \text{ ملی میٹر}$$



غلطی کی اس مقدار سے جواب کم ناپا جائے گا۔
ہاتھ کی گرمی کا اثر دور کرنے کے لیے مائیکرومیٹر پر عاجز تہہ (insulating layer) لگا دی جاتی ہے۔

مائیکرومیٹر کی احتیاط :

- 1 - مائیکرومیٹر بہت دقیق آلے ہوتے ہیں۔ ایسے یہ حساس اور ننگے ہوتے ہیں۔
- 2 - مائیکرومیٹر کو دوسرے اوزاروں سے الگ نرم جگہ رکھنا چاہیے۔
- 3 - مائیکرومیٹر اس وقت استعمال کریں جب بہت درستی درکار ہو۔
- 4 - ناپتے وقت قوت نہ لگائیں بلکہ حساسیت سے ناپیں۔ مائیکرومیٹر 'c' ٹماشکنجہ (C-clamp) نہیں ہوتا۔
- 5 - فریم کو جھلا کر ناپنے والی سپنڈل کو درست نہ کریں۔
- 5 - استعمال کرنے کے بعد مائیکرومیٹر کو صاف کریں اور چمک دار جھتوں پر پلکی سی چکنا ہٹ لگا دیں۔


B 49,2 - مائیکرومیٹر کو ایک ہاتھ سے استعمال کرنا۔



(Chucking of short Cylindrical parts in
collet chuck)

چھوٹے سیلنڈر نما پیرزوں کو کولٹ چک میں پکڑنا :


کولٹ چک میں چھوٹے قطر کے جاب جلدی
پکڑے جاسکتے ہیں اور اس طرح صحیح گردش
حاصل ہوتی ہے۔

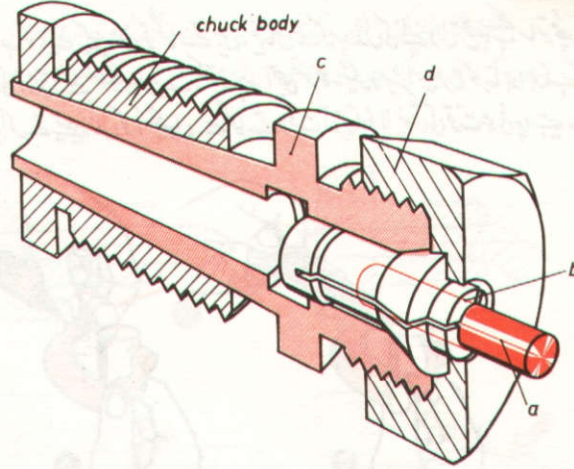

(B 50, 1) کولٹ چک میں پکڑنے والی ہڈی (a) - جاب (b) کولٹ چک (collet chuck)
- چک کی ہڈی (d) - نٹ (c) -


تین جھریوں والے اندر کھینچنے والے کولٹ چک
(tripple slotted draw-in collet chuck)
کو چک میں سلامی سوراخ کے اندر نٹ
کے ذریعے دھکیل دیتے ہیں۔ اس طرح کولٹ
چک کے باہم دہنے سے جاب مضبوطی سے پکڑی
جاتی ہے (B 50, 1) -

ہر قطر کے جاب کے لیے قطر کے مطابق کولٹ
چک درکار ہوتا ہے۔ مختلف بناوٹ کے کولٹ
چک کو پکڑنے کے لیے اندر کھینچنے والی نالی
(draw-in tube) بمع دستی پہتیہ کی مدد سے
چک کو کسا جاتا ہے۔ (B 50, 2)

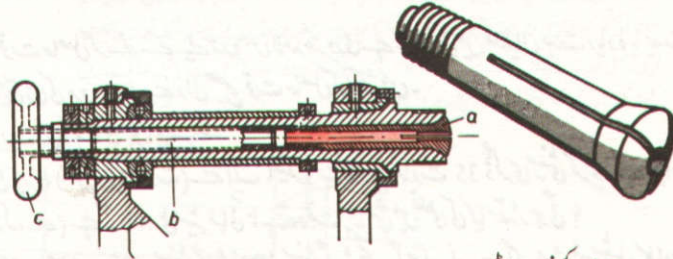

(B 50, 2) اندر کھینچنے والی ٹیوب (a) - کولٹ چک -
(b) اندر کھینچنے والی ٹیوب (c) دستی پہتیہ -

بڑے قطر کی جابوں کو پکڑنے کے لیے
بیرونی اور اندرونی درجہ دار چک (step chuck)
استعمال ہوتے ہیں (B 50, 3 & 4) -

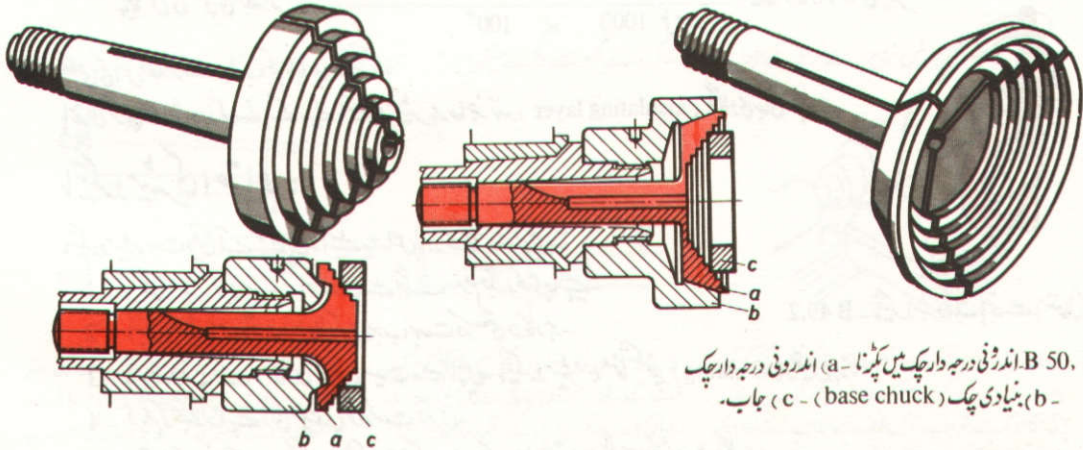


(B 50, 3) اندرونی درجہ دار چک میں پکڑنا (a) - اندرونی درجہ دار چک
(b) بنیادی چک (base chuck) (c) - جاب -

(B 50, 4) بیرونی درجہ دار چک میں پکڑنا (a) - بیرونی درجہ دار چک -
(b) بنیادی چک (c) - جاب -




شافتیں بنانا (Manufacture of Shafts)

شافتیں روئی قوتیں اور گردش حرکات کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں گردش قوتیں شافت کو موڑنے (Twist) کی کوشش کرتی ہیں۔ (B 51.1) اس لیے گردش قوت کی مقدار ہی نہیں بلکہ مرکزی لائن سے اس نقطے تک فاصلہ جہاں پر طاقت کام کرتی ہے۔ شافت پر گہرا اثر انداز ہوتا ہے۔ قوت اور فاصلہ جو شافت کی مرکزی لائن سے اس نقطے تک جہاں پر قوت کام کرتی ہے، کے حاصل کو ٹارک (torque) کہتے ہیں۔

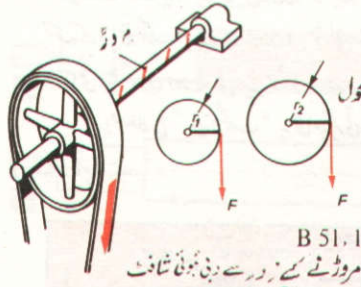

مثال نمبر 1 $F = 5000$ نیوٹن $r_1 = 0.1$ میٹر
ٹارک : $M = 5000 \times 0.1 = 500$ نیوٹن میٹر 500 جول

مثال نمبر 2 $F = 5000$ نیوٹن $r_2 = 0.2$ میٹر
ٹارک : $M = 5000 \times 0.2 = 1000$ نیوٹن میٹر 1000 جول

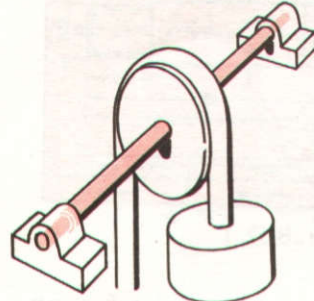


B 51.1 - موڑنے کے زور سے دبی ہوئی شافت

ٹارک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شافت پر موڑنے کا زور (Torsional stress) بھی زیادہ ہوگا۔ مزید برآں ایسی قوتیں مثلاً بیلٹ کا کھچاؤ، بجاری پٹیوں کی قوت وغیرہ شافت کو ٹیڑھا کر سکتی ہیں۔ موڑنے اور ٹیڑھا کرنے کی قوتوں کو برداشت کرنے کے لیے شافتیں مناسب میٹیریل مثلاً st 42، st 50، st 60 سٹیل یا بھرتی سٹیل سے بنائی جاتی ہیں۔ شافت کے قطر کا سائز حساب کے معلوم کر لیتے ہیں۔

مکینیکل انجینئرنگ میں عموماً شافت اور دھڑے (Axles) میں فرق رکھا جاتا ہے۔ دھڑے کو مٹھے والا حصہ ہوتا ہے جس پر مشین کے پوزے لگے ہوتے ہیں مثلاً لیور، پہیے وغیرہ۔ (B 51.2) شافت وہ ہے جس پر کم از کم دو پوزے، مثلاً گراہیاں، پلیاں، کچلے وغیرہ لگے ہوں اور ٹارک کو منتقل کرتی ہو۔ ایسی فیکٹریوں میں جہاں لو کو موٹر انجن وغیرہ بنتے ہیں، وہاں یہ فرق نہیں رکھا جاتا ہے۔

شافتوں کی مختلف اشکال ہو سکتی ہیں۔ (B 51.3) ایک بیلن نما شافت کا قطر پوری کٹائی پر برابر ہوتا ہے۔ ایک درجہ دار (stepped) شافت کا قطر ہر درجے (step) پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ درجہ دار شافت بیلن نما شافت کی نسبت مہنگی بنتی ہیں۔ اسی لیے بیلن نما شافت استعمال کرنا زیادہ سودمند ہے۔ جرمی میا کے مطابق صرف چند ایک قطر مہیا کیے گئے ہیں۔

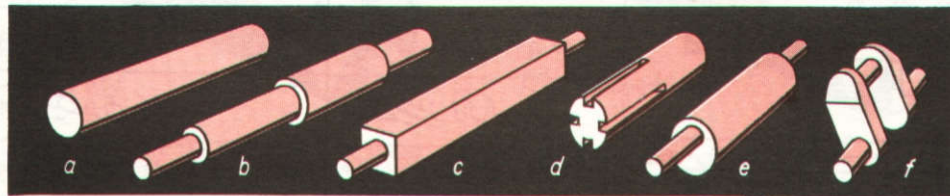

B 51.3 - مختلف اشکال کی شافتیں (a) - بیلن نما شافت (b) - درجہ دار شافت (c) - ہربل کراس سیکشن کی شافت

(d) کثیر التعداد جھری دار شافت (e) مخوف مرکز شافت (f) کریک شافت

شافتیں زیادہ تر خراہ پر خراہ سے بنتی ہیں۔ لمبی اور بیلن نما شافت مثلاً بیلٹ پیلوں کے لیے لمبی شافتیں براؤٹ ڈرائنگ (Bright drawing) کے عمل سے بنائی جاتی ہیں۔ براؤٹ ڈرائنگ کے ذریعے بنائی گئی شافت خراہی ہوئی شافت سے سستی ہوتی ہے کیونکہ اس پر بنانے کی لاگت (manufacturing cost) کم پڑتی ہے۔




مشال :


ورک آرڈر : گول آری کے لیے شافٹ بنانا مقصود ہے (B 52, 1)۔

محض h_6 اور l_6 جو 24 اور 32 قطروں کے ساتھ دیے گئے ہیں، فٹ (fit) کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نشانات معیار کے مطابق زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سائز کو مدنظر رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ شافٹ کے قطر l_6 والے درجے پر ہینگ فٹ ہوں گے اور یہ درجے سیلنڈریکل گرائینڈنگ سے تیار کیے جائیں گے۔ گرائینڈنگ کے عمل کے دوران سان کے کنارے شافٹ کی کمر (shoulders) کے ساتھ نہ لگنے کے لیے کمر کے ساتھ ایک بھری (recess) ڈالنی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بھریاں معیار کے مطابق ہوتی ہیں۔ $2 \times 0.2 \text{ A}$ کا مطلب ہے کہ قسم 'A' بھری 0.2 ملی میٹر گہری اور 2 ملی میٹر چوڑی ہے۔

اصطلاح "سینٹرنگ" یہ ظاہر کرتی ہے کہ سینٹر کے سوراخ موجود رہنے چاہئیں۔ شافٹ کو خرا دینے کے لیے خرا دے مرکزوں کے درمیان پکڑنا چاہیے۔

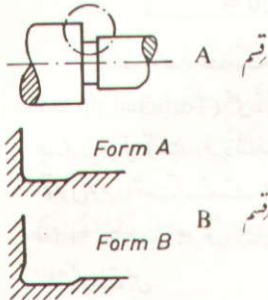


B 52, 2 - بھری کی مشالیں۔

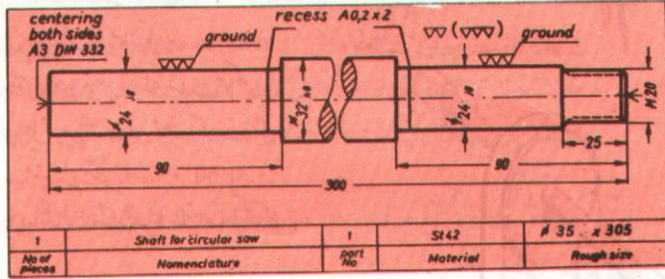

B 52, 1 - ورکسپ ڈرائنگ

ترتیب عمل :

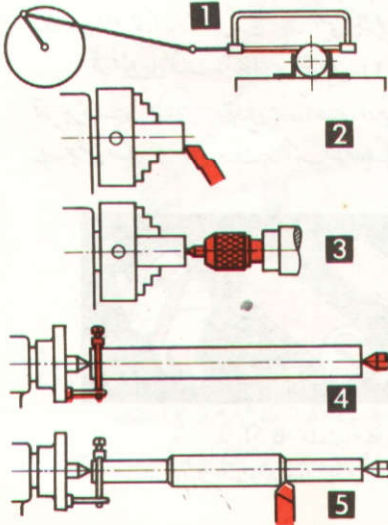

عمل	ٹولز
1. سلٹنگ کاٹنا	ہیکس مشین
2. کناروں کو فیس کرنا	بغلی ٹول (Side tool)
3. سینٹر ڈرل کرنا	سینٹر ڈرل 3/60
4. سینٹروں میں پکڑنا	خرا دے سینٹر ڈاک گیر
5. شافٹ خرا دنا (صفحہ 53 پر B 53, 1 دیکھیں)	کھڑکی لٹائی کا ٹول، تختی لٹائی کا ٹول، بغلی ٹول اور بھری کاٹنے والا ٹول۔
پیمائشی آلات : سٹیل رول، کیلیپر، درزیر کیلیپر، مائیکرومیٹر، لمٹ سنیپ گج، گولائی گج، ہینگ تھرڈ ٹیچ۔	

شافٹ کی خرا دنے کے لیے تیاری :

شافٹ کے بنیادی (Nominal) سائز سے تقریباً 5 ملی میٹر بڑی سلنڈر کاٹیں۔ اس کٹائی کے لیے لوہے کی آری مشین استعمال کی جا سکتی ہے۔ کناروں کو ہموار اور مرکزی لائن کے عمودی ہونا چاہیے اس لیے سینٹرنگ سے پہلے کناروں کی فیسنگ کر لینی چاہیے۔




شافت کو خرا دنا : (Turning of Shaft)

- (B 53, 1) شافت کو کھردری کٹائی اور ختمی کٹائی سے بناتے ہیں۔
- 1 کھردری کٹائی a, b, c, d (شکل 1)
 - 2 دوبارہ پکڑنا : (شکل 2)
 - 3 کھردری کٹائی d
 - 4 c اور d پر ختمی کٹائی
 - 5 جھری f خرا دنا (حوالہ کے لیے صفحہ 69 دیکھیں)
 - 6 دوبارہ سینٹروں میں پکڑنا : (شکل 3)
 - 7 a اور b پر ختمی کٹائی
 - 8 جھری f کو خرا دنا اور درجے کی لمبائی پوری کرنا۔


چونکہ درجہ 24 j6 کے بعد میں گرائنڈ کرنے ہوں گے اس لیے گرائنڈنگ کی گنجائش کے لیے قطروں کو بڑا رکھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں قطر 3.24 ملی میٹر رکھیں۔ (چوڑیاں کاٹنے کے لیے صفحہ 194 دیکھیں)

شافت کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of Shaft)

شافت کے جن قطروں کے لیے فٹس (Fits) اور لمبائی کی پیمائشیں نہ دی گئی ہوں ان کو موزوں پیمائشی آلات سے عام طریقوں سے ناپتے ہیں۔ کٹائی کے دوران اگر خرا دجاہ کو بیلنی کے طریقے سے گھما رہی ہو تو پیمائش کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے بیرونی کیلیپر (B 53, 2) اس کے لیے مناسب رہتا ہے اور سائز 32 h6 کو جانچنے کے لیے لیٹ سنپ میچ (Limit snap gauge) استعمال ہوگی۔

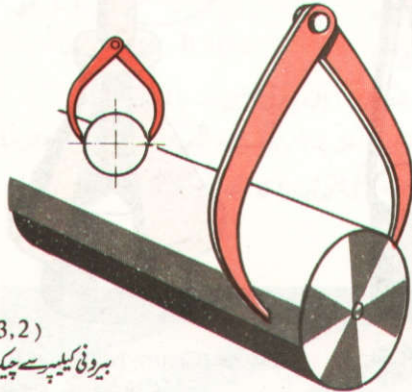


(B 53, 2) بیرونی کیلیپر سے چیک کرنا

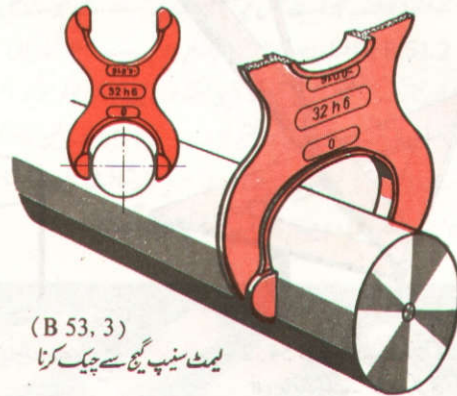

(B 53, 3) لیٹ سنپ میچ سے چیک کرنا

شافت بناتے وقت اس کی بیلن نما شکل (cylindrical shape) اور عمودی تراش شکل میں غلطیاں رہ سکتی ہیں (B 53, 4)۔
ڈائسل گیج (صفحہ 62 ملاحظہ کریں) سے عمودی تراشن اور سیلنڈر ریکل شکل چیک کی جاسکتی ہے۔

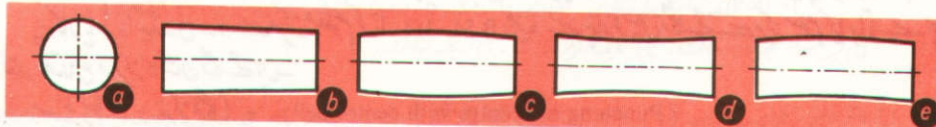


B 53, 4 - نقص والی شافٹیں، نقص وار عمودی تراش - (a) غیر بیلنی شکل (not round) - (b) سلائی دار - (c) محدب نما (convex) - (d) مقعر نما (concave) - (e) خم دار (Bent)



مرکزوں کے درمیان خرا دانا : (Turning between centres)


جواب کو سینٹروں میں پچھنے کے لیے کناروں میں سینٹروں کے لیے سوراخ ہونا لازمی ہیں۔ اگر سینٹروں کے سوراخ کناروں کے بالکل درمیان میں ہوں گے تب جواب صحیح مرکز پر گھوم سکتا ہے۔ سینٹر لگانے کا عمل (a) کناروں پر سینٹر لگانے کے لیے نشان لگانا مثلاً سکراٹیر (screbers) اور سینٹر پنچ سے اور (b) سینٹر سوراخ کی ڈرنگ کرنا پر مشتمل ہوتا ہے۔

سینٹروں کی خط کشی : (Marking of centers) خطوط کو واضح کرنے کے لیے کناروں پر چاک یا چونکا لگائیں۔

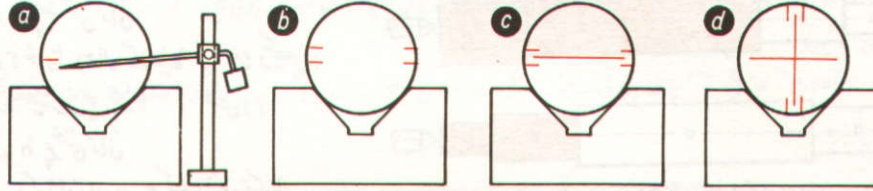

B 54, 1 - گول پروں پر اونچائی خط کشی (height scribers) سے سینٹروں کی خط کشی۔ (a) خط کشی کی نوک کو اندازاً جواب کے سینٹر کے قریب رکھ کر دو چھوٹی لائنیں کھینچیں۔ (b) جواب کو v بلاک میں ہی 180 درجے گھما کر اسی اونچائی پر پھر پہلے کی طرح دو خط کھینچیں۔ (c) خط کشی کی نوک کو دونوں نشانوں کے درمیان رکھیں اور خط کھینچیں۔ (d) جواب کو پھر 90 درجے گھمائیں اور ایک افقی خط کھینچیں۔


اونچائی خط کشی سے خط کشی کرنا : (B 54, 1) - جواب کو v بلاک میں اور v بلاک سرفیس پلیٹ پر رکھتے ہیں۔ دو کھینچے گئے خطوط کے نقطہ انقطاع پر مرکز ہوگا۔

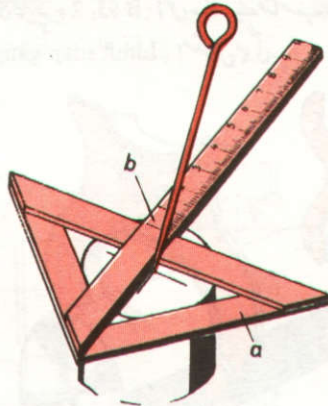

B 54, 2 - سینٹر گینج سے مرکز لگانا۔
(a) سائیڈ ٹیک - (b) مرکزی فٹا۔



B 54, 3 - پرکاریا ڈیوائس سے مرکز لگانا

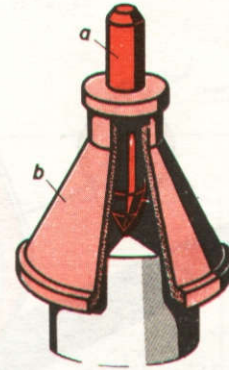

B 54, 4 - سینٹر بیل (Centre bell) سے مرکز لگانا۔
(a) گھنٹی نما گائیڈ۔ (b) سینٹر پنچ۔

سینٹر گینج سے مرکز لگانا : (B 54, 2) - سینٹر گینج کی دونوں طرفین کی ٹیکوں (side rests) سے بنا ہوا زاویہ اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ مرکز کی فٹے سے کھینچا ہوا خط دائرہ کے مرکز سے گزرتا ہے۔ اس طرح دو کھینچے ہوئے خطوط کے نقطہ انقطاع پر مرکز ہوتا ہے۔

پرکاریا ڈیوائس کی مدد سے مرکز معلوم کرنا : (B 54, 3) محیط سے چار قوسیں لگانے سے مرکز معلوم کیا جاتا ہے۔ پھر سینٹر پنچ سے نقطہ انقطاع پر مرکز کا نشان لگاتے ہیں۔

سینٹر بیل سے مرکز لگانا : (Punching of centre with centre bell)

اس میں مرکز کی خط کشی کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ گھنٹی نما گائیڈ میں لگے ہوئے سینٹر پنچ پر تھوڑے سے ضرب لگانے سے مرکز لگ جاتا ہے۔ گھنٹی کو بالکل عموداً رکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ 40 ملی میٹر قطر تک مرکز لگانے کے لیے مناسب ہے۔




مرکزی سوراخ کرنا : Drilling of Centre holes

جب مرکز پر سینٹر پنچ کا نشان لگ جائے تب مرکزی سوراخ نکالنا چاہیے۔ سینٹر بور (Center bore) سینٹر سوراخ اور کاؤنٹر بور پر مشتمل ہوتا ہے۔ سینٹر بور کے سائز کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ (T 55, 1) بہت سے غیر ہموار کناروں والی جابوں کے مرکزی سوراخوں پر کاؤنٹر بور یا خاص حفاظتی شیفرنگ (chamfering) کی جاتی ہے۔

DIN 332-B 55, 1 کے مطابق سینٹر بور قسم A -

محفوظ مرکز کے بغیر مرکز لگانا قسم B - سلائی دار محفوظ مرکز کے ساتھ مرکز لگانا قسم C - سیلن نما محفوظ مرکز کے ساتھ مرکز لگانا

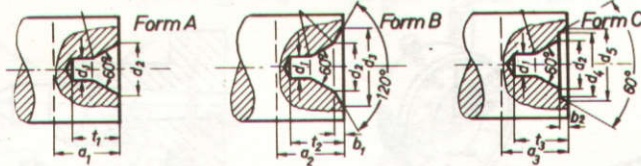

3 = d₃ ملی میٹر سینٹرنگ کے حدود خال قسم A زاویہ 60°

سینٹرنگ DIN 332 A 3 - 100 کلوگرام تک

کے جابوں جن کے لیے تھوڑا اور درمیانہ کٹائی کا دباؤ درکار ہو، کیلئے 60° دے کا کاؤنٹر سنگنگ زاویہ۔

100-D ملی میٹر قطر کے لیے اور 100 کلوگرام سے


زیادہ وزنی جابوں کیلئے کاؤنٹر سنگنگ زاویہ 90° درجے

تک ہوتا ہے۔ a - کٹائی کیلئے گنجائش اگر سینٹر

کا نشان باقی نہ رکھنا ہو۔

DIN 332 کیلئے سینٹر بور کے معیار کے مطابق T 55, 1 - 60 درجے کاؤنٹر سنگنگ اینکل

قطر D	d ₁	d ₂	d ₃	قسم A	قسم B	a	b
6 سے 10 تک	1	2.5	4	2.5	3	4	0.4
10 سے 25 تک	2	5	8	5	6	7	0.8
25 سے 63 تک	3	8	12	7	8	10	1
63 سے 100 تک	5	12	17	11	13	16	1.5

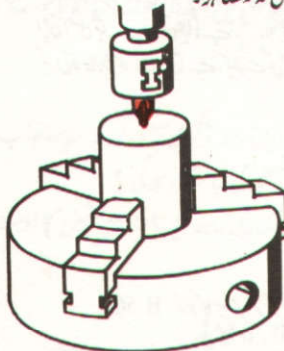


B 55, 3 - سینٹر ڈرل جن کا معیار مقرر کر دیا گیا ہے

A قسم کے سینٹر ڈرل کے حصوں کے نام، قطر d₃ = 3

ٹی میٹر کاؤنٹر سنگنگ زاویہ 60° - دائیں ہاتھ کٹائی۔


ٹول سٹیل کا بنا ہوا (W S) سینٹر ڈرل 3/60 دیں

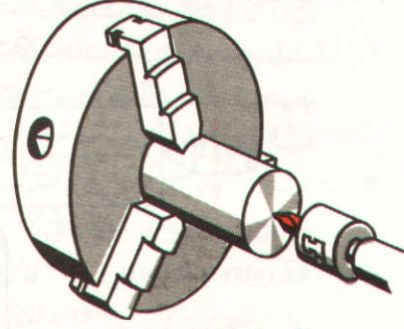

B 55, 4 - خدو نشین پر مرکزی سوراخ نکالنا

B 55, 2 - ڈرلنگ مشین پر مرکزی سوراخ کرنا

 انسانی کاؤنٹر سنگنگ یا شیفرنگ کرنے سے سینٹر بور کو نقصان سے بچایا جاسکتا ہے۔ مرکزی سوراخ کرنے کے لیے ہر ما اور کاؤنٹر سنگنگ کرنے کیلئے کاؤنٹر سنگنگ ڈرل استعمال کرتے ہیں۔ عموماً دونوں ٹولوں کا کام ایک ہی سینٹر ڈرل سے لیتے ہیں (B 55, 3) سینٹر ڈرل ایک ہی عمل میں سوراخ اور کاؤنٹر سنگنگ کر دیتا ہے۔ (B 55, 2 & 3) اگر جاب کو خدو کے چپ میں پچھڑا جائے تو پھر سینٹر کی خط کشی اور سینٹر کا نشان لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عموماً سینٹر لگانے کیلئے سینٹر لگانے کی مشین استعمال ہوتی ہے۔ مرکزی سوراخ کرتے ہوئے کچھ غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، جو (B 55, 5) میں واضح کی گئی ہیں۔




B 55, 5 - سینٹرنگ نے دوران امکانی غلطیاں (a) سطح سینٹرنگ (b) میلن ماحضہ بہت چھوٹا ہے (c) کاؤنٹر بور کا زاویہ بہت بڑا ہے (d) کاؤنٹر بور کا زاویہ بہت چھوٹا ہے (e) کاؤنٹر بور بہت تھوڑا کیا گیا ہے (f) کاؤنٹر بور بہت زیادہ کیا گیا ہے (g) کاؤنٹر بور ٹیڑھا کیا گیا ہے۔




مرکزوں کے درمیان پکڑنا (Clamping between Centers)


خراہ کے سینٹر کی پیمائشوں کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں اور ان کا سلامی دار حصہ خراہ کے سینٹر اور ٹیل شاٹ کے سلیو (sleeve) کے سلامی دار حصے پر صحیح بیٹھ جانا چاہیے۔ مین سینٹر میں لگا ہوا سینٹر بالکل صحیح گھومنا چاہیے (B 56,1 3)۔

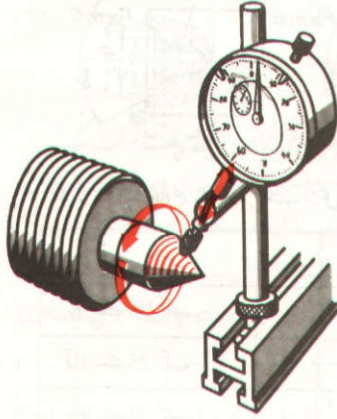


B 56,2 - ٹیل شاٹ گینج سے خراہ کے سینٹر کو ہم مرکز چلنے کے لیے جانچنا۔

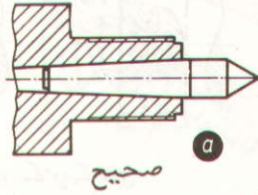


صحیح

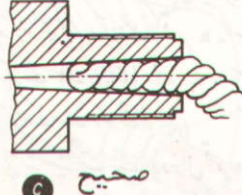

صحیح

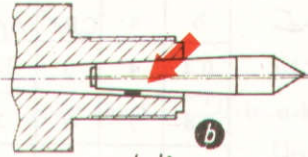


غلط

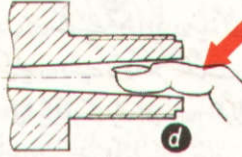


غلط

B 56,1 مین سینٹر میں گھومنے والا سینٹر لگانا (b, a) سینٹر کا اندرونی سلامی دار حصہ اور ٹیل شاٹ کا سلامی دار حصہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ بغیر صاف کیے سینٹر لگانے سے سینٹر اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ (d, c) اندرونی سلامی دار حصہ اُننگلی سے بالکل صاف نہ کریں کیوں کہ حادثہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ کپڑے کی مدد سے مشین کی ساکن حالت میں سینٹر صاف کرنی چاہیے۔

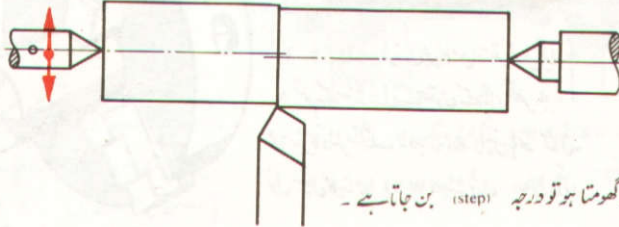


B 56,3 خراہ کا سینٹر اگر صحیح نہ گھومتا ہو تو درجہ (step) بن جاتا ہے۔


جب صحیح میلن نما پرزے خراہ نے ہوں تو ہیڈ شاٹ کے گھومنے والے سینٹر اور ٹیل شاٹ سینٹر کو ایک ہی سیدھ میں جونا چاہیے۔ (B 56,4-6)

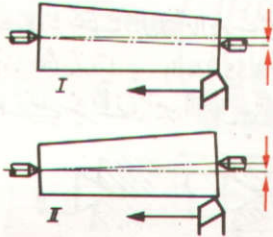

B 56,4 - اگر ٹیل شاٹ کا سینٹر ہیڈ شاٹ کے سینٹر کے مطابق سیدھ میں نہ ہو تو جاب سلامی دار جونا چاہیے۔ جو غلط لگے ہوئے سینٹر کی سمت پر منحصر ہے۔ اس سے جاب کا سامنے والے کنارے یا پیچھے والے کنارے پر قطر چھوڑا ہوگا۔

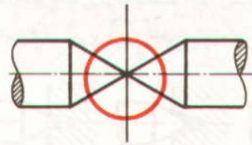

B 56,5 - دونوں سینٹروں کی صحیح حالت کو چیک کرنے کے لیے (ناموزوں جانچ) دونوں سینٹروں کے درمیان کا فہرہ رکھ کر دیا جاتا ہے۔ اگر دونوں سینٹروں کی توئیں کا فہرہ پر ایک ہی سوراخ میں ملیں تو دونوں سینٹر کی سیدھ ٹھیک ہے۔

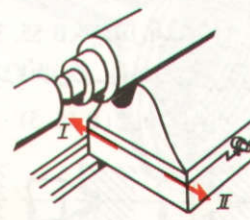


B 56,6 - ٹیل شاٹ سینٹر کی حالت یا جڈ ٹیل شاٹ کو آڑا چلانے سے درست رکھی جاسکتی ہے جس کیلئے ایک ایڈجسٹنگ پیچ لگا ہوتا ہے۔ اگر جاب دائیں طرف کے کنارے سے زیادہ بائیں طرف ٹیل شاٹ کو سمت I کی طرف چلائیں اور برعکس ضرورت میں سمت II کی طرف ٹیل شاٹ کو چلائیں۔




ڈرائیونگ پلیٹ (Driving Plates)

پنڈل کی محیطی حرکت چلانے والی پلیٹ اور ڈاگ کیریئر کے ذریعے جاب تک منتقل کی جاتی ہے (B 57, 1 & 2) پکڑنے سے پہلے ٹیل شاٹ سینٹر پر لگائے جانے والے شاٹ کے سینٹر بور میں گریس لگالیں یا پھر گریفٹ سے بھر دیں۔ ٹیل شاٹ سینٹر اور جاب کے درمیان رگڑ کم کرنے کے لیے گریس وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ٹیل شاٹ میں گردش سینٹر (revolving center) لگا دیں تو یہ رگڑ بالکل ختم ہو سکتی ہے۔

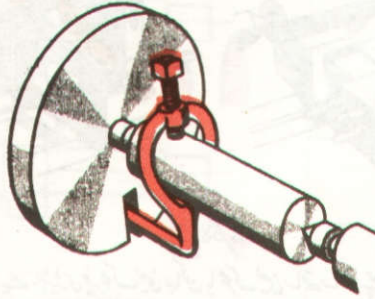


B 57, 1 - عام استعمال ہونے والی پلیٹ (غیر محفوظ)

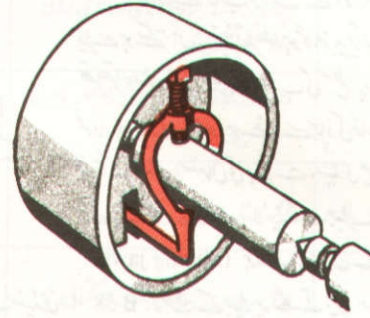

B 57, 2 - حادثہ سے حفاظت والی پلیٹ

مرکزوں کے درمیان خراونے کے اصول :

- 1 گاہے بگاہے سینٹر کو 60 درجے اور بھاری کاموں کے لیے 90 درجے زاویے پر گرائنڈ کرتے رہنا چاہیے۔
- 2 اگر خراونے کے دوران تھڑ تھڑاہٹ (chattering) ہوتی ہو تو سطح غیر ہموار ہوگی۔ اور تھڑ تھڑاہٹ ٹول اور مشین کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تھڑ تھڑاہٹ کو ہٹانا ہو تو ٹیل شاٹ کی سلیو (sleeve) کو زیادہ باہر نہ نکالیں۔ کیریج یا اڈہ اور سلیو کو اس طرح سے کس دیں کہ وہ آسانی چل سکیں لیکن چل یا ڈھیل بالکل نہ رہے۔ تھڑ تھڑاہٹ اکثر کشنگ کی رفتار فیڈ اور کٹ کی گہرائی بدلنے سے بھی ہٹائی جاسکتی ہے۔
- 3 جب پہلا عمل کرنے لگیں تو یہ پڑتاں کر لینی چاہیے کہ مشین واقعی ہم مرکز (concentric) چلتی ہے۔
- 4 خراونے کے دوران جاب گرم ہو جاتا ہے اور اس حرارت سے پھیلتا ہے۔ جاب کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے یا ٹیل شاٹ سینٹر پر زیادہ دباؤ سے بچنے کے لیے اس کو گاہے بگاہے ڈھیل کرتے رہیں۔
- 5 ٹیل شاٹ سینٹر کو گھسنے سے بچانے کی خاطر جاب کے کاؤنٹر بور میں گریس دیتے رہنا چاہیے۔
- 6 مرکزوں کے درمیان پکڑ کر فینگ کرنے کے لیے نصف سینٹر استعمال کرتے ہیں (B 57, 3)۔

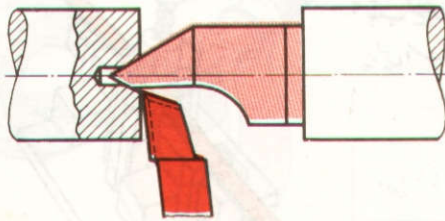

B 57, 3 - نصف سینٹر کا استعمال




سٹیڈی اور مینڈرل

(Steady and Mandrel)

محکم اور غیر محکم سٹیڈی کا استعمال

(Application of Fixed & Follow Steady)

لیجے اور پتلے جاب ٹرننگ کے دوران
لیٹھے ہو سکتے ہیں۔ نتیجتاً قطر غلط ہوگا۔ مزید برآں
تھوڑا جھٹ کے نشان بھی جاب کی سطح پر
نمودار ہوں گے۔ لیٹھا ہونے سے بچانے کی خاطر
غیر محکم سٹیڈی استعمال کی جاتی ہے۔ سٹیڈی میں
لگے پیچھے ہونے والے سلائیڈنگ جیڈز
(Sliding jaws) ہوتے ہیں۔ جن کے

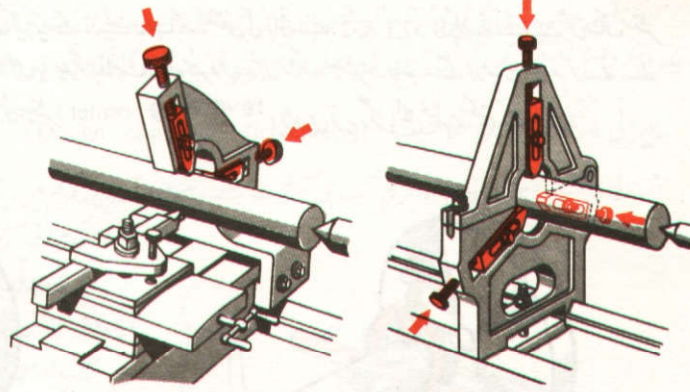


- B 58, 2

- B 58, 1


اندر جاب گھومتا ہے۔ سٹیڈی غیر محکم یعنی ساکن یا محکم یعنی ساتھ ساتھ چلنے والی ہوتی ہیں۔ غیر محکم سٹیڈی (B 58, 1) کو خراؤ کے بیڈ پر لگاتے ہیں اور
محکم سٹیڈی (B 58, 2) کو ٹول کی ریج پر لگاتے ہیں۔

خراؤ کے مینڈرل پر جاب چڑھا کر خراؤنا :

لیجے اور پتلے کھونٹے جابوں کی بیرونی سطح کو خراؤنے کے لیے جابوں کو عام پھیلنے والے مینڈرل پر چڑھاتے ہیں۔ (B 58, 3 & 4)

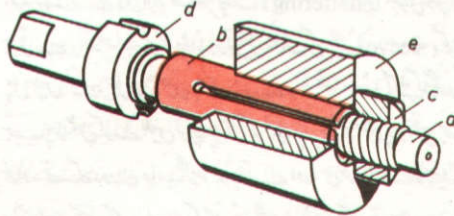


B 58, 4 پھیلنے والے مینڈرل پر جاب لگانا۔ (a) مینڈرل (b) پھولنے والی بیش۔
(c) کھنٹے والا ٹیٹ (d) سپنڈل سے اٹارنے والا ٹیٹ۔ (e) جاب۔

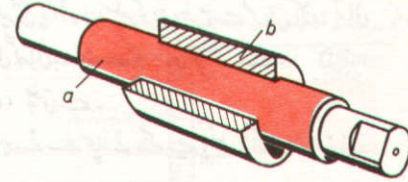

B 58, 3 عام مینڈرل پر جاب چڑھانا۔ (a) مینڈرل 100 ملی میٹر کی
لمبائی پر 0.05 ملی میٹر سلائی ہوتی ہے۔ (b) جاب۔

شافٹ کو سیدھا کرنا :

عموماً میٹیل سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ اور خراؤنے کے دوران بھی
جاب ٹیٹھا ہو سکتا ہے۔ سیدھا کرنے کے لیے سیدھا کرنے کا شکنجہ یا
پریس استعمال کرتے ہیں۔ B 58, 5

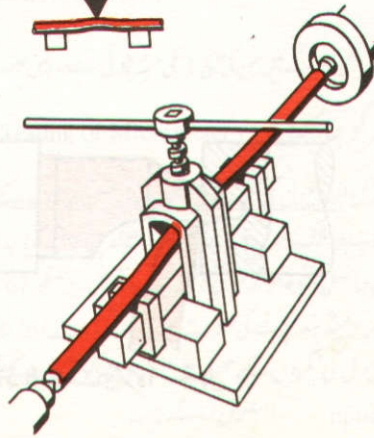


B 58, 5 سیدھا کرنے والا پریس یا شکنجہ



سنیپ گیج سے جانچنا (Testing with Snap Gauges)

مختلف پیمائش مائیکرو میٹر یا ور نیو کیلیپر سے ناپتے وقت ہر دفعہ ہر پیمائش کے لیے الگ الگ ور نیو یا مائیکرو میٹر کو ایڈجسٹ کرنے سے کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ گیج کے لیے اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ ضروری نہیں ہوتی لیکن گیج کے ساتھ صرف ایک ہی پیمائش جانچی جاسکتی ہے۔

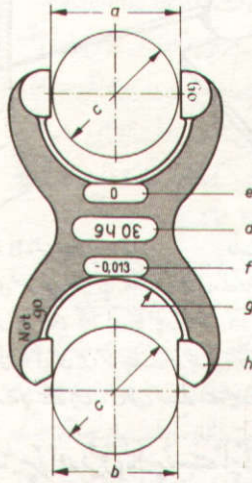

B 59, 1 - سنیپ گیج کے حصوں کے نام

(a) بڑے سے بڑا سائز "گو" طرف

(b) کم سے کم سائز "ناٹ گو" طرف

(c) شافٹ کی اصل پیمائش

(d) فٹ کی ٹالریس


(e) بالائی پیمائش (upper limit)

(f) نیچری پیمائش (lower limit)

(g) سرخ رنگ

(h) پیمائشی جنٹوں کے سلامی کنارے (h اور g)

"ناٹ گو" طرف کو تھام کر رکھتے ہیں۔

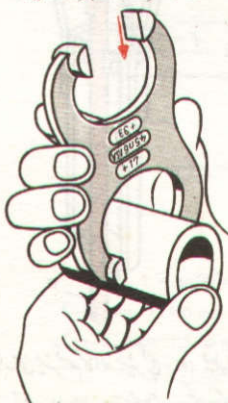

B 59, 3 - دو منہ والی سنیپ گیج سے جانچنا۔

سنیپ گیج: ایک جاب مثلاً شافٹ صرف اسی صورت میں کارآمد ہے۔ جب اس کا اصل سائز زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سائز کی حد کے درمیان ہو۔ اس طرح کی محدود پیمائشوں (limiting) کی جانچ کے لیے سنیپ گیج استعمال ہوتی ہے۔ (B 59, 1) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم سائز کے مطابق ایسی کیچوں کے دو منہ ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ پیمائش والا منہ جاب پر صحیح پھنسنے یا بیٹھ جانے تو جاب صحیح ہے اور اگر کم سے کم پیمائش والا منہ پھنسنے یا فٹ ہو جائے تو جاب بیکار ہوگا۔ دونوں طرفین یا جانچنے والے منہ "گو" (go) اور "ناٹ گو" (Not go) کہلاتے ہیں۔

سنیپ گیج سے جاب کی اصلی پیمائش کا پتہ نہیں چلتا بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنائے گئے جاب کی پیمائش دی گئیں محدود پیمائشوں کے درمیان ہے۔ (with-in the limiting sizes)

(Engraving of limit snap gauges)

لمٹ سنیپ گیج پر کندہ کاری

سنیپ گیج پر کندہ کی ہوئی فٹ کی ٹالریس کو درکشاپ ڈرائیونگ پر دی گئی فٹ کی ٹالریس (مثلاً 30 h₆) کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پیمائشوں کی کمی بیشی (Deviation) گیج پر لکھی ہوتی ہے۔ ناٹ گو والی طرف کو لال رنگ سے نمایاں کیا جوتا ہے اور پیمائش کرنے والے کنارے بھی سلامی ہوتے ہیں۔ 100 ملی میٹر تک قطر ناپنے کے لیے دو منہ والی ایک ہی گیج استعمال ہوتی ہے۔ زیادہ بڑی پیمائشوں کو دو الگ الگ گیجوں سے ناپتے ہیں۔ (B 59, 2) ایسی کیچیں بھی ملتی ہیں جن کے ایک ہی منہ پر گو اور ناٹ گو پیمائش لینے کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے۔



سنیپ گیج کو استعمال کرنا:

جاب اور گیج کی سطحیں اچھی طرح صاف کر لینی چاہئیں۔

جاب اور گیج کا درجہ حرارت ایک ہی ہونا چاہیے۔ (B 59, 3)


گیج کو جاب کے اوپر زور دے کر دبانا نہیں چاہیے۔

نوسٹے: گھومتی ہوئی جاب کو گیج سے مت جانچیں۔

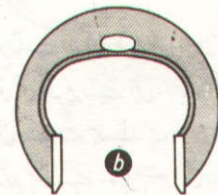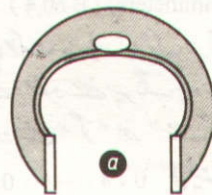


B 59, 2 ایک منہ کی یا ایک طرفی سنیپ گیج جو 100 400 ملی میٹر قطر


جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ (a) گو والی سائڈ۔ (b) ناٹ گو والی سائڈ۔

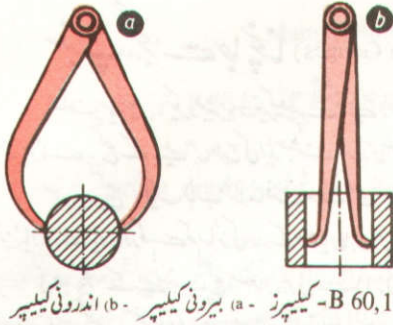

B 60,1 - کیلیپرز (a) بیرونی کیلیپر (b) اندرونی کیلیپر

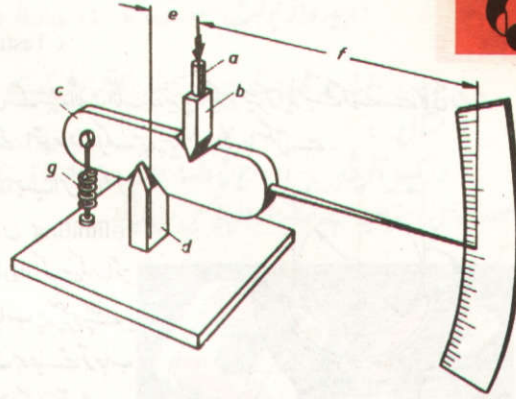

B 60,3 - تیز پیمائش اور دندمان والے دقیق کیلیپر (Precision caliper) کی بنیادی قسم (a) فیلر پن (b) حرکت کرنے والا تیز پیمائش (c) چھری دار لیور (d) سائن تیز پیمائش (e) لیور کا چھوٹا حصہ (f) لیور کا بڑا بازو (g) سپرنگ اس طرح کی میکانیکی جن میں تیز پیمائش اور چھری دار ہوں تو نقاط فلکم ایک دوسرے کے قریب لائے جاسکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے لیور تناسب زیادہ ہو سکتا ہے۔

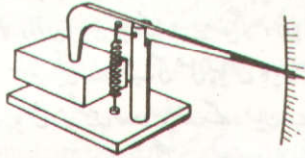

B 60,2 - دقیق کیلیپر کی بنیادی قسم جس میں لیور لگا ہے۔

کیلیپرز اور دقیق کیلیپرز سے پاپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing with calipers and precision calipers)


کیلیپر : کیلیپر کی مدد سے جاب کی پیمائشوں کو پیمائشی آلات مثلاً پیمائش درنیر کیلیپر تک منتقل کیا جاسکتا ہے اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ متعدد جابوں کی پیمائش اور شکل کی یکسانیت کو جانچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیلیپر اندرونی اور بیرونی دو قسم کے ہوتے ہیں۔

کیلیپر کا استعمال : کیلیپر کو دونوں ہاتھوں سے جاب کے سائز سے تھوڑا سا زیادہ کھولا جاتا ہے اور پھر جاب یا ٹھوس چیز پر ایک ٹانگ کو ضرب لگا کر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پیمائش لینے وقت 0.01 ملی میٹر تک فرق آسکتا ہے۔

دقیق کیلیپرز (Precision calipers) : یہ کیلیپر دو پیمائشوں کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آزمائشی نمونہ (Test specimen) یا حوالہ گج (Reference gauge) سے جاب کی پیمائش میں کمی بیشی (Deviation) معلوم کی جاسکتی ہے۔ دقیق کیلیپر میں گراہروں یا لیور کے ذریعے فیلر پن یا سوئی کی حرکت بڑی ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ (B 60, 2 & 3) ان پیمائشی آلات کی متعدد اقسام ہیں۔ درکشپوں میں مینی میٹر اور ڈائیل انڈیکیٹر بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔

مینی میٹر : (B 60,4) (Minimeters)

فیلر پن کی حرکت سے لیور تیز نوک وار نقطہ پر جھوٹا ہے اور اس طرح سوئی پیمائش کیل کے اوپر چلتی ہے۔ منفرد حصے سپرنگ کی وجہ سے اپنی ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ پیمائش کیل پر ٹائمیں کے دو نشان ”گو“ اور ”ناٹ گو“ پیمائش کے نکلے ہوتے ہیں۔ اس میں پیمائشی درجہ 0.01 سے 0.4 0.2 ملی میٹر تک محدود ہوتا ہے۔ پیمائش کی درستی 0.01 سے 0.001 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔

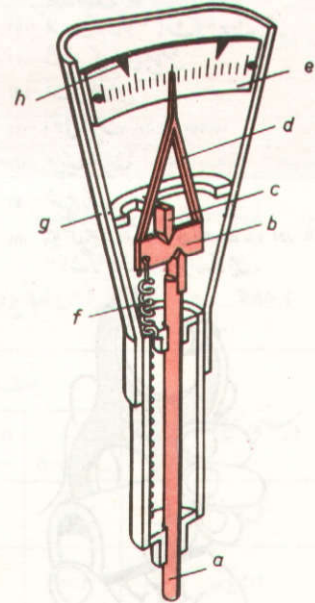


B 60,4 - مینی میٹر قسم کا انڈیکیٹر گج (a) فیلر پن

(b) لیور (c) پیمائش والا (d) سوئی (e) کیل


(f) سپرنگ (g) ہاؤسنگ (h) ٹائمیں کے نشان




مینی میٹر کا استعمال : مینی میٹر کو مختلف قسم کے ٹکسچروں سے پڑ کر استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً سینڈ یا ٹانگوں والے فریم وغیرہ میں پکڑتے ہیں (B 30, 1 - - - - 5)۔

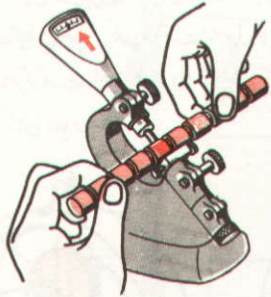


B 61, 2 - مینی میٹر کو حوالہ پلگ گیج کے ذریعے ایڈجسٹ کرنا۔

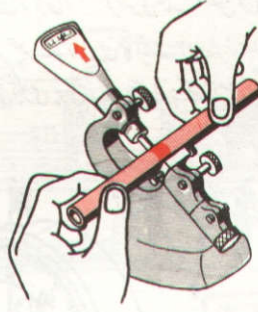


B 61, 3 - مینی میٹر سے جاب کو جانچنا

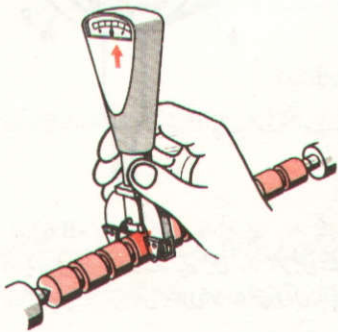

B 61, 4 - ٹانگوں والی گیج کو حوالہ گیج کے ذریعے ایڈجسٹ کرنا۔

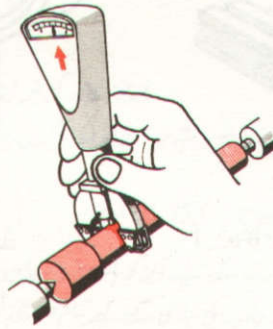

B 61, 5 - ٹانگوں والی گیج (straddle gauge) سے جاب کو جانچنا

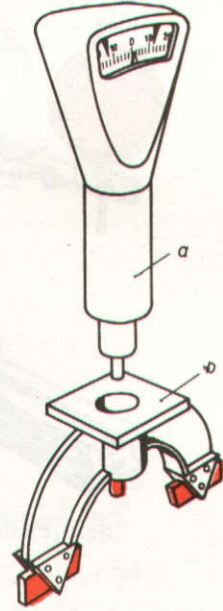

B 61, 1 - ٹانگوں والی گیج (a) مینی میٹر (b) ٹانگوں والا فریم (straddle frame)


دقیق کیلیپر کی دیکھ بھال : (Handling of Precision Calipers)

- دقیق کیلیپر بہت نازک آلے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط سے استعمال کرنے چاہئیں۔ ان کو سخت ضربات سے بچانا چاہیے۔ کیونکہ ان کا حساس میکانیکی نظام خراب ہو سکتا ہے۔
- اگر کیلیپر کے استعمال سے متعلق علم نہ ہو تو استعمال سے پہلے اس کے کام کرنے کے طریقہ کا اچھی طرح مطالعہ کر لینا چاہیے اور یہ اچھی طرح اطمینان کر لینا چاہیے کہ ناپنے والی کمی بیشی پیمائشی حد سے زیادہ نہ ہو۔
- آلے کی دستی کا انحصار پیمائش کرنے کے مقصد پر ہوتا ہے۔ وہ آگ جس پر ملی میٹر کا ہزار حصوں حصہ ناپا جاسکتا ہے۔ صرف اسی صورت میں استعمال کرنا چاہیے۔ جب واقعی پیمائش ہزار حصوں حصہ تک ناپنی درکار ہو۔
- دقیق کیلیپر کو پکڑنے والے ٹکسچے میں مضبوطی سے پکڑا ہونا چاہیے۔
- کیلیپر کو صفر کے نشان پر سیٹ کرنے سے پہلے جاب اور کیلیپر کی چھوٹنے والی سطحوں کو بالکل صاف کر لینا چاہیے۔
- چھوٹنے والی پن کو ناپنے والی سطح پر عموداً ہونا چاہیے۔ ورنہ پیمائش درست نہ ہوگی۔ ہم مرکز حرکت کی پٹریاں کرتے وقت پن کے محور کو گردشی جاب کے عمودی رہنا چاہیے۔
- بالکل صحیح پیمائش لینے کے لیے حرارت کے اثر سے بچنا چاہیے۔ حوالہ گیج اور آزمائشی جاب دونوں کا درجہ حرارت یکساں ہونا چاہیے۔




ڈائیل انڈیکیٹر: (The Dial Indicator)

ڈائیل انڈیکیٹر میں گراہیں کا میکانیکی نظام فیڈرین کی حرکت کو بڑھا کر سوئی تک منتقل کرتا ہے۔ (B 62, 1 & 2) 100 درجوں میں منقسم کیل کو پورے محیط پر پھیلا کر لکھا جاتا ہے۔ سوئی کا پورا ایک چکر چھوڑنے والی پن کا ایک ملی میٹر فاصلہ ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح پیمانے کا ایک حصہ $\frac{1}{100}$ ملی میٹر ظاہر کرتا ہے۔ مٹی میٹر پر 10 ملی میٹر پیمائش کی حد کافی بڑی ہوتی ہے۔ آلے کے ڈائیل کو گھمایا جاسکتا ہے اور سوئی کے ساتھ کسی بھی حالت میں صفر والا نشان ملایا جاسکتا ہے۔

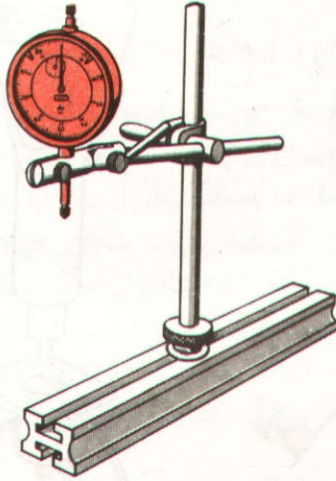


B 62, 1 - یونیورسل سٹینڈ والا ڈائیل انڈیکیٹر

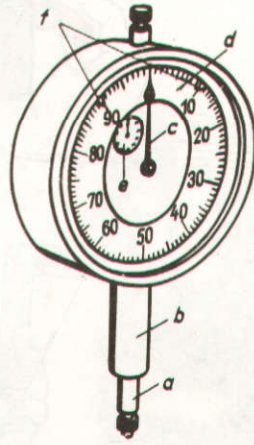


B 62, 2 - ڈائیل انڈیکیٹر: (a) فیڈرین (b) پکڑنے والی پن (c) سوئی (d) ڈائیل (e) پورے ملی میٹر پر پیمائش کے لیے کیل (f) ٹارنٹس کے نشان (g) سپرنگ (h) لیور (i) گراہیاں

ڈائیل انڈیکیٹر کو استعمال کرنے کے لیے ان کو نمکسچر میں پکڑا جاتا ہے۔ مثلاً یونیورسل پیمائشی سٹینڈ یا کالم سٹینڈ بمعہ پیمائشی میز۔

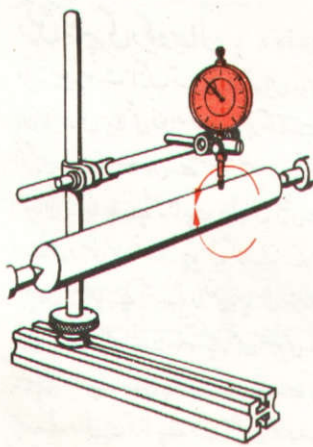

B 62, 3 - ڈائیل انڈیکیٹر سے شافٹ کی ہم مرکز گردش کو جانچنا۔

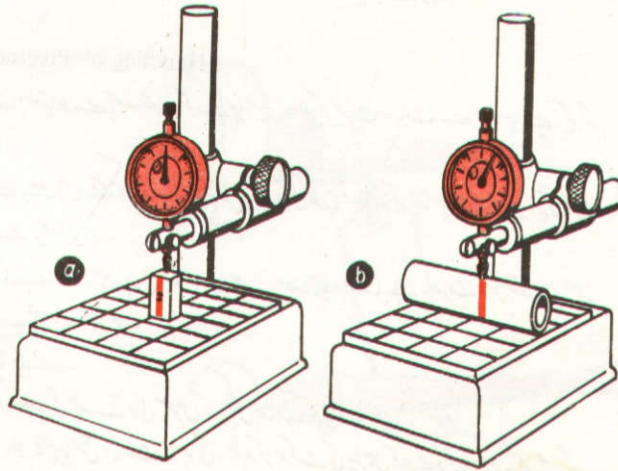


B 62, 4 - ڈائیل انڈیکیٹر سے پیمائش کا موازنہ کرنا۔ (a) سلپ گیج سے ڈائیل انڈیکیٹر کو سیٹ کرنا۔ (b) جاب کی پیمائش کو جانچنا۔



منظری اور بجلی کے انڈیکیٹر : (Optical and Electrical Indicator)

بالکل درست پیمائش کے لیے منظری اور بجلی کے انڈیکیٹر استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں ناپنے والی فیلرپن کی حرکت لیور یا گرامری کی مدد سے منتقل نہیں ہوتی۔ بلکہ بجلی کے ذریعے یا روشنی کی شعاعوں کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔ دقیق منظری انڈیکیٹر کی مدد سے بہت زیادہ درست پیمائشوں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً 1 مم تک ناپ سکتے ہیں۔ زیادہ تر یہ سلیپ گیج اور دوسرے گیج جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔


ایک شعاع کو بے وزن لیور کے طور پر استعمال کرتے ہیں شیشہ کو زاویہ 2α پر گھمانے سے روشنی کی منعکس شعاع زاویہ 2α پر واپس پھینکی جاتی ہے۔

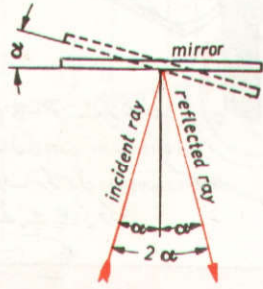


اس طرح شیشے کی حرکت دوگنی ظاہر ہوتی ہے اور دوبارہ عمل دہرانے سے شیشے کی حرکت چار گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ روشنی کی شعاع کے مڑنے میں کمی بیشی محذب عدسوں کی مدد سے پڑھی جاسکتی ہے۔ (مثلاً مائیکروسکوپ، ٹیلی سکوپ، محذب عدسہ)

منظری انڈیکیٹر کی درستی پر درجہ حرارت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح روشنی بخش پیمائش ان کمروں میں ہی کی جاسکتی ہے۔ جن کے درجہ حرارت کو 20 سینٹی گریڈ تک رکھا جاتا ہے۔

B 63, 1 - شیشے کو گھمانے سے روشنی کی شعاع کا مڑنا۔

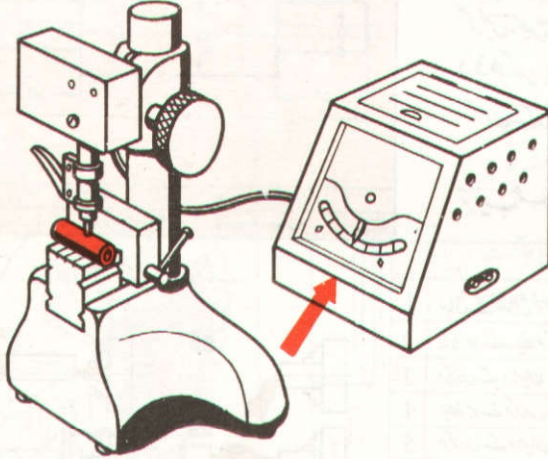

B 63, 2 - بجلی کا انڈیکیٹر [ایلتاس انڈیکیٹر (Eltas Indicator)]

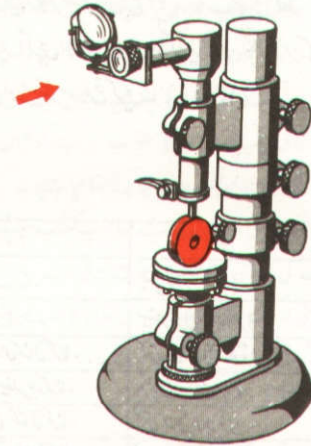

B 63, 3 - منظری آلہ (Optimeter)

بجلی کا دقیق انڈیکیٹر : (Electrical Precision Indicator)


یہ بھی منظری انڈیکیٹر کی طرح ہی دقیق پیمائش کے لیے کام آتے ہیں۔ ان کو اکثر لاتعداد بنائے گئے پرزوں کو جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ان آلات میں بیرنگ نہیں ہوتے اور نہ ہی ڈھیلا پن (Plays) اور گھساؤ ہوتا ہے۔ جس سے ناپنے میں غلطی کا امکان ہو سکے۔ اس لیے بجلی کے انڈیکیٹر درست طریقہ استعمال کو برداشت کر سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ ورک شاپ میں عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کا مشہور آلہ مثال کے طور پر ایلتاس انڈیکیٹر ہے۔

فیلرپن کی حرکت سے پیمائشی ہیڈ کی مقناطیسی کوئیل کے اندر کرنٹ میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو ٹی ایم پی آر سے ظاہر کی جاتی ہیں۔ اس پر نصب شدہ سکیل پر ٹی میٹر کے ہزاروں حصے تک پیمائش پڑھ سکتے ہیں۔



منحرف المرکز شافٹیں بنانا: (Manufacture of Eccentric Shafts)

ایک منحرف المرکز شافٹ میں قطروں کے مرکز ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرکز سے دوسرے مرکز تک دوری کو انحراف المرکز (Eccentricity) کہتے ہیں۔ آگے پیچھے ہونے والی سیدھی حرکت پیدا کرنے کے لیے منحرف المرکز شافٹیں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً کنٹرول شافٹ (خراہ میں بیک گراہی کو درجہ وار پل ڈرائیو سے جوڑنے کے لیے شافٹ) پریس وغیرہ اور جوڑنے (fixing) کے لیے ایسی شافٹیں استعمال کی جاتی ہیں۔

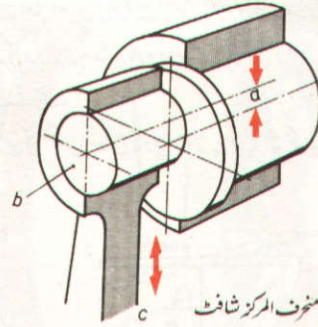

B 64, 1 - منحرف المرکز شافٹ

(a) مرکزوں کی دوری (off center size)


(b) منحرف المرکز جرنل (off center journal)

(c) آگے پیچھے چلنے کی حرکت

مثال :

ورک آرڈر : ڈرائینگ نمبر (B 54, 2) کے مطابق ایک منحرف المرکز شافٹ بنانی ہے۔


منحرف المرکز شافٹ بنانا : تین لنگوں والے چک (three jaw) chuck میں چاب کو کپلائیں اور دونوں کنارے فیس کرنے کے بعد لمبائی پوری کر لیں۔ پھر عین مرکز پر نشان لگا کر سینٹر سوراخ کریں۔ چاب کا بڑا قطر تقریباً 33 کھردری کٹائی سے پورا کریں اور پھر منحرف المرکز پر نشان لگا کر جرنل کے لیے مرکزوں کے نشان لگائیں اور سینٹر سوراخ کریں۔ (B 64, 3)

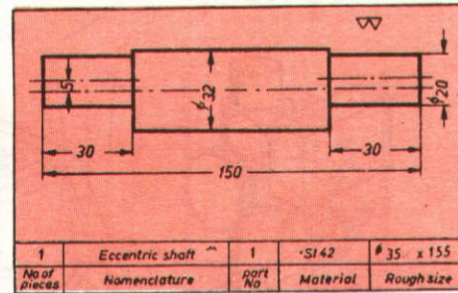


ترتیب عمل :

عمل	ٹولز
1 لمبائی کے مطابق خراہنا اور صاف کرنا۔	بغلی ٹول
2 32 کھ کے لیے مرکزی سوراخ کرنا۔	سینٹر ڈرل 3/60
3 مرکزوں کے درمیان 33 کھ کی کھردری کٹائی کرنا۔	کھردری کٹائی والا ٹول
4 ہٹے ہوئے مرکزوں کی خط کشی اور سینٹر پور کرنا۔	اونچائی خط کشی، پریسار C سینٹر ڈرل
5 مرکزوں کے درمیان 32 کھ کی ختمی کٹائی کرنا۔	ختمی کٹائی والا ٹول
6 جرنل کی 20 کھ کھردری اور ختمی کٹائی کرنا۔	کھردری اور ختمی کٹائی والے ٹولز، بغلی ٹول

B 64, 2 - ورک شاپ ڈرائینگ

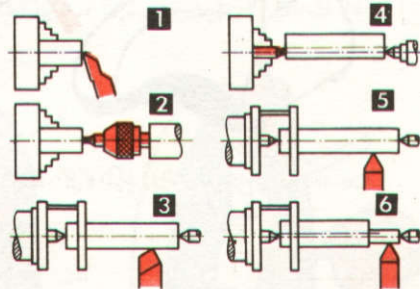

منحرف المرکز سینٹر بور کی خط کشی سے پہلے ضروری ہے کہ بڑا قطر خراہ لیا جائے۔ شافٹ کی 32 کھ تک ختمی کٹائی کی جائے گی۔ دونوں جرنلز جو کھردری کٹائی اور ختمی کٹائی کے بعد دیگرے کی جائے گی۔

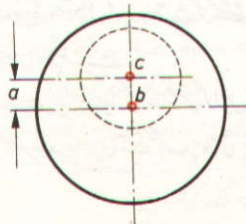


B 64, 3 - منحرف المرکز شافٹ پر سینٹر بور (a) مرکزوں کی دوری (b) میں سینٹر بور

(c) منحرف المرکز سینٹر بور (off center bore)



منحرف المرکز یا بٹے مرکز پر خرا دانا : (Off Centre Turning)

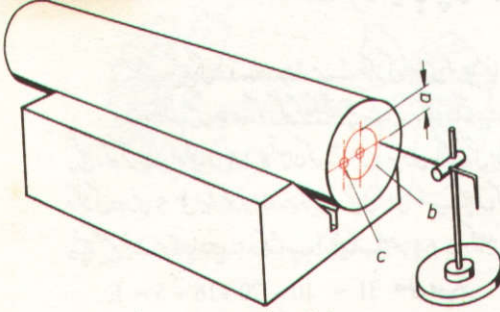


B 65, 1 - بٹے ہوئے مرکز کی مارکنگ - (a) بٹے ہوئے مرکز کا فاصلہ
(b) بٹے ہوئے مرکز کا دائرہ - (c) نقطہ انقطاع

مرکزوں کی دوری کی خط کشی : (B 65, 1)



پہلے کار کی مدد سے دونوں کناروں پر مرکزوں کی دوری کے فاصلہ کے برابر نصف قطر کا دائرہ کھینچیں۔ چاب کو سینٹروں کے درمیان پکڑ کر اونچائی خط کشی کی مدد سے بھی یہ دائرہ لگایا جاسکتا ہے۔ چاب کو دی ہلاک میں رکھا جاتا ہے۔ سکرائیبر کو عین مرکز پر باندھ کر شافٹ کے دونوں کناروں پر سیدھے خطوط کھینچیں۔ یہ خطوط جن نقاط پر مرکزوں کی دوری کے فاصلہ پر کھینچے گئے دائرہ کو قطع کریں گے۔ وہ ہی بٹے ہوئے سینٹر کے نقاط ہوں گے۔ افقی ہونے پر توجہ دیں۔

مرکز سے ہٹ کر خرا دانے کا طریقہ :

اگر مرکزوں کی دوری کا فاصلہ کافی زیادہ ہو تو دونوں مطلوبہ مراکز کو ہرے سے ڈرل کیا جاسکتا ہے (B 65, 3)۔ پہلے بڑا قطر اور پھر مرکز سے بٹے ہوئے مرکز کو خرا دایا جاتا ہے۔

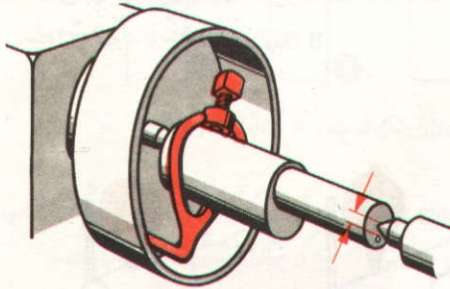

B 65, 2 - بٹے ہوئے مرکز پر خرا دانا

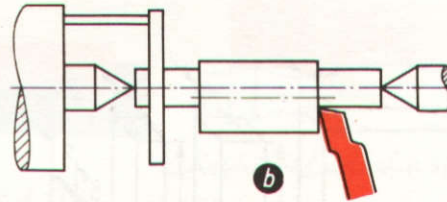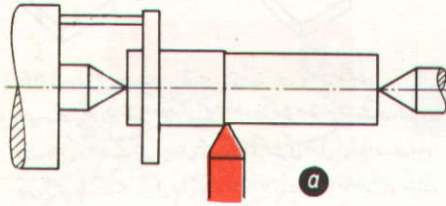


B 65, 3 - زیادہ دوری پر بٹے ہوئے مرکزوں والی منحرف المرکز شافٹ بنانا - (a) بیرونی قطر کو خرا دانا - (b) منحرف المرکز ہرنل خرا دانا۔

اگر مرکزوں کی دوری کا فاصلہ کم ہو تو پہلے بڑا قطر تیار کیا جاتا ہے۔ پھر سینٹر کے سوراخ صاف کر کے نئے بٹے ہوئے مرکزوں پر سینٹر سوراخ کیے جاتے ہیں (B 65, 4)۔

چاب کو بھی اسی لحاظ سے لمبا ہونا چاہیے۔ بٹے ہوئے مرکز پر خرا دانے کی خاطر منحرف المرکز چاب بھی استعمال ہوتے ہیں۔

کریک شافٹیں : یہ وہ شافٹیں ہوتی ہیں جن کے مرکزوں کی دوری میں زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ ایسی شافٹیں خاص قسم کی خرا دوں پر بنائی جاتی ہیں۔

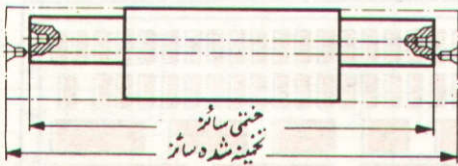


B 65, 4 - کم دوری پر بٹے ہوئے مرکز والی منحرف المرکز شافٹ بنانا۔



ہٹے ہوئے مرکز کو جانچنا : (Testing of off-centre sizes)

سلیپ گیج کی مدد سے ہٹے ہوئے مرکز کی دوری کو جانچا جاسکتا ہے۔ (B 66, 1)
دی بلاک میں جاب کو رکھ کر ٹکس پلٹ پر رکھا جاتا ہے۔ مرکزی خط عموداً ہونا چاہیئے۔ اس کے لیے گینا استعمال کرتے ہیں۔ بڑے قطر کے نیچے سلیپ گیج رکھ کر پہلے اونچائی M کا تعین کرتے ہیں۔ یہ دی بلاک کی اونچائی پر منحصر ہوتی ہے۔ موجودہ صورت میں 20 ملی میٹر ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہٹے ہوئے مرکز کی دوری 5 ملی میٹر ہو تو مندرجہ ذیل اونچائی والی سلیپ گیجوں کو بریل کے نیچے صحیح فٹ ہونا چاہیئے۔ (ورکشاپ ڈرائنگ صفحہ 64 پر دیکھیں)

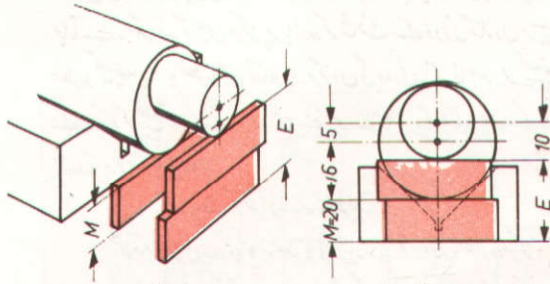


$$31 = 10 + 20 + 5 = E$$

جانچنے کا یہ طریقہ منحرف المرکزوں میں زیادہ فاصلے کے لیے موزوں ہے جن صورتوں میں سینٹر سورخ صاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان صورتوں میں یہ طریقہ استعمال کرنا چاہیئے۔ اگر ہٹے ہوئے سینٹروں کا فاصلہ کم ہو اور سینٹر سورخ بھی موجود رہیں تو ڈائیل انڈیکیٹر (dial indicator) جانچنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ (B 66,2)


B 66,1 - سلیپ گیج کے ساتھ مرکزوں کی دوری کا فاصلہ جانچنا۔

سلیپ گیج، یا بلاک گیج (slip gauges) سلیپ گیج سخت شیل کی بنی ہوئی پیمائشی اجسام ہوتی ہیں۔ (B 66, 3 & 4) ناپنے اور جانچنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر مختلف سائزوں میں اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ ناپنے والے فیس کا فاصلہ، فیس کا ہموار ہونا اور متوازی پن بہت ہی زیادہ درست ہوتا ہے۔ اس لیے اگر 5 مکڑے اکٹھے جوڑیں جائیں تو اصل پیمائش $\frac{1}{1000}$ ملی میٹر سے بھی کم فرق ہوتا ہے۔ سلیپ گیج کا معیار مقرر کیا جواسے۔ ان کے معیار کے بہت سے درجے ہوتے ہیں۔

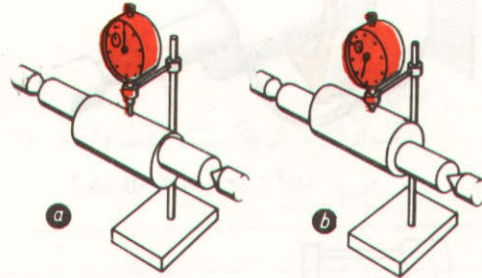


B 66,2 - ڈائیل گیج سے ہٹے ہوئے مرکز کا فاصلہ جانچنا۔

- (a) سب سے نیچے والا نقطہ معلوم کر کے ڈائیل انڈیکیٹر صفر پر سیٹ کرتے ہیں۔
(b) ورک پیس کو گھماتے ہیں۔ یہاں تک کہ انڈیکیٹر کی سوئی کی زیادہ سے زیادہ چال پڑھی جاسکے۔ سوئی کی چال کا نصف مرکزی دوری کا فاصلہ یعنی ہٹے ہوئے مرکز کی دوری ہوگا۔

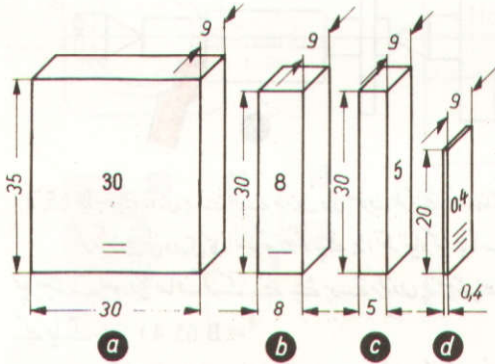

B 66,3 - سلیپ گیج کی پیمائش اور سختیتیں - (a) 10 ملی میٹر سے بڑی سلیپ گیج کی پیمائش - (b) اور (c) 0.5 10 ملی میٹر کے سلیپ گیج کی پیمائش - (d) 0.5 ملی میٹر سے کم سلیپ گیج کی پیمائش - 6 ملی میٹر سے کم سائز کی گیجوں کی پیمائش ان کے فیس (face) پر لکھی ہوتی ہے۔

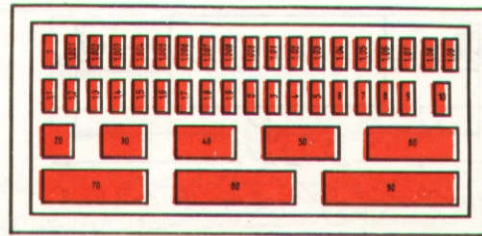


B 66,4 - عام سیٹ میں 45 سلیپ گیج ہوتی ہیں۔



متعدد سِلپ گيجز کو اکٹھا جوڑنا :

سِلپ گيجز کے ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے پر پھسلانے یا چلانے سے جوڑے جاسکتے ہیں۔ دو ٹکڑوں کی صاف اور خشک سطحوں کو بغیر دباؤ کے ملا کر جوڑنے کو رینگنگ (wringing) کہتے ہیں اور دو ٹکڑوں کو آپس میں پھسلاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے دباؤ کی وجہ سے ہی جڑ جاتے ہیں۔

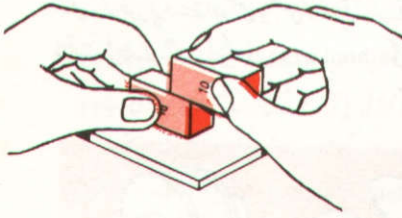


B 67.1 - سِلپ گيجز کو ایک دوسرے پر پھسلانا


آپس میں دبا کر جوڑنا اتنا ہی بہتر ہوگا جتنا کہ پیمائشی سطح بہتر ہوگی۔ درکشاپ میں استعمال ہونے والے گيجز کی پیمائشی سطح شیشے کی طرح فنش نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ آپس میں صرف پھسلانے جاسکتے ہیں۔ سِلپ گيجز کے اکٹھے جوڑے ہوئے ٹکڑوں کو زیادہ دیر تک اس حالت میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح ٹھنڈی ویلڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب ٹکڑے آپس میں پھسلا کر جوڑنے ہوں تو چھوٹے ٹکڑوں سے جوڑنا شروع کریں۔

مثال :- 38.014 ملی میٹر لمبائی کو کس طرح بنایا جائے گا :

- حل :- 1 سِلپ گيج کا ٹکڑا = 1.004 ملی میٹر
2 سِلپ گيج کا ٹکڑا = 1.010 ملی میٹر
3 سِلپ گيج کا ٹکڑا = 6.000 ملی میٹر
4 سِلپ گيج کا ٹکڑا = 30.000 ملی میٹر
لمبائی = 38.014 ملی میٹر

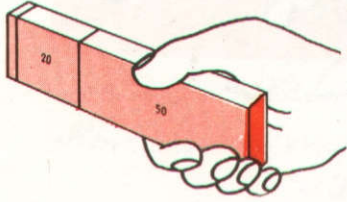


B 67.2 - سِلپ گيج کے ٹکڑے آپس میں چھٹے ہوئے۔

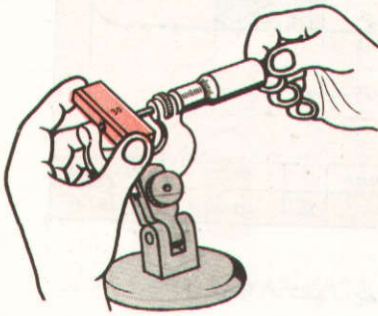


B 67.3 - مائیکرو میٹر کو سِلپ گيج سے جانچنا۔

سِلپ گيجز کا استعمال : اپنی درستی کے معیار کی وجہ سے یہ مختلف کاموں کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ درجہ I اور II کو ماسٹر گيج اور حوالہ گيج کے طور پر دوسرے پیمائشی آلات کو جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں (B 67.3) سِلپ گيج جو درجہ II، III اور IV میں آتے ہیں۔ ان کو ہم لمٹ گيج کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ عام پیمائشی کرنے کے کام آتی ہیں (B 67.4)۔ درجہ III اور IV کی سِلپ گيجز بطور نیوٹرل سِلپ گيجز متعدد کاموں میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً چاب کو براہ راست جانچنے اور پیمائشی کرنے اور صحیح خط کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں (B 67.3) درجہ IV کی سِلپ گيجز کو زیادہ تر بطور سیننگ (setting) یا ٹریپ (trip) گيجز استعمال کرتے ہیں (B 67.6)۔


محافظت : سِلپ گيج اور بچے معیار کے پیمائشی آلات ہیں۔ اس لیے ان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہاتھ کے پسینے اور حرارت سے بچاؤ کی خاطر ان کو کلوئی کی چھٹی یا چھڑے سے پکڑنا چاہیے۔ ان کو بوجھ، ریت، دھول اور نمی سے بھی بچانا چاہیے۔ استعمال کے بعد گریس کی پتلی تہہ ان پر لگانی چاہیے۔

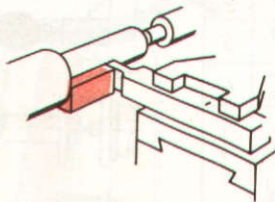

B 67.6 - خراہ کے ٹول کو سِلپ گيج کی مدد سے سیٹ کرنا

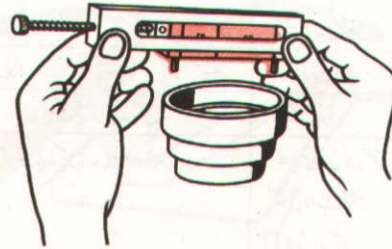

B 67.4 - پیمائشی ٹکڑوں والے ہولڈر میں سِلپ گيجز

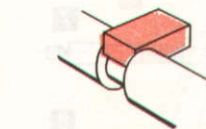


B 67.5 - بھری کو سِلپ گيج سے جانچنا




گولائیاں یا اشکال خرا دنا : (Profile turning)

دستہ (Handle) خرا دنا - خرا دے ہوئے حصوں کے کنارے اکثر گول کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو مختلف کاموں کے لیے مفید بنایا جاسکے (B 68, 1) مثال کے طور پر دستے اور مٹی یا تھپی کو اکثر گول کرتے ہیں۔ تاکہ آسانی سے پکڑا جاسکے۔ چرخہ یا ریل میں ایک رسی کے لیے رہنما جھری ڈالتے ہیں۔ شافٹوں کی طاقت بڑھانے کے لیے کھوپڑوں (shoulders) کی گولائیاں کرتے ہیں۔ (B 68, 2)

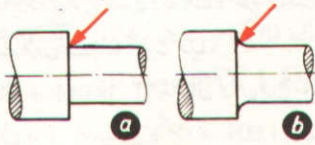

B 68, 2 - کھوپڑوں (shoulders) یا مٹی کی گولائی - (a) ٹیکھا ہونے کی وجہ سے ٹوٹنے کا خطرہ - (b) متعین گولائی کی وجہ سے ٹوٹنے کے کم امکان۔

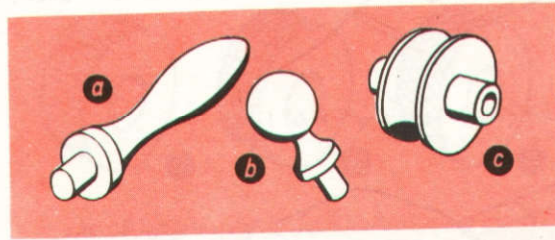


B 68, 1 - گولائیاں - (a) مشین کا دستہ - (b) مٹی یا مٹھ - (c) چرخہ

مثال :

ورک آرڈر : ایک دستہ (B 68, 3) دی گئی ڈرائیونگ یا خاکے کے مطابق بنانا مقصود ہے۔ کنارے پر قطر اور پن کی نیم گول جھری کو گولائیاں کاٹنے والے ٹول سے خرا دایا گیا ہے۔

دستے والے ریچ (wrench) کی ایڈجسٹمنٹ کو آسان کرنے کے لیے چوڑی کاٹ دی جاتی ہے۔ پکڑ کو مضبوط کرنے کے لیے دستے کے کچھ حصے پر ٹرننگ (knurling) کر دی جاتی ہے۔

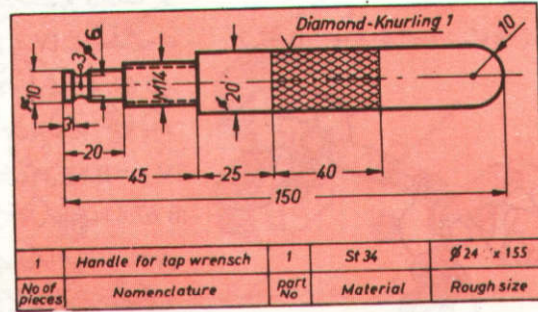


ترتیب عمل :

نمبر	عمل
1	لمبائی خرا دنا اور کنارے بکری صاف کرنا
2	مرکزی سوراخ کرنا (سینٹرنگ)
3	جاس کو چیک میں پکڑنا اور 20 مم
4	ٹیک خرا دنا۔
5	گولائی خرا دنا
6	پکڑنے والے حصے پر ٹرننگ کرنا۔
7	جاس کو دوبارہ پکڑنا۔ پن اور جھری
8	کٹائی والے ٹولز۔
9	گولائی دار ٹول۔
9	چوڑیاں کاٹنے کے لیے صفحہ 189 دیکھیں۔

نپٹے اور جانچنے والے آلات : سٹیل کا پیانا۔ ورٹیکل کیلپر۔ گولائی نپٹنے والی گینج۔

B 68, 3 - ورک شاپ ڈرائیونگ

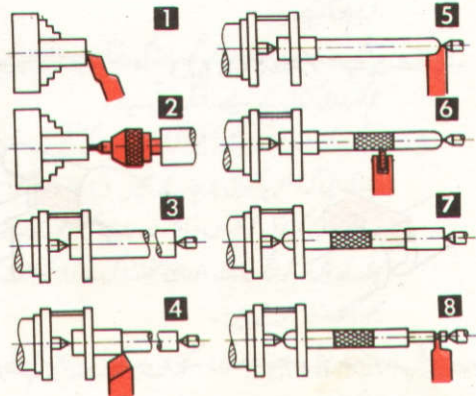



گولائی خراوانے کا طریقہ : (Profile Turning)


جانب کی سطح پر نیم گولائیاں یا دوسری گولائی دار اشکال خراوانے کے لیے گولائی خراوانے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں (B 69, 1...4) عموماً مطلوبہ شکلوں کے مطابق گولائی کاٹنے والے ٹول ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے ٹولوں پر ریک اینگل نہیں ہوتا۔ شکل کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے ٹولوں کو صرف کٹنگ فیس پر ہی دوبارہ گرائینڈ کرتے ہیں۔

لا تعداد پیداوار کی صورت میں گولائی دار شکل کے ٹول استعمال ہوتے ہیں (B 69, 3) امدان کی شکل خراب ہوئے بغیر ان کو بار بار گرائینڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کی فیڈ سے گولائی خراوانے کے لیے بہت مہارت درکار ہوتی ہے (B 69, 4)۔ چھوٹی گولائی ہاتھ کے ٹول سے خراوی جا سکتی ہے۔ لا تعداد پیداوار کی صورت میں ٹول کیمریج کے ساتھ ایک


رہنمائی سانچہ (template guide) لگایا جاتا ہے۔ اس طرح جانب پر مطلوبہ شکل کی بڑی گولائیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ خراوانے پر ٹیپر ٹرننگ ایچ منٹ کے ذریعے ٹیپر کاٹنے کے طریقہ سے ملتا جلتا ہے۔ (حوالہ کے لیے صفحہ 111 دیکھیں)

گولائی خراوانے کے اصول :


- 1- ایسا گولائی دار ٹول چنا جاتا ہے۔ جس کی گولائی جانب کی مطلوبہ گولائی کے مطابق ہو۔
- 2- گولائی دار ٹول بالکل سینٹر پر باندھنا چاہیے۔ ورنہ جانب پر میسر ہی گولائی نکلتی ہے۔

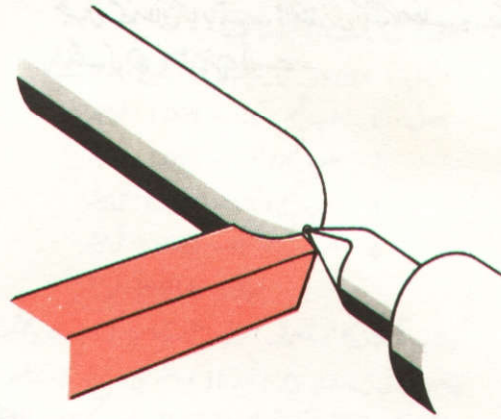


B 69, 1 - گولائی دار ٹول سے گولائی خراوانا۔

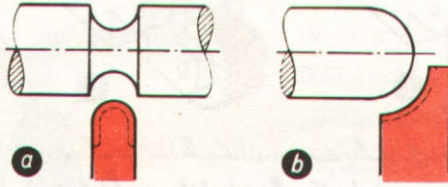


B 69, 2 - گولائی کاٹنے والے ٹول (a) - گول بھری کاٹنے والا ٹول (b) - مکمل گولائی کاٹنے والا ٹول

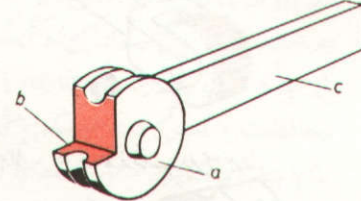

B 69, 3 - گولائی کاٹنے والا ٹول بمع ہولڈر (a) - گول منہ والا ٹول - (b) فیس (face) - (c) ہولڈر

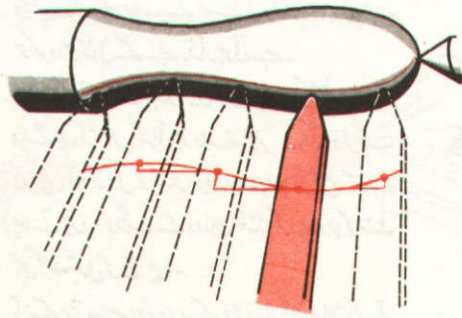

B 69, 4 - ہاتھ سے فیڈ کے ذریعے گولائی خراوانا۔

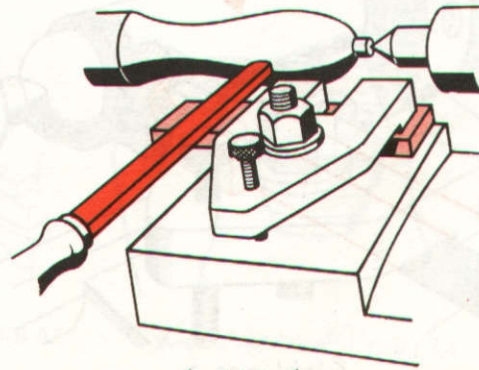


B 69, 5 - ہاتھ کے ٹول سے گولائی کی خمی کٹائی کرنا۔




ڈائمنڈ نرلنگ اور سیدھی نرلنگ (Diamond Knurling & Straight Knurling):


مضبوط پکڑ حاصل کرنے کے لیے جاب کی سطح پر مختلف نمونوں کی نرلنگ کرتے ہیں (B 70, 1) کم لمبائی والے جابوں پر سیدھی نرلنگ اور زیادہ لمبائی والے جابوں پر ڈائمنڈ نرلنگ کرتے ہیں۔ دندائے دار رولر سیدھی اور ڈائمنڈ نرلنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ رولر ہولڈر میں چلتے ہیں۔ (B 70, 2) ہولڈر کو ٹول میں سیدھا باندھ کر گھومتے ہوئے جاب کی سطح کے ساتھ دباوتے ہیں۔ چٹائی کہ رولر کے دندائے جاب کی سطح پر نرلنگ کے نشان ڈال دیتے ہیں۔ نرلنگ کرنے سے جاب کا قطر بڑا ہو جاتا ہے۔ ڈائمنڈ نرلنگ اور سیدھی نرلنگ کے رولوں کے دندائوں کی پیچ کا معیار (DIN 82) کے مطابق مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کا انتخاب قطر، چوڑائی اور جاب کے میٹیریل کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ نرل ایک کا مطلب یہ ہے کہ نرلنگ کی پیچ 1 ملی میٹر ہوتی ہے۔

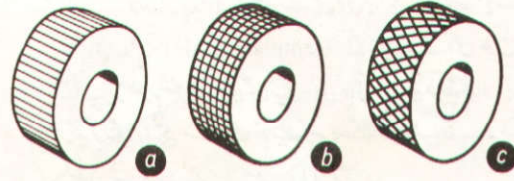

B 70, 1 - سیدھی اور ڈائمنڈ نرلنگ کی ہونی چاہیے۔ (a) سیدھی نرلنگ کا نمونہ۔ (b) کراس نرلنگ کا نمونہ۔ (c) ڈائمنڈ نرلنگ کا نمونہ۔

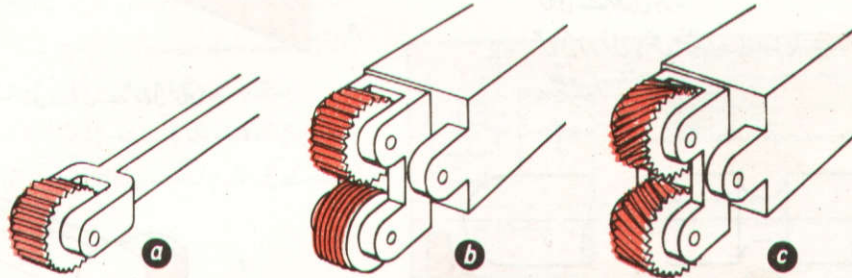

B 70, 2 سیدھی نرلنگ اور ڈائمنڈ نرلنگ کے ٹول۔ (a) سیدھے نرلنگ رولر پیچ ہولڈر۔ (b) کراس نرلنگ رولر پیچ ہولڈر۔ (c) ڈائمنڈ نرلنگ رولر پیچ ہولڈر

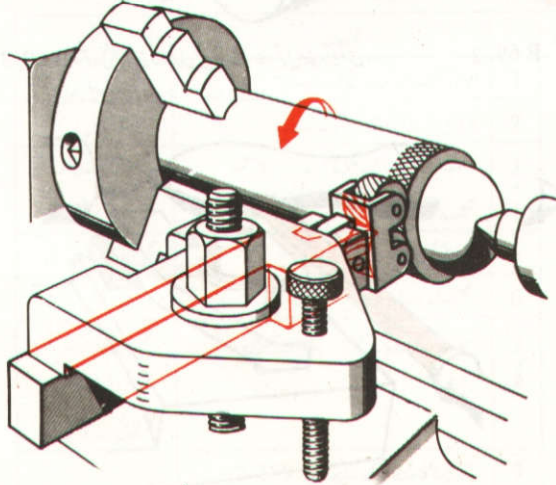


B 70, 3 - ڈائمنڈ نرلنگ

سیدھی نرلنگ اور ڈائمنڈ نرلنگ کے اصول:

- 1 مطلوبہ نمونہ اور پیچ کے مطابق نرلنگ رولروں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔
- 2 نرلنگ کے لیے جاب کے گھومنے کی رفتار وہی ہونی چاہیے جو کھوری کٹائی کے لیے رفتار ہوتی ہے۔
- 3 نرلنگ کرتے وقت ابتدا میں ٹول کو جاب کی سطح پر آنا دہاتے ہیں کہ مطلوبہ گہرائی ہو جائے۔ پھر (0.5x نرلنگ کی پیچ)، لگا کر ٹول کو یکساں دباؤ سے جاب کی سطح کے ساتھ چلاتے ہیں۔ نرلنگ کے دوران ٹھنڈا کرنے والا کوئلٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔
- 4 تار کے ہرش سے رولروں کے دندائے اکثر صاف کرتے رہنا چاہیے۔




شکلی یا گولائی میگز سے جانچنا : (Testing with Profile Gauges)

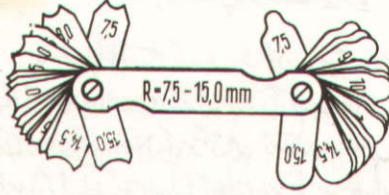


(Radius Gauges) - B 71, 1

وہ گولائیاں جو دائرہ کی قوسوں کی شکل میں ہوں کو جانچنے کے لیے گولائی ناچنے والی گیج (Radius Gauges) استعمال کی جاتی ہے (2 & 1 B 71, 1 دوسری قسم کی گولائیاں جانچنے کے لیے دھاتی چادروں کی بنی ہوئی گیجیں استعمال کی جاتی ہیں۔ (3 & 4 B 71) جانچنے کے لیے گیج کو جاب کی سطح پر لگاتے ہیں اور روشنی کے خلا سے گزرنے کے طریقہ سے گولائی کی درست جانچ جاتی ہے۔

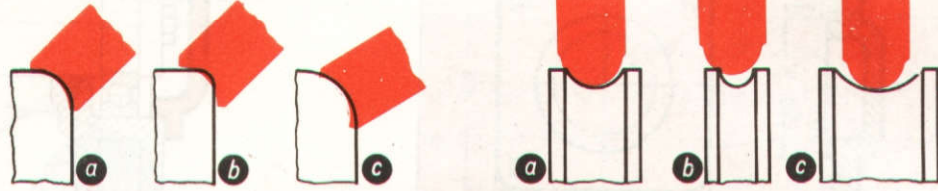

B 71, 2 - محجب نما گولائیاں اور متعبر نما گولائیاں کو جانچنا۔ (a) گولائی میگز کے مطابق ہے۔ (b) گولائی بہت چھوٹی ہے۔ (c) گولائی بہت بڑی ہے۔

بہت زیادہ صحیح گولائیوں کے لیے گولائی دار گیج کے ساتھ ایک اور رفیقی گیج (mating gauge) ہوتی ہے۔ کیونکہ گولائی دار گیج جلدی گھس کر خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس گیج کی پڑتال رفیقی گیج سے کی جاتی ہے۔

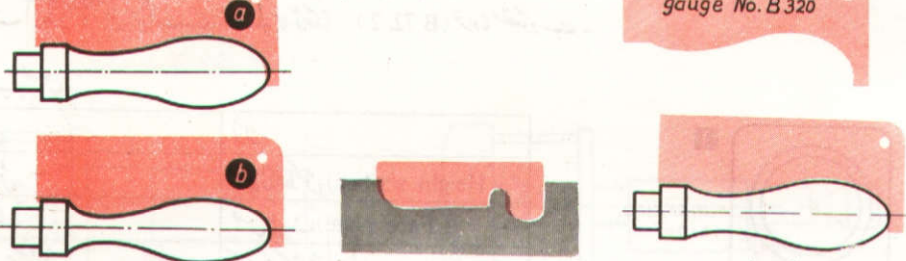



B 71, 4 - گولائی میگز پر گیج کا نمبر کندہ کیا ہوتا ہے۔
B 71, 3 - گولائی میگز سے جانچنا۔ (a) گول دستہ گیج کے مطابق ہے۔
(b) دستہ گیج کے مطابق نہیں ہے۔
B 71, 5 - گولائی دار رفیقی گیج کے ساتھ۔
T 71 - گولائی کا نصف قطر۔ گولائی کے نصف قطر کا پناؤ ترجیحی سلسلے (Preference series) سے کرتے ہیں۔ یہ نصف قطر DIN 323 کے مطابق ہے۔

4		2.5		1.6		1		0.6		0.4		0.2	ترجیحی سلسلہ	
4	3	2.5	2	1.6	1.2	1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	شانوی سلسلہ	
40		32	25		20		16		10		6		ترجیحی سلسلہ	
40	36	32	28	25	22	20	18	16	12	10	8	6	5	شانوی سلسلہ
200		160		125		100		80		63	50			ترجیحی سلسلہ
200	180	160	140	125	110	100	90	80	70	63	56	50	45	شانوی سلسلہ



ڈھلے ہوئے پرزے خراونا : (Machining of Housings and Castings)

عام طور پر ہسکالوں میں گرایاں۔ شافٹیں اور بیرنگ برزے جاتے ہیں ہسکالوں کی شکلیں عموماً پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈھالی جاتی ہیں۔ ڈھالے ہوئے جاب کو ڈھلائی (Casting) کہتے ہیں اور یہ دیگی لوبے (Cast iron) نرم دیگی لوبے (Malleable cast iron)، کاسٹ سٹیل (cast Steel) یا غیر آہنی دھاتوں (Nonferrous) کی ہو سکتی ہیں۔ ڈھلائیوں بالخصوص مجھورے دیگی لوبے کی (Grey cast iron) بھر بھری (Brittle) ہوتی ہیں اور پستی دیواروں والی ڈھلائی کو ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر بڑی احتیاط سے مشین پر لگانا چاہیے۔


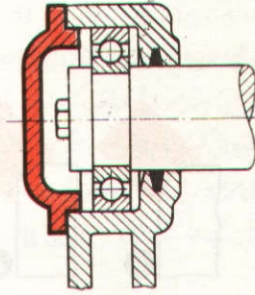
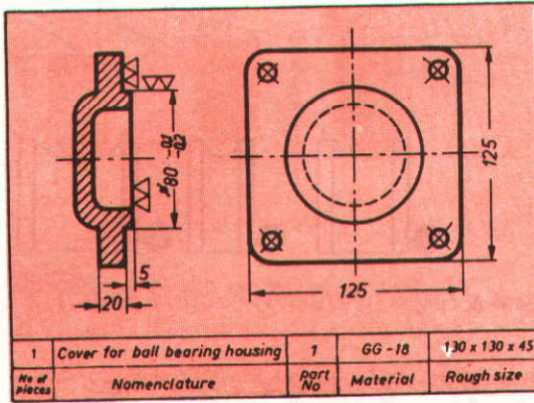


(Housing) - بال بیرنگ ہسکال (B 72, 1)

B 72, 2 - ورکشاپ ڈرائینگ

مثال :
ورک آرڈر : بال بیرنگ کے ٹھکانے کا ڈھکنا (B 72, 2) خراونا مقصود ہے۔

ترتیب عمل :-

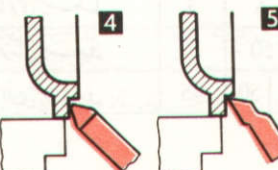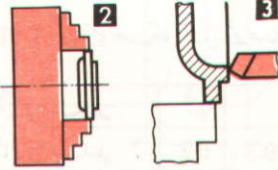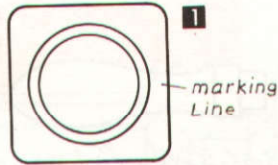

عمل	ٹولز
1 خط کشی	اونچائی خط کش (Height scriber)
2 پیکر ماس	فیس پلیٹ (Face plate)
3 کھردری کٹائی	کھردری کٹائی والا ٹول
4 ختمی کٹائی	ختمی کٹائی والا ٹول
5 کاٹ چھانٹ کرنا (Trimming)	سائڈ یا انجیل ٹول
تاپنے اور جالچنے کے آلات :- سیدھا کنارہ (Straight Edge)	ورنیر کیلیپر - گہرائی گج

ڈھکنے کو خراونا : (Machining of Cover)


موٹی پائش کو جانچنا (Testing of Rough sizes)

چونکہ جاب ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے خراونے سے پہلے اس کو اچھی طرح جانچ لینا چاہیے تاکہ کوئی نقص ہونے کے باعث خراونے کے دوران نقصان کا احتمال نہ رہے۔ اس کے علاوہ موٹی پائشوں کو بھی جانچنا چاہیے کہ ہاؤسٹینگ کی حدود میں ہیں۔



خط کشی (marking)


دو مرکزی خطوط (B 73, 1) کیلچنے سے خراوے کی بنیاد حاصل ہوتی ہے۔ خطوط کو واضح کرنے کے لیے سطح پر رنگ لگا لیتے ہیں۔ دیگی لوسے کی جابوں پر گیلے چاک یا پانی میں حل کیا ہوا کیلشیم کاربائیڈ کا لپس کر لیتے ہیں۔ خط کشی کے وقت جاب کو اینگل پلیٹ پر رکھ لیتے ہیں۔ جاب کی تیار شدہ سطح پر مارکنگ کے خطوط کیلچنے ہیں۔ ایک اونچائی خط کش (Height scriber) جس کی سونی کسی بھی اونچائی پر کس سکتے ہیں۔ خط کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سکرائیبر کی نوک تیز ہونی چاہیے۔ تاکہ خطوط اچھی طرح کیلچنے جاسکیں۔

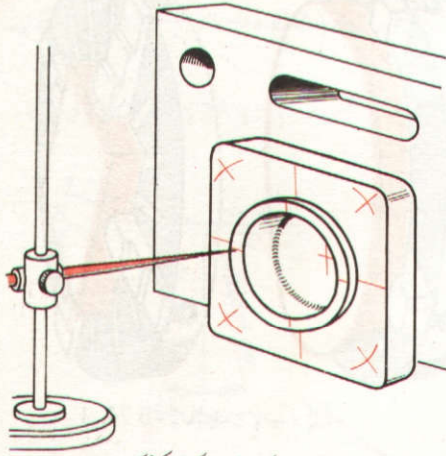

B 73, 1 - مرکزی خطوط کی خط کشی کرنا۔

فیس پلیٹ پر جاب پکڑنا اور خراونا (Mounting & Machining)

- 1- ڈھکنے کو فیس پلیٹ میں پکڑ کر سیدھ کو درست کر لیتے ہیں (B 73, 2)۔ خراوے گئے ٹرنسے کو مرلے کے ہم مرکز رکھنے کے لیے اس کو مرکزی خطوط کے مطابق سیدھ کو درست کرنا چاہیے۔
 - 2- خراوی ہوئی سطح (Turned face) کو دوسری سطح جو خراوی نہیں جانی کے متوازی ہونا چاہیے۔ اس لیے ان میں کوئی ڈھلک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس پلیٹ کا فاصلہ جاب کی سطح پر ہر نقطہ سے برابر رہنا چاہیے۔
- اب دیگی لوسے کے لیے مناسب کٹنگ سپیڈ کا انتخاب کیا جاتا ہے دیگی لوسے کی بیرونی سطح بہت سخت ہوتی ہے۔ اس لیے خراوے سے پہلے کافی گہرائی کا کٹ لگایا جاتا ہے۔ اگر کٹائی کا ٹول بیرونی سطح پر رگڑ کھائے۔ (جیسے گرائیڈنگ) تو یہ کند ہو جاتا ہے۔

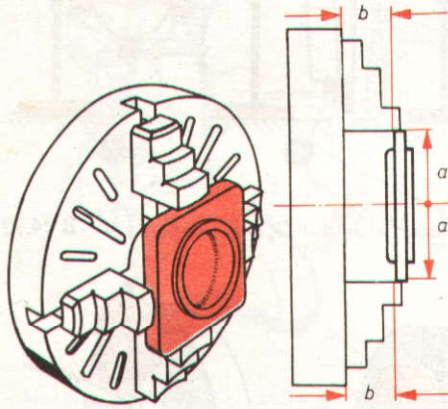


B 73, 2 - ڈھکنے کو فیس پلیٹ پر پکڑنا (a) - ہم مرکز پکڑنا۔
(b) - برابر فاصلے پر پکڑنا۔

ڈھکنے کو ناپنا اور جانچنا

بیلن نما حصوں کا قطر ور نیس کیلچر اور لمبائی گہرائی گج (Depth gauge) سے ناپتے ہیں۔ سطحوں کا ہموار پن جانچنے کے لیے سیدھا کنارہ (Straight edge) (B 73, 3) استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فلاسے روشنی دیکھنے کے طریقے کے مطابق جاب کی سطح پر سیدھے کنارے کو مختلف جگہوں پر رکھ کر جانچتے ہیں۔

اصفحہ 134 - حوالے کے لیے دیکھیں

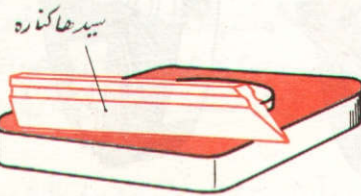


B 73, 3 - ہموار سطح کو سیدھے کنارے (Straight Edge) سے جانچنا۔




فیس پلیٹ پر جاب کی سیدھ کو درست کرنا :

(Aligning of workpieces on the face plate)

بڑے یا بے ڈھنگی شکل کے جاب پکڑنے کے لیے فیس پلیٹ استعمال ہوتی ہے (B 74, 1 & 2) فیس پلیٹ کے گنگے (jaws) الگ الگ چلائے جاسکتے ہیں۔ گنگے پلٹ کر لگانے سے زیادہ بڑی ہینائلٹوں والے جاب بھی پکڑے جاسکتے ہیں۔ بھاری اور موثر جاب فیس پلیٹ پر کابلوں کی مدد سے یا اینگل پلیٹ (Angle plate) کی مدد سے بھی پکڑے جاسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فیس پلیٹ میں جھریاں (slots) پڑی ہوتی ہیں ہم مرکز بھریاں (Concentric grooves) کی وجہ سے جاب کی سیدھ درست کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ (B 74, 3)

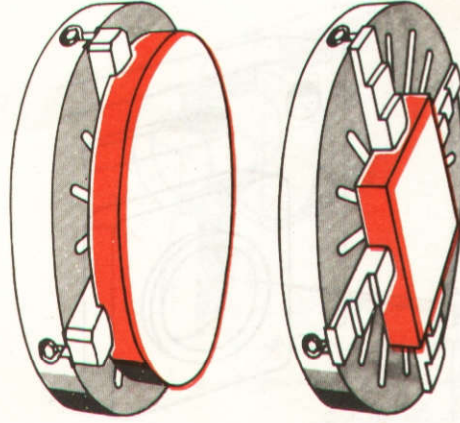


B 74, 1 - فیس پلیٹ پر جاب کو پکڑنا۔

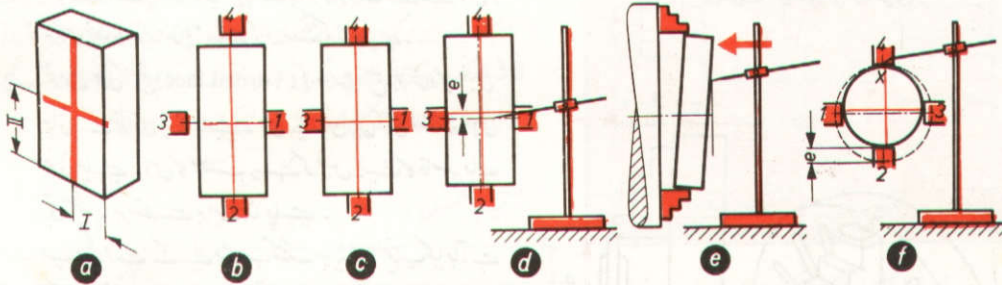

B 74, 2 - (اوپر) فیس پلیٹ پر جاب پکڑنا اور اونچائی خط کش سے سیدھ کو صحیح کرنا۔

(a) نشان شدہ خطوط کے مطابق جاب کو پکڑنا۔ (b) اور (c) پہنائش کے مطابق گنگوں کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ (c) جاب کو نمبر 1 اور 2 گنگوں پر رکھ کر نمبر 3 اور 4 گنگوں کی مدد سے کس دیا جاتا ہے۔ (d) جاب کی سیدھ کو صحیح کیا جاتا ہے۔ اونچائی سکرائیبر کی سوئی کی نوک جو کہ عین مرکز پر سیٹ کی ہوتی ہے، سے پڑتا کر لیتے ہیں کہ مارکنگ لائینز بالکل درمیان میں ہوں۔ اس مقصد کے لیے اونچائی سکرائیبر کو خرد کے بیڈ (Bed) پر رکھی جوتی پلیٹ پر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہموار خط فاصلہ "e" کے برابر مرکز سے ہٹا ہوا ہو تو نمبر 2 گنگے کو فاصلہ "e" سے آدھا ڈھیلا کر کے نمبر 4 گنگے کو کس دیتے ہیں۔ اس طرح کرتے رہیں۔ جب تک دونوں خطوط مرکز کے مطابق سیدھ میں نہیں ہو جاتے (c) جاب کے ترچہ پن (lateral error) کو دور کرنا جاب کے باہر نکلے ہوئے حصے پر بڑے ہتھوڑے (Rubber Mallet) سے ضرب لگاتے رہتے ہیں جتنی کہ جاب کی سامنے کی سطح (End face) گنگوں کے ساتھ ساتھ سوئی کے ساتھ یکساں مس کرنے لگے۔ (f) جاب کی سیدھ کو محیط کے مطابق بھی درست کیا جاتا ہے۔ اگر سوئی جاب کو "x" پڑس کرے تو گنگا نمبر 2 فاصلہ "e" سے نصف ڈھیلا کریں اور نمبر 4 گنگے کو کس دیں۔

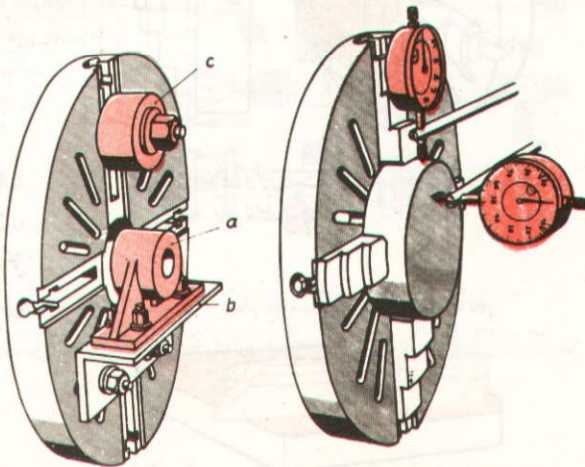

B 74, 3 - (بائیں) اینگل پلیٹ کی مدد سے پکڑنا۔ (a) جاب۔ (b) اینگل پلیٹ۔


(c) متوازن کرنے والا وزن (counter balance)

B 74, 4 - (دائیں) ڈائریکٹ گج سے شین کیسے ہوئے جاب کی سیدھ کو درست کرنا۔



خرادے ہوئے پُرزوں کی کثیر پیداوار

(Mass Production of Turned Parts)

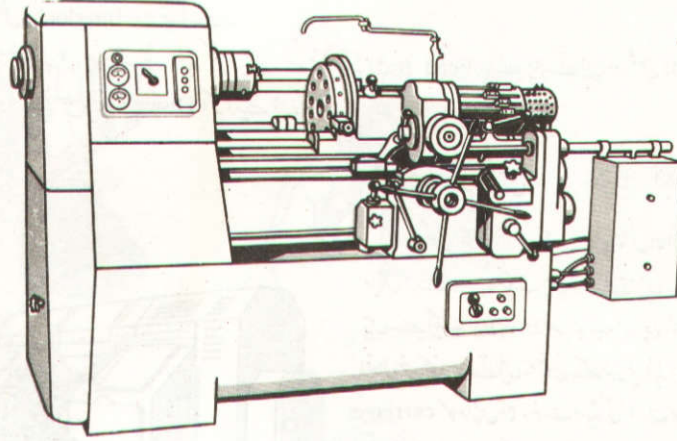


کیپسٹن لیٹھ (Capstan lathe) B 75,1

خرادے ہوئے اجسام جن کی گنج کے مطابق درستی اور سطح کا معیار یکساں ہو، کو بنانے کے لیے اصولی طور پر خاص نشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔

کیپسٹن لیٹھ (Capstan Lathe) B 75,1 -

عام خراد پر ایک طرح کے جاب بنانے کے لیے ٹولز کو باندھنے اور جاب کو دوبارہ چاک میں پکڑنے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ کیپسٹن لیٹھ سے وقت کی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ جاب کی تیاری کے لیے تمام ضروری ٹولز کو چھ پہلو ٹول اڈی (Turret head) میں سیٹ کروایا جاتا ہے اڈی کو گھما کر ٹولوں کو باری باری کام میں لایا جاتا ہے۔ اصولاً یہ ٹول اڈی اس طرح لگائی گئی ہوتی ہے کہ

کیپسٹن لیٹھ پر کا بلہ بنانے کی مثال :

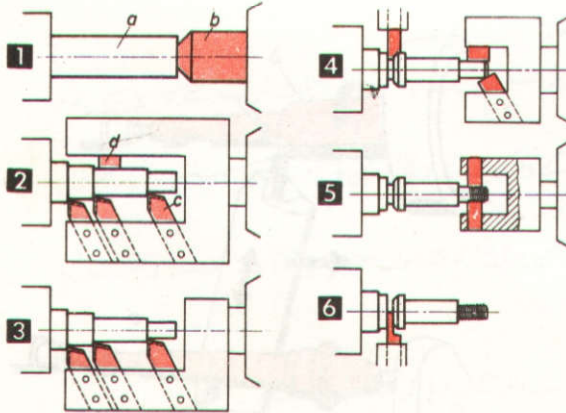

1	گول میٹرل a کو ٹیک b تک دھکیلا جائے گا۔
2	کھردری کٹائی کے لیے ٹول c اور سٹیڈی d
3	ختمی کٹ (Finish turning)
4	شیرنگ (Champhering)
5	چوڑیاں کاٹنا
6	جدا کرنا (parting off)




کہ مشیننگ کے ایک عمل کے بعد کیریج کو پیچھے ہٹانے سے مندرجہ ذیل کارروائی از خود ہو جاتی ہے۔

- 1 ٹرٹ ہیڈ کو اپنی حالت میں روکنے والا انٹر لاک (Inter-lock) منقطع ہو جاتا ہے۔
- 2 ٹرٹ ہیڈ گھوم جاتا ہے اور اگلا ٹول کام کرنے کی حالت میں آ جاتا ہے۔
- 3 ہیڈ دوبارہ مقفل (Interlock) ہو جاتا ہے۔

اس طرح ٹول از خود تبدیل ہو جاتا ہے۔ فیڈ کو ہاتھ سے فیڈ راڈ (Feed rod) سے چلاتے ہیں اور عمل (operation) کے خاتمے پر ٹیوک (stops) کی مدد سے منقطع (Disengage) کر دیتے ہیں۔

خودکار خراؤ مشین: (Automatic Lathes) (B 76, 1)

گول سلاح (Bar) میں سپنڈل (main spindle) سوراخ میں سے داخل کر کے کالٹ چک میں پکڑ لیتے ہیں۔ خودکار لیتھ مشین گول سلاح میں سے ایک کے بعد دوسرا جاب خود بخود بناتی جاتی ہے۔ تمام حرکات اور افعال خود بخود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیڈ اور ٹرٹ کیریج (Turret carriage) کا واپس آنا، ٹرٹ ہیڈ کی سمت کا تبدیل ہونا۔ گول سلاح کا ڈھیلنا ہونا، آگے بڑھنا اور چک میں پکڑے جانا۔ اس لیے ایک کارگر بہت سی خودکار لیتھ مشین چلا سکتا ہے۔ ایسی مشینوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلاً منفرد سپنڈل سکرپٹ خودکار لیتھ مشین اور متعدد سپنڈل خودکار لیتھ مشین۔

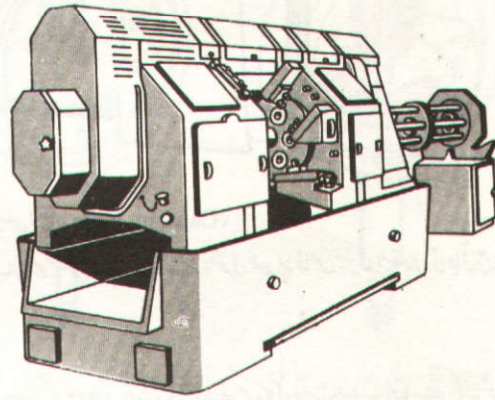


B 76, 1 - خودکار خراؤ مشین


متشابه یا ہم شکل خراؤ:

(Tracer turning or copying turning)

خاص متشابه ٹرننگ مشینوں پر ایک ہی شکل کے جابوں کو جلدی اور درستی کے ساتھ بنایا جاسکتا ہے۔ ایک فیڈرین (feeler pin) سیمپل یا نمونہ کی بیرونی سطح کے ساتھ ساتھ چل کر اپنی حرکت ٹول کو منتقل کرتی ہے۔ جو نمونہ کے مطابق جاب کی شکل بنا دیتا ہے۔ مختلف قطروں کو الگ الگ سیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔

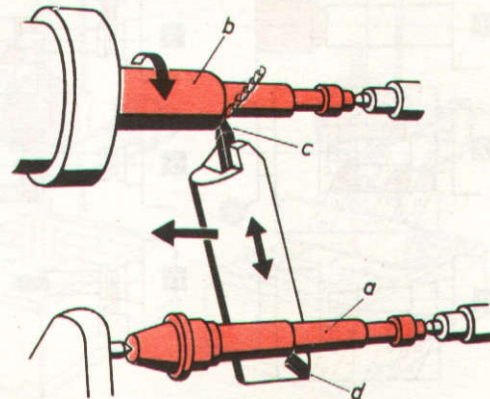

B 76, 2 - متشابه ٹرننگ یا ہم شکل ٹرننگ - (a) ماسٹر نمونہ یا ٹیمپلیٹ - (b) جاب - (c) خراؤ کا ٹول - (d) فیڈرین

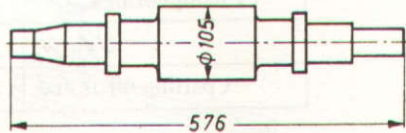

B 76, 3 - متشابه ٹرننگ کی مثال۔

نکل مولیبدیم نیوم سٹیل کی شافٹ 70 ٹیوٹن فی مربع ملی میٹر طاقت کھپاؤ


(tensile strength) بناوٹ میں صرف وقت 7.8 منٹ۔



ڈرلنگ اور بورنگ کے طریقے

(Drilling and Boring operations)

مختلف جابوں میں سوراخ : (Holes in different workpieces)

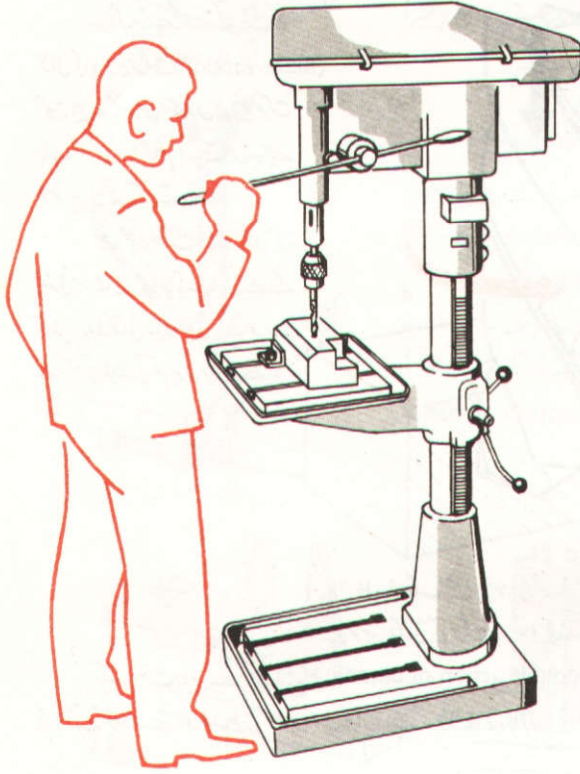

B 77, 1 - کالم ڈرلنگ مشین پر سوراخ ڈالنا۔

اکثر جابوں میں سوراخ ہوتے ہیں۔ خواہ آراپار ہوں یا


بندر ہوں (B 77, 2)۔

سوراخ مختلف مقاصد کے لیے ہوتے ہیں مثلاً سوراخوں میں روٹ، پیسج، کاہلے، شافٹیں، لپٹن وغیرہ لگتے ہیں مزید برآں سوراخوں میں گیس اور مائع بھی گزرتے ہیں۔

ڈرلنگ اور بورنگ کاٹنے کے عوامل ہیں جن سے آہنی اور غیر آہنی دھاتوں میں گول سوراخ اور بور کرتے ہیں۔ ایک کٹنگ ٹول کی مدد سے میٹریل میں سوراخ اور بور کاٹے جاتے ہیں۔ اکثر صورتوں میں اس مقصد کے لیے ڈرلنگ مشین (Drilling machine) استعمال کرتے ہیں۔ تاہم خراوشین، کیپٹن لیٹھ اور خود کار خراوشین بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈرلنگ اور بورنگ عوامل کے علاوہ بھی جابوں میں سوراخ ڈالے جاسکتے ہیں۔ مثلاً

چھیننے سے (punching)، چھیدنے سے (perforating)، دھارے سے بڑا کرنا (enlarging with drift)، گیس سے کاٹ کر (gas cutting) اور ڈھلائی سے اس طرح سوراخ کرنا ڈرلنگ کے طریقے سے سستا رہتا ہے۔ لیکن اس طرح کے کٹے ہوئے سوراخوں کے قطر سوراخوں کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ اور سطح کی صفائی اتنی درست نہیں ہوتی جتنی کہ ڈرلنگ اور بورنگ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ڈرلنگ اور بورنگ کے عوامل تمام قسم کی دھاتی صنعتوں میں بہت اہم ہیں۔

عمدہ ختمی طریقوں مثلاً ریمینگ (Reaming)، گراؤنگ (Grinding) اور ہوننگ (Honing) سے اکثر سوراخوں کو تیار (Finish) کرتے ہیں۔

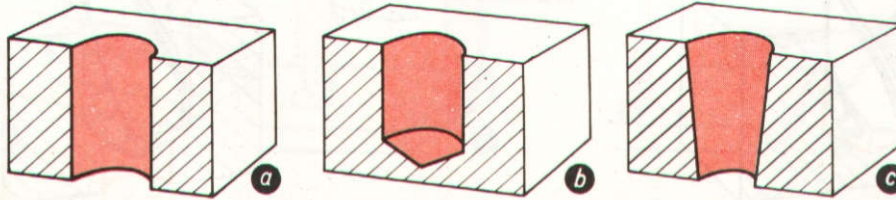


B 77, 2 - مختلف بورز : (a) آراپار گول بور۔ (b) بند سوراخ (blind hole) - (c) سلامی وار سوراخ۔



ڈرلنگ مشین پر سوراخ کرتے وقت حرکات (Movements while drilling on the drilling machine):

سوراخ کا ٹپنے کے لیے استعمال ہونے والے ٹول کو ٹوئسٹ ڈریل (Twist drill) کہتے ہیں۔ اس پر دو کٹنگ ایجز (Cutting edges) ہوتے ہیں۔ کٹنگ ایجز سے کٹرن کاٹنے کے لیے بیک وقت دو حرکات ضروری ہوتی ہیں (B 78, 1)۔

پہلے ہرے جاب کی طرف ہرے کو سیدھا چلاتے ہیں یہ حرکت فیڈ کہلاتی ہے اور اس سے کٹرن کی موٹائی کنٹرول ہوتی ہے۔ پہلے ہرے جاب کو گھومتے ہوئے ہرے کی طرف چلنے سے بھی فیڈ کا عمل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ چھوٹی بیچ ٹائپ ڈرلنگ مشین (Bench type drill machine) پر ہوتا ہے جہاں مشین کی ٹیبل کو اوچھا کیا جاتا ہے۔ فیڈ کو ملی میٹر فی ریکو mm/rev میں ناپتے ہیں۔ کیوں کہ ہرے کے دو کٹنگ ایجز ہوتے ہیں۔ اس لیے کٹرن کی موٹائی فیڈ کے نصف کے برابر ہوتی ہے۔

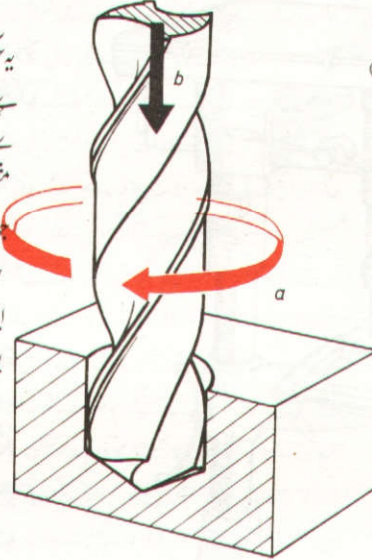

کٹائی کی یا مین حرکت (main motion) کہتے ہیں۔ مخصوص صورتوں میں یہ حرکت جاب کو گھما کر انجام دیتے ہیں۔ جیسے خراہ پر ڈرلنگ کرتے وقت۔ بطور مین حرکت، رفتار کٹائی کو میٹر فی منٹ میں ناپا جاتا ہے۔ ہرے کے محیط پر رفتار کٹائی زیادہ ہوتی ہے اور ہرے کے مرکز کی طرف یہ کم ہوتی جاتی ہے۔


B 78, 1 - ڈرلنگ مشین پر سوراخ کرنے کا عمل۔

(a) مین موشن یا کٹائی کی حرکت - (b) فیڈ -

بیک وقت دو ہرے کٹائی کے عمل (double action of cutting) یا مین حرکت (main motion) اور فیڈ سے ہرے کا ہر کٹنگ ایجز گھومتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اس طرح مسلسل کٹرن آتا رہتا ہے (B 78, 2 & 3)۔


ڈرلنگ کے عمل میں میٹرل میں سوراخ کرنے

اور سوراخ کو بڑا کرنے میں فرق ہوتا ہے (B 78, 2 & 3)

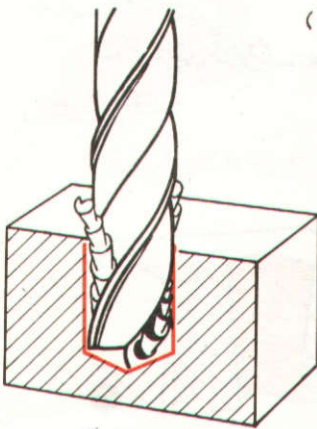

B 78, 2 - میٹرل میں سوراخ کرنا

ڈرل مشین پر سوراخ بڑا کرنے کے لیے ٹوئسٹ ڈریل کے بعد اکثر مشین یا چار کٹنگ ایجز والا کور ڈریل (core drill) استعمال کیا جاتا ہے۔


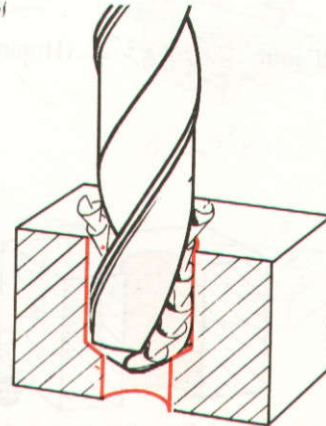


B 78, 3 - سوراخ کو بڑا کرنا



مختلف اقسام اور ساخت کی ڈرلنگ مشینیں : (Different types & designs of drilling machines)

ڈرل مشین سے برص کو مین موشن اور فیڈ دی جاتی ہیں۔ جاب کی مختلف اشکال، پیمائشیں اور سوراخ کے معیار کی وجہ سے متعدد اقسام کی ڈرلنگ مشینیں بنائی گئی ہیں۔ اکثر ڈرلنگ مشینوں پر ڈرلنگ کے عام کام کے علاوہ کاؤنٹر سنگنگ، ریمنگ اور چوڑیاں کاٹنے کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ عمودی و افقی ڈرلنگ مشینوں کی پہچان ڈرل سپنڈل کے گلے جوڑنے کی بنیاد پر کرتے ہیں۔

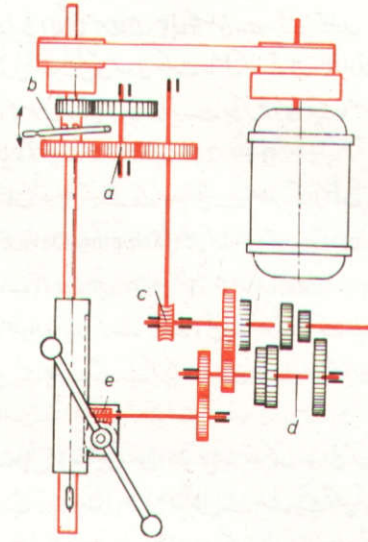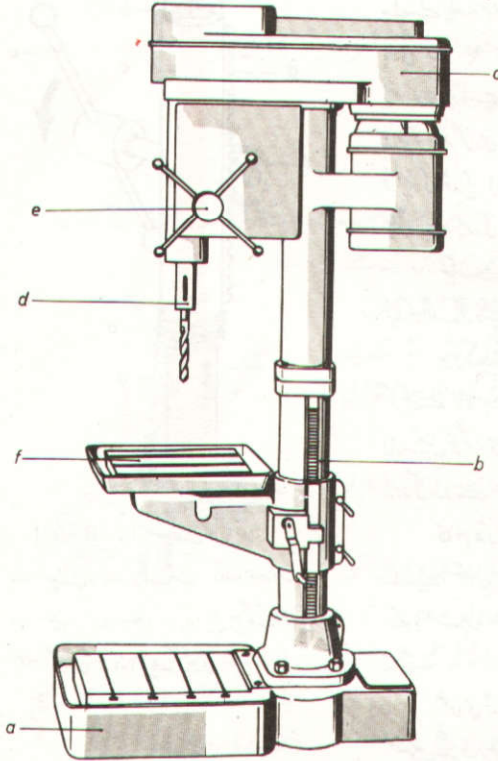

1 B 79, 1 (a) ڈرل مشین کی مین ڈرائیو اور فیڈ ڈرائیو کے لیے گراہیاں۔
(b) مین ڈرائیو کا کنٹرول لیور۔ (c) فیڈ ڈرائیو کو وریم اور وریم گراہی سے چڑھنا
(d) فیڈ کی تبدیلی کیلئے پھسلنے والی ڈرائیو (sliding gear drive) (e) فیڈ کو
چلاؤ والی وریم اور وریم گراہی۔

2 B 79, 2 (a) کالم ٹائپ ڈرلنگ مشین کے اہم حصے۔ (b) بیس پلیٹ۔ (c) مین ڈرائیو۔ (d) ڈرل سپنڈل۔ (e) فیڈ ڈرائیو۔ (f) ٹیبل

عمودی ڈرلنگ مشین : مختلف اقسام کی ڈرلنگ مشینوں میں مین سپنڈل عمودی لگی ہوتی ہے۔

کالم ڈرلنگ مشین : (B 79, 1 & 2)

کالم پر سپنڈل، مین ڈرائیو، فیڈ ڈرائیو اور مشین کی ٹیبل لگی ہوتی ہے۔

ڈرل سپنڈل :

اس میں برما لگتا ہے۔ ڈرل سپنڈل ایک سلیو (sleeve) میں چلتا ہے۔ سپنڈل کے ٹیبل کی جانب والے کنارے پر ایک سلامی وار سوراخ کیا ہوتا ہے۔ جس میں ڈرلنگ ٹول لگتا ہے۔

مین ڈرائیو : مین ڈرائیو موٹر یا ٹرانسمیشن سسٹم کی گرجی حرکت کو ڈرل سپنڈل تک منتقل کرتی ہے۔ مختلف سپیڈیں حاصل کرنے کے لیے

اس میں درجہ دار پلیاں (step pulleys) یا پیچ گیار ڈرائیو لگا دی جاتی ہیں۔ لامحدود تغیر پذیر رفتاروں والی مشینیں بھی ہوتی ہیں۔



فیڈ ڈرائیو : یہ ڈرل سپنڈل کو سیدھی فیڈ حرکت (linear feed motion) دیتی ہے۔
ڈرلنگ مشین کی سیلبر پر ٹیک گزاری لگی ہوتی ہے (B 80, 1) اور یہ دستی لیور سے چلائی جانے والی گزاری سے پھنس کر چلتی ہے۔ ایک ہیرنگ کے اندر ڈرل سیلبر اوپر نیچے چلائی جاسکتی ہے۔ ڈرل سیلبر کو اوپر نیچے چلانے کے لیے اس کے بالائی سرے کو دو ہیرنگ ٹیوں کی مدد سے اور زیریں سرے کو ڈرل سپنڈل ہیڈ کے حلقہ (collar) سے جکڑا ہوتا ہے۔ حلقہ اور سیلبر کے درمیان رگڑ کم کرنے کے لیے ایک حریف رگڑ ہیرنگ (antifriction bearing) لگا دیا جاتا ہے۔ سپنڈل کا بالائی حصہ "V" ہیڈ پٹی یا گزاری جو سپنڈل کو چابی (key) کی مدد سے چلاتی ہے کے اندر پھسلوان ہوتا ہے۔ سپنڈل میں لمبائی کے رخ دی گئی جھری میں چابی پھسلتی ہے۔ بڑی مشینوں میں ورم کو ورم گزاری سے جوڑ کر چلانے سے ڈرل سپنڈل کی عمودی حرکت حاصل کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ڈرائیو ڈرائیو (dive key drive) یا پھسلویں گزاری کو مین ڈرائیو سے جلا کر خود کار فیڈ حاصل کی جاتی ہے۔ لیور کی نقل مکانی سے مختلف فیڈز کو سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ (B 79, 2)

ٹیک (B 80, 2) مخصوص گہرائی تک سوراخ کرنے کے کام آتی ہے۔ مطلوبہ گہرائی تک پہنچ کر فیڈ کو الگ کر دینے والا خود کار ٹریپنگ آلہ (Tripping Device) بھی اکثر استعمال ہوتا ہے۔

ورکنگ ٹیبل : اس پر جاب باندھتے ہیں۔ اس میں T نما جھریاں (T-slots) جاب کو پکڑنے کا کام دیتی ہے۔ ٹیبل کے گرد جھریاں ٹھنڈا کرنے والے مائع کے بہہ نکلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹیبل کو گزاری اور ٹیک کی مدد سے اوپر نیچے چلانے کے لیے کریٹک ہیڈل استعمال کرتے ہیں اور لیور کی مدد سے اس کو کس دیتے ہیں۔


کالم ڈرلنگ مشین کا استعمال : یہ مشین اصولاً 25 ملی میٹر قطر تک سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گہرے سوراخ کرتے وقت سپنڈل اپنے ہیرنگوں سے بہت نیچے نکل آنے کے باعث برا منصرف المرکز گھوم سکتا ہے۔ اس لیے گہرے سوراخ ڈالنے کے لیے یہ فائدہ مند نہیں رہتی۔

عمودی ڈرلنگ مشین ساکن ڈرلنگ مشینوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ کیونکہ یہ ورکشاپ میں اپنی مخصوص جگہ پر رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ساخت کی باآسانی اٹھائی جاسکے والی بجلی کی ڈرلنگ مشینیں (electric drilling machines) اور ہاتھ کی ڈرلنگ مشینیں (hand drilling machines) بھی ہوتی ہیں۔

پیچدار ریچٹ ڈولز : (spiral ratchet drills) یہ چھوٹے سوراخ کرنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں اور ہاتھ سے چلائے جاتے ہیں۔


عام ہینڈ ڈرلنگ مشین : (Ordinary hand drilling machines) ان کو برلیٹ ڈرل (breast drill) بھی کہتے ہیں اور کریٹک ہیڈل کو گھمانے سے چلتی ہے۔ بجلی کی ہینڈ ڈرل، ہوا کے دیاؤ کی ہینڈ ڈرل، (electric hand drill) pneumatic hand drill یہ بالترتیب بجلی کی طاقت اور ہوا کے دیاؤ سے چلتی ہیں۔ بجلی کی ہینڈ ڈرلنگ مشین میں بجلی کی نقص داریوں اور سوچے خطے کا خاص ذریعہ بن جاتے ہیں۔

ریچٹ بریس : (Ratchet Brace) عام بریس کی پہنچ سے باہر جگہوں پر پڑے چڑتے وقت سوراخ کرنے کے لیے ریچٹ بریس استعمال ہوتے ہیں۔ ڈرل کو دستی لیور سے رک کر گردش کی حرکت دی جاتی ہے۔ اس طرح سوراخ نکالنے میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔

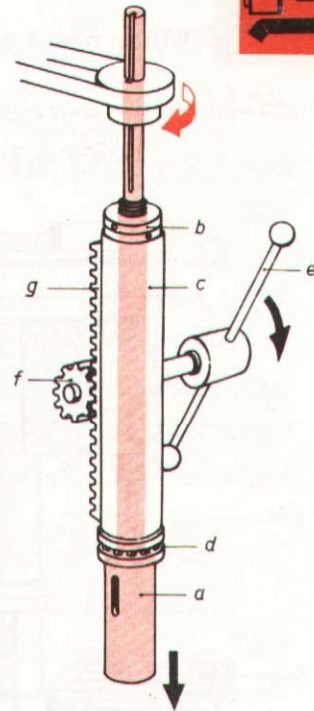

B 80, 1 - ڈرل سپنڈل کا راہنما

(a) سپنڈل - (b) رینگ نٹ (ring nut) - (c) سیلبر (Sleeve) - (d) بال ہیرنگ - (e) لیور - (f) گزاری - (g) ٹیک گزاری

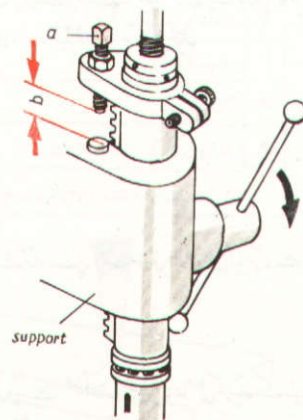

B 80, 2 - فیڈ روکنا - (a) سیٹ سکریو - (b) فیڈ



بینچ ڈرلنگ مشین (Bench drilling machine) (B 81, 1) :

اس مشین کو عموماً اڈسے پر رکھا جاتا ہے اور مشین تقریباً 10 ملی میٹر قطر تک کے سوراخ ڈالنے کے لیے مناسب رہتی ہے۔

بھاری قسم کی کالم ڈرلنگ مشین (B 81, 2) :


(Heavy type column drilling machine.)

بجس نہا کالم بہت بے لوج ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مشین بڑے سوراخ کرنے کے لیے بہت موزوں رہتی ہے۔ کالم پر لگی ہوئی ڈرلنگ کی ریج سے فیڈ دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مین سپنڈل بیئرنگ کام کرنے کی جگہ کے بہت نزدیک گئے ہوتے ہیں۔ اور گہرے سوراخ ڈالنے کے لیے سپنڈل کو اچھی طرح پکڑا مل جاتی ہے۔


متعدد سپنڈل ڈرلنگ مشین :

(Multi-spindle drilling machine) (B 81, 3)


اس کے لیے ڈرلنگ ہیڈ میں مین سپنڈل سے چلنے والے بہت سے سپنڈل لگے ہوتے ہیں۔ ایک ہی عمل میں بہت سے سوراخ نکالے جاسکتے ہیں۔ اس مشین کو کثیر پیداوار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

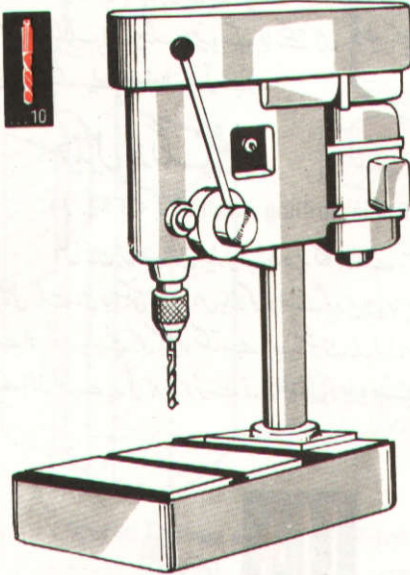

B 81, 1 - بینچ ڈرلنگ مشین

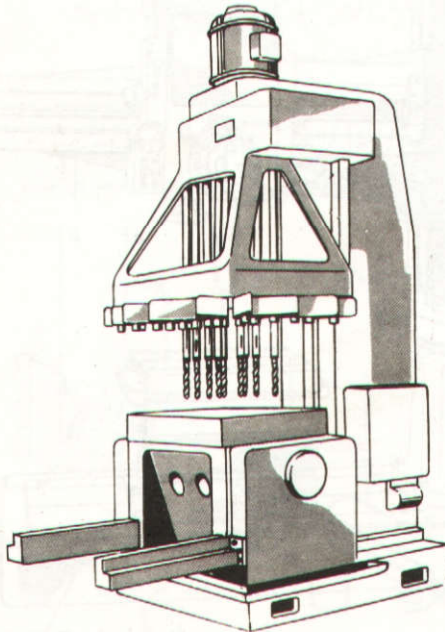


B 81, 3 - متعدد سپنڈل والی ڈرلنگ مشین

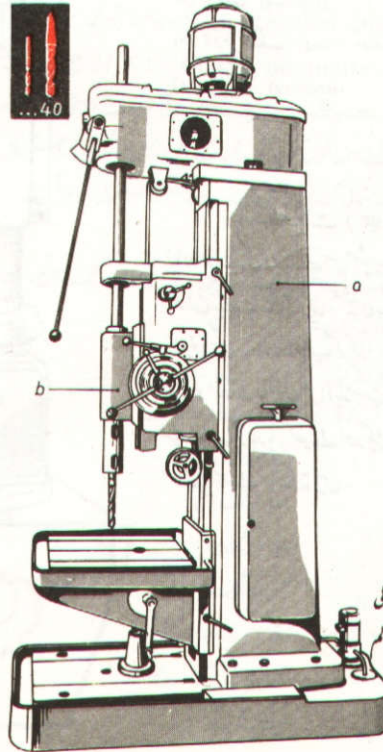

B 81, 2 - بھاری قسم کی کالم ڈرلنگ مشین۔ (a) کالم (b) ڈرل کی ریج



گینگ سپنڈل ڈرلنگ مشین (Gange spindle drilling machine) (B 82, 1)؛

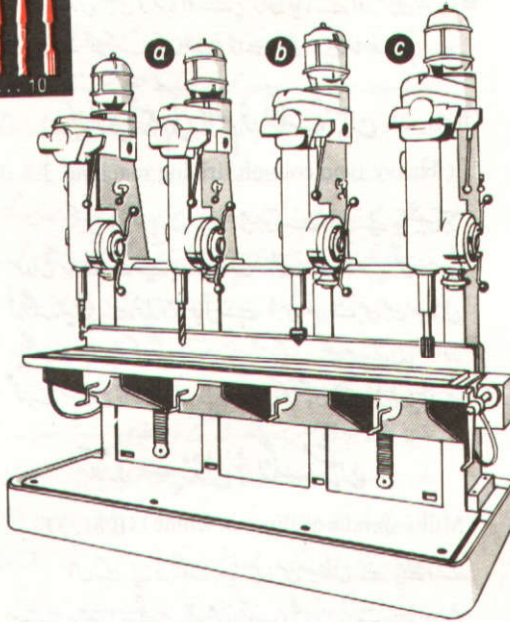

B 82, 1 - گینگ سپنڈل ڈرلنگ مشین

(a) ڈرلنگ (Drilling)

(b) کاؤنٹر سنگنگ (Countersinking)

(c) ریمنگ (Reaming)

زئمار کے درجات (large speed range)


زیادہ ہونے کی وجہ سے اس مشین پر چھوٹے اور بڑے سوراخ کیے جاسکتے ہیں۔ مشین کے ٹیبل پر دی گئیں T جھریوں کی مدد سے جاب کو پکڑا جاسکتا ہے۔ چونکہ سپنڈل ہیڈ کو متعدد حالتوں میں ایڈجسٹ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے جاب کو بار بار رکھولے اور پھر سے بغیر مختلف جگہوں پر سوراخ کھولے جاسکتے ہیں۔

ایک ہی جاب پر یکے بعد دیگرے متعدد عوامل مثلاً ڈرلنگ، کاؤنٹر سنگنگ اور ریمنگ وغیرہ کیے جاسکتے ہیں۔ یہ مشین کثیر التعداد پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

ریڈیل ڈرلنگ مشین

(Radial drilling machine) (B 82, 2)

اس مشین میں سپنڈل ہیڈ ایک بازو پر لگا ہوتا ہے۔ جس کو محیطی حرکت دی جاسکتی ہے۔ اس بازو کو کالم کے گرد جھلایا جاسکتا ہے اور اوپر یا نیچے بھی کیا جاسکتا ہے۔ جدید مشینوں میں ڈرل سپنڈل کے بالائی سرے پر لگی ہوئی موٹر سے ڈرل سپنڈل کو چلایا جاتا ہے۔

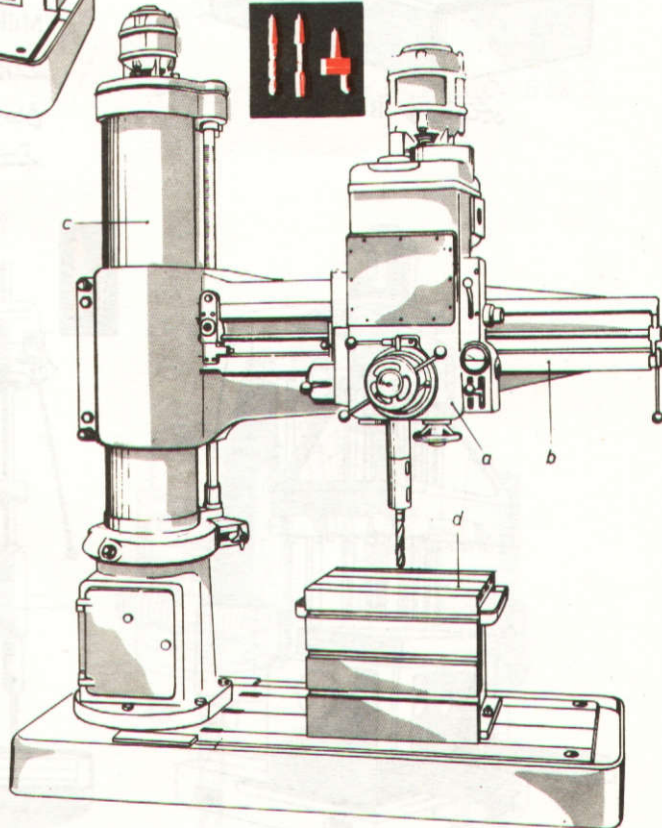


B 82, 2 - ریڈیل ڈرلنگ مشین (a) ڈرلنگ سپنڈل ہیڈ (drilling spindle head)

(b) بازو (arm) - (c) کالم - (d) مشین کا ٹیبل



جگ بورنگ مشین: (Jig boring machine) (B 83, 1)

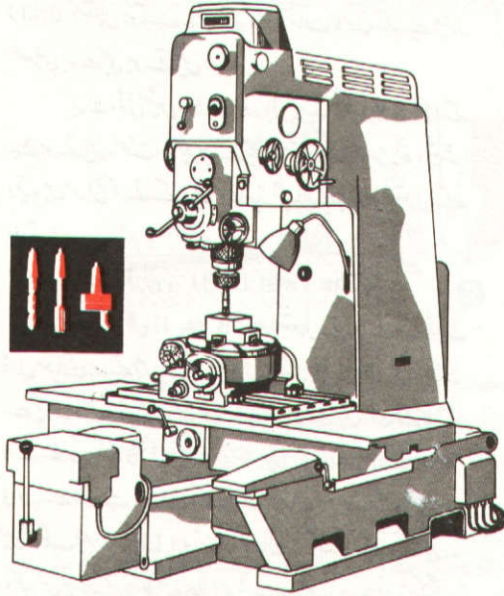

B 83, 1 جگ بورنگ مشین


اس مشین سے مرکزوں کے درمیان بہت درست فاصلہ پر سوراخ نکالے جاسکتے ہیں۔ اس کی سپنڈل بہت ہی صحیح ہینگوں میں پکڑی ہوتی ہے۔ جاب کو مشین کی ٹیبل پر باندھتے ہیں جس کی ساخت کمپائونڈ ٹیبل جیسی ہوتی ہے۔ اس کو مختلف سپنڈلوں کی مدد سے لمبائی کے رخ اور چوڑائی کے رخ حرکت دی جاسکتی ہے۔ پیمائشی آلات کی مدد سے اس پر مرکزوں کا درمیانی فاصلہ کم سے کم گنجائش (Tolerance) 0,001 ملی میٹر تک مقرر کر سکتے ہیں۔

افقی بورنگ مشین: (Horizontal boring machine) (B 82, 2)

یہ مشین پیچیدہ قسم کے جابوں پر بورنگ، ملنگ اور ٹرننگ کرنے کے کام آتی ہے۔ اس کی افقی مین سپنڈل میں بورنگ اور ملنگ ٹولز باندھتے ہیں۔ ساتھ ہی جڑی ہوئی موٹر سپنڈل کو گھماتی ہے اور سپنڈل کو لمبائی کے رخ کسی بھی جگہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔ اس مشین کے ہیڈشاک میں لگی گرائیوں کی مدد سے متعدد فیڈیں اور چکروں کی تعداد حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایک عمودی کالم پر ہیڈشاک کو اوپر یا نیچے چلایا جاسکتا ہے۔ بہت لمبی بورنگ سلاخوں (long boring bars) کو سہارا دینے کے لیے

جواب پر متعدد جگہوں پر کام کیا جاسکتا ہے۔ ساکن ٹیبل والی بورنگ مشینیں بھی ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمودی کالم کو آڑے رخ چلایا جاسکتا ہے۔ کام کرنے والے کی آسانی اور عمل کی سرعت کی خاطر تمام لیورز کو ہیڈشاک کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے۔

افقی بورنگ مشین بہت ہی صلاحیتوں والی مشینوں میں شمار ہوتی ہے۔

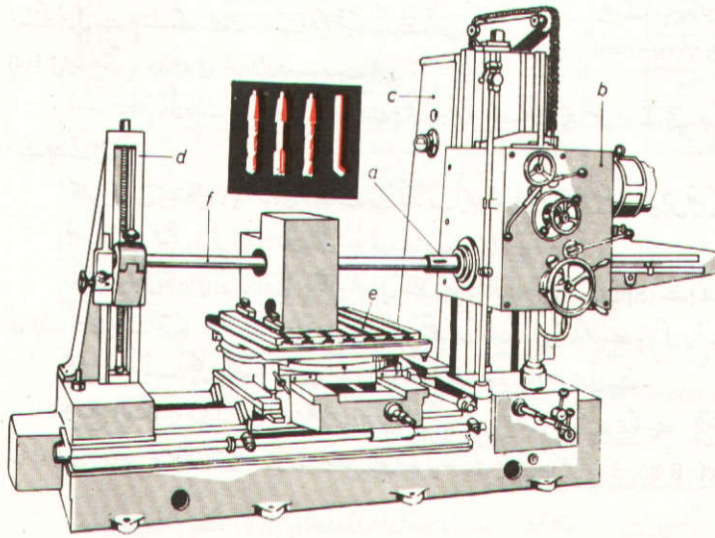

B 82, 2 افقی بورنگ مشین

- (a) مین سپنڈل - (b) ہیڈشاک -
- (c) عمودی کالم - (d) مددگار کالم -
- (e) مشین کی ٹیبل - (f) بورنگ سلاخ (boring bar) -




ڈرلنگ ٹولز - (Drilling Tools)

(drill استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے بيشمار خصوصى برص کبھی ہوتے ہيں۔

برسے، ٹول سٹیل (T.S.) اور ہائی سپیڈ سٹیل (H.S.S.) کے بننے ہوتے ہیں۔ سخت اور بھرپور میٹیریل مثلاً سنگ مرمر، پتھر، شیشہ وغیرہ میں سورج کرنے کے لیے کلابائیڈ ٹپ کے برسے استعمال کیے جاتے ہیں۔

(The Twist Drill) : ٹویسٹ ڈرل :

برسے کی شکل (B 84, 1) عام استعمال کیے جانے والے ٹوٹ ڈرل معیاری ہوتے ہیں۔ ان کو مشین کی سپنڈل یا ڈرل چمک میں شینک سے پکڑتے ہیں۔ شینک میں غایا اسلامی دار ہوتے ہیں۔ ان کے کاٹنے والے حصے کی بنیادی شکل دو پیچدار جھریوں (helical flute) کی وجہ سے بنتی ہے۔ جھریوں کے درمیان میٹرل کو ویب کتے ہیں۔ دو مین کننگ ایجز (Lips) پوائنٹ کو سان پر رگڑنے سے بنتے ہیں۔ دو کلیرنس فیسنز کے وسط میں پچال ہوتی ہے۔ جس سے دونوں مین کننگ ایجز کے ساتھ پوائنٹ کا اینگلیک بنتا ہے۔ پچال کاٹتی نہیں صرف کھچتی یا پھیلتی ہے۔ یہ میٹرل کو سوراخ کے مرکز سے باہر کی طرف مین کننگ ایجز کے سامنے دھکیلتی ہے اور اسی وجہ سے تقریباً 40 فی صد فیڈنگ ریکوئیرمنٹ کم ہوتی ہے۔ لینڈز (lands) برسے کی رہنمائی کرتے اور ایڑی کو سوراخ کے اندر رگڑنے سے بچاتے ہیں۔ گہرے سوراخ کرتے وقت لینڈز کو خرابی سے بچانے کے لیے برسے کے قطر کو شینک کی طرف تقریباً 100 ملی میٹر یا پھر 0.05 ملی میٹر اسلامی دے دیتے ہیں۔

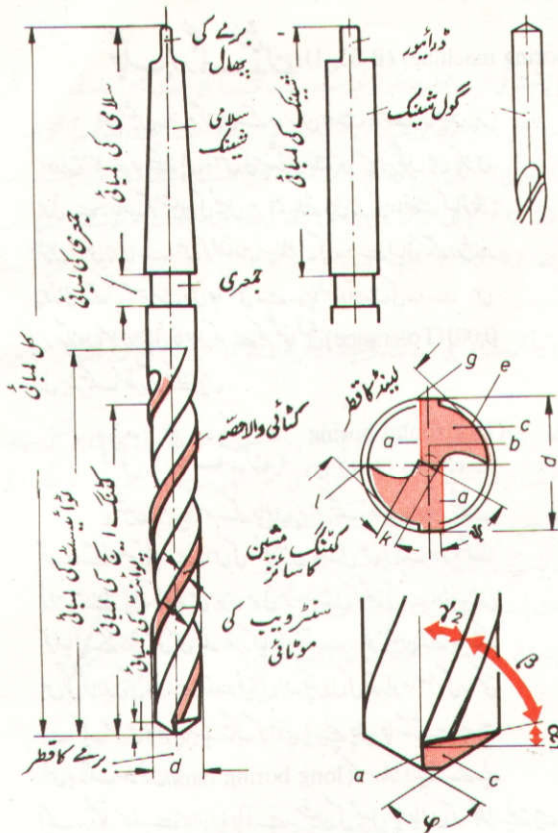

1, 84-B - نوٹس ڈرل کے ردوفاں۔ (a) فیس ایج پر کلیئر ایگل۔
 (b) فیس ایج پر ریک یا بیکس ایگل۔ (c) ویج ایگل۔ (d) لپ ایگل یا پوائنٹ
 ایگل۔ (e) ویب ایگل (web angle)۔ (f) مین ٹنگ ایج۔ (g) ٹنگ
 ایگل کے ردوفاں مرکزی خط۔ (h) کلیئر فیس۔ (i) ڈرل کا قاط۔ (j) ایڈی
 (heel)۔ (k) فیس ایج۔ (l) مرکزی ویب کی موٹائی۔ (m) ایڈی کا کنارو
 (heel edge)

دوسرے تمام کٹائی والے ٹولوں کی طرح ٹرنسٹ ڈرل پر بھی کلیئرس، ریک اور درج اینگل ہوتے ہیں۔ ہر دونوں کٹنگ ایجز (cutting edges) پر اینگل دینیے جاتے ہیں۔ ۱

کلیونس اینگل : یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ کنگ ایجر میٹر لی میں دھن سکیں۔ کلیرنس فیس کو توس نہا پیچھے کی سمت سلائی کر دیتے ہیں۔
فیس ایجر پر کلیرنس ایگل 5 درجے سے 8 درجے تک بڑھنا چاہیے۔

ریک اینگل (Rake angle) یہ زاویہ جھریوں کے پیچپارہ زاویہ (Spiral angle) سے بنتا ہے۔ یہ فیس ایج پر زیادہ ہوتا ہے اور برہم کے مرکز کی طرف گھٹتے ہوئے تقریباً 0 درجے رہ جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں کٹرن ڈرل کے مرکز سے باہر کی جانب بڑھتی ہیں۔


کلیئرس اور ریک ایٹنگ کے سائٹوں پر فیڈ (B 85, 1) کی مقدار اثر انداز ہوتی ہے۔

ویج اینگل، دیج اینگل کا سائز کلینس اور ربک اینگل کے سائزوں سے متعین ہوتا ہے۔ پوائنٹ اینگل دو اینگل اینجیو پرمیشن ہوتا ہے۔ اس کا سائز اس طرح چنا جلتے گا کہ کاٹنے والے کنارے سیدھے خط کی صورت میں بن جائیں۔ (cf. B 85, 3)

1 ہیلیک جھریوں کی وجہ سے ٹوئسٹ ڈرل کو دراصل ہیلیک ڈرل کہنا چاہیے۔



برسے کا انتخاب کسی بھی کام کے لیے برسے کا انتخاب کرتے وقت سوراخ کا سائز سوراخ کیے جانے والے میٹرل اور برسے کے پوائنٹس اینگل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیے جانے والے سوراخ کے قطر سے برسے کا قطر تعین کرتے ہیں۔ برما اپنے قطر سے کچھ بڑا سوراخ کرتا ہے۔ سوراخ کیے جانے والے میٹرل کی نوعیت کے مطابق پوائنٹس اینگل اور پیچدار (spiral) اینگل رکھا جاتا ہے۔ (T 85, 1 & 2)

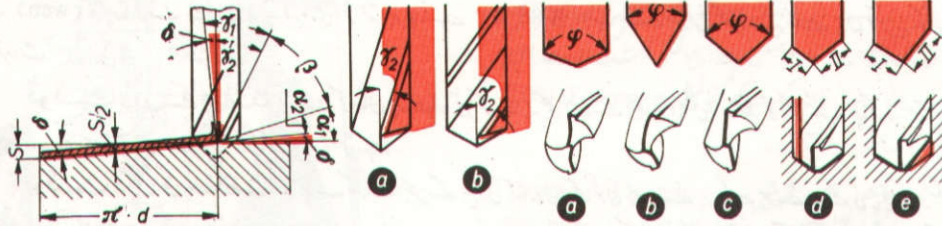

B 85, 1 (بائیں) ایک اینگل اور کلینز اینگل پر فیڈ کا اثر۔ برسے کا محیط ($\pi \times d$) سیدھے خط سے ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ ایک چکر کے دوران کلنگ ایج فیڈ کے برابر میٹرل میں داخل ہوتا ہے۔ سیدھے شدہ فاصلہ افقی نہیں ہوتا بلکہ فیڈ کے سینکس اینگل کے حساب سے ڈھلوان ہوتا ہے۔ فیڈ اینج پر موثر کلینز اینگل (effective clearance angle) α کلینز اینگل ہے۔ سینکس اینگل کے برابر چھوڑا ہوتا ہے۔ موثر ایک اینگل (effective rake angle) ϕ پیچدار اینگل (Spiral angle) λ سے فیڈ کے سینکس اینگل (helix angle) کے برابر ہوتا ہے۔

B 85, 2 درمیان، ایک اینگل تقریباً پیچدار اینگل کے مطابق ہے۔ (a) سخت میٹرل کے لیے۔ (b) نرم میٹرل کے لیے۔
B 85, 3 دائیں، پوائنٹس اینگل گرائینڈ کرنا۔ (a) مین کلنگ ایج پشت کی طرف سے محراب دار ہیں۔ ϕ بہت بڑا ہے۔ (b) مین کلنگ ایج سامنے کی طرف محراب دار ہیں۔ ϕ بہت چھوٹا ہے۔ (c) مین کلنگ ایج بالکل سیدھے ہیں۔ ϕ بالکل درست ہے۔ (d) کلنگ ایج کی لمبائی یکساں نہیں ہے۔ سوراخ بہت بڑا ہوگا۔ (e) پوائنٹس اینگل برابر نہیں ہیں۔ کیوں کہ ایک ہی کلنگ ایج کاٹتا ہے۔ اس لیے کلنگ ایج بہت جلد کند ہو جاتا ہے۔

W, H, N - T 85, 2 اقسام کے ڈرل کے لیے ہدایات استعمال

ڈرل کی قسم	ڈرل کیے جانے والا میٹریل
118° N	سٹیل، کاسٹ سٹیل 400...700 نیوٹن فی مربع ملی میٹر
130° N	700...1200 نیوٹن فی مربع ملی میٹر
118° N	کاسٹ آئرن، نرم کاسٹ آئرن (malleable cast iron)
118° H	پیتل: Ms58 تک
118° N	30 ملی میٹر ڈرل کے قطر تک
140° W	تانبہ: 30 ملی میٹر ڈرل کے قطر سے زیادہ
140° W	آئیزٹری ایلیمنیم جس کی کٹرن لمبی ہوں
140° N	جس کی کٹرن چھوٹی ہوں
80° H	ڈھلے برسے
80° N	پلاسٹک
80° H	تھہ دار پلاسٹک، سخت ربر
80° H	سنگ، مرمر، سلیٹ، گولڈ

T 85, 1 - پیچدار اینگل ڈرل کی حوالہ دہی قدریں۔

سلسلہ قطر	قسم W	قسم H	قسم N
0.6 تک کے لیے	--	--	16°
0.6 سے زیادہ 1 تک کے لیے	--	--	18°
1 سے زیادہ 3.2 تک کے لیے	35°	10°	20°
3.2 سے زیادہ 5 تک کے لیے	35°	12°	22°
5 سے زیادہ 10 تک کے لیے	40°	13°	25°
10 سے زیادہ قطر کے لیے	40°	13°	30°

جدول (T 85, 1 & 2) میں دیے گئے میٹرل میں سوراخ کرنے کیلئے مخصوص قسم کے برسے استعمال ہوتے ہیں۔ DIN کے معیار کے مطابق ایک پہچان یہ ہے کہ:

N قسم کے برسے کم کاربن سٹیل (low carbon steel) کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

H قسم کے برسے بالخصوص لوچ دار اور سخت میٹرل کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

W قسم کے برسے بالخصوص نرم اور سخت میٹرل کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔

2 ملی میٹر قطر سے زیادہ بڑے برسوں پر مندرجہ ذیل تفصیل یعنی: برسے کا قطر، برسے کا میٹرل اور بنانے والی کمپنی کا نام لکھے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل

ڈرل کی پوری تفصیل یوں ہوگی۔ مرس ٹیپرسٹیک والا ٹوٹل ڈرل قطر 15 ملی میٹر۔ قسم N (عام ساخت)، ہائی سپیڈ سٹیل کا بنا ہوا۔ ٹوٹل ڈرل 15N H.S.S.

سورخ ڈالنے کی گنجائش: گینج کے مطابق درست اور کیے گئے سورخ کی سطح کا معیار (B 85, 2) کو پوائنٹس اینگل متاثر کرتا ہے۔




مین کنٹنگ ایجنز اور سیدھے گرائنڈ کیے جائیں گے۔ سامنے یا پشت کی طرف محراب دار گرائنڈ کیے گئے۔ کنٹنگ ایجنز جلدی گھس جاتے ہیں۔ اگر کنٹنگ ایجنز کی لمبائی یکساں نہ ہو تو سوراخ بڑا بنے گا اور اگر دونوں کنٹنگ ایجنز ڈرل کے محور کے گرد متناسب نہ ہوں۔ تو صرف ایک ایجنز کاٹے گا اور برما بہت جلدی کند ہو جائے گا پلانٹ ایگل کو ناپنے کے لیے گرائنڈنگ گنچ استعمال کی جاتی ہے۔ کنڈ کنٹنگ ایجنز والے برے سے سوراخ کے اندر کھردری سطح پیدا ہوتی ہے۔ جب کنٹنگ ایجنز کے درمیان وریج ایگل 55° ہو تو کیلنس ایگل صیح پیمائش کے ہوتے ہیں۔ بڑے سائز کے برموں میں ویب (web) کو چھوٹا کرنے سے اس کا غیر ضروری اثر ختم ہو جاتا ہے (B 86, 4) جب بڑے سوراخ کھردرے نکالنے ہوں تو ویب کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ٹوئسٹ ڈرل کے فوائد : برے کو سان پر دوبارہ تیز کرنے پر بھی اس کے پیچھا دار ایگل اور قطر کو آخر تک بچا کر رکھتے ہیں۔ پیچھا دار چھری کے رستے سوراخ میں سے کترن خود بخود باہر نکلتی ہے۔


ٹوئسٹ ڈرل کی حفاظت : بڑے کنٹنگ ایجنز کے برقی کنڈروں کے گول ہو جانے پر گھسے ہوئے برے کی پہچان ہو سکتی ہے۔ (B 86, 1) اگر کنڈ برے سے سوراخ ڈالے جائیں تو بہت زیادہ مزاحمت کی وجہ سے یہ گرم ہو کر ان کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور نتیجتاً اس کا کنٹنگ ایجنز بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے برے کو وقت پر ہی گرائنڈ کر لینا چاہیے۔ ہاتھ سے گرائنڈنگ کرنے سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں (B 86, 2) مثلاً پلانٹ ایگل بڑا یا چھوٹا ہو جائے۔ کنٹنگ ایجنز کی لمبائی یکساں نہ رہے۔ یا کیلنس ایگل تبدیل ہونے کی وجہ سے کنٹنگ ایجنز بہت چھوٹے یا بہت بڑے ہو جائیں۔ اس وجہ سے ڈرل کو گرائنڈنگ کرنے کے لیے ٹول گرائنڈنگ مشین استعمال کی جاتی ہے (B 86, 3) کنٹنگ ایجنز کی حرارت نازل کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے والا مائع ضرور استعمال کرنا چاہیے۔



B 86, 1 - گھسا ہوا برما

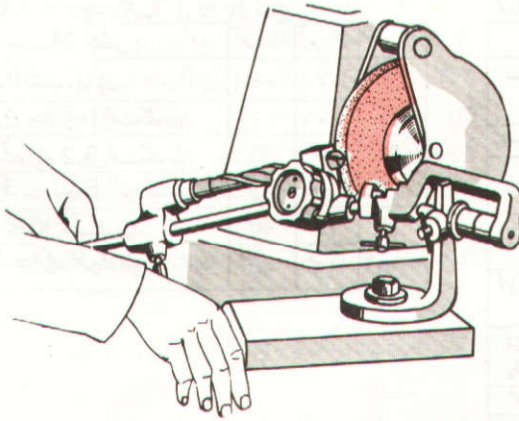

B 86, 3 - گرائنڈنگ کے آلے کی مدد سے گرائنڈنگ کرنا۔

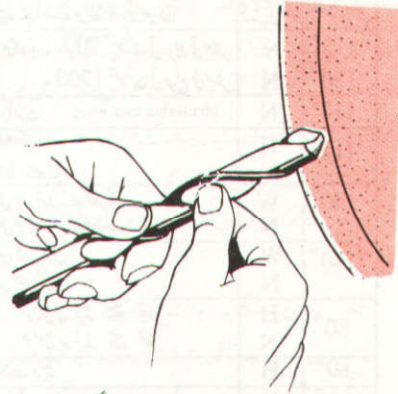

B 86, 2 - ہاتھ سے گرائنڈنگ




جن برموں کو کاسٹ آئرن میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہواں پر شیمفر (chamfer) گرائنڈ کرنا اس لیے مفید ہوتا ہے کہ اس سے کنٹنگ ایجنز کو کاٹنے میں سہولت ہوتی ہے اور کترن ٹوٹ جاتی ہے۔ (B 86, 5) اس طرح کنٹنگ ایجنز کی معیاد بڑھ جاتی ہے۔ استعمال کے بعد برے کو صاف کر دینا چاہیے۔ کنٹنگ ایجنز اور شیمک کو نقصان پہنچنے سے بچانا چاہیے۔ اس کے لیے لکڑی کے بلاک میں برے کے قطر کے مطابق نکالے گئے سوراخوں میں رکھتے ہیں۔ اس طرح مطلوبہ قطر کے برے کو تلاش کرنے پر غیر ضروری وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔




B 86, 4 - ویب کو چھوٹا کر کے ٹول بنا نا۔



B 86, 5 - کاسٹ آئرن کے لیے ڈرل پوائنٹ کی شیمفرنگ کرنا۔

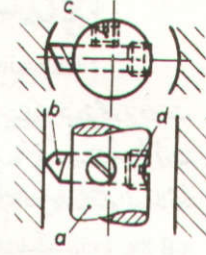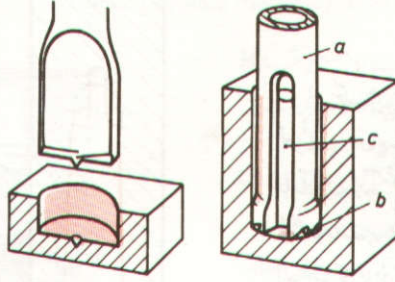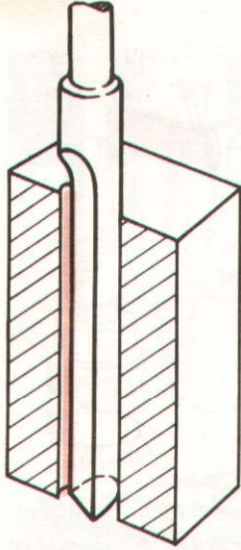

- 1-B 87, 1- (بائیں): ڈرل کیا ہوا گہرا سوراخ۔
 2-B 87, 2- (اوپر بائیں): سینٹر بیٹ۔
 3-B 87, 3- (اوپر دائیں): کھوکھلے برٹ سے سوراخ کرنا۔ (a) کھوکھلا برما۔
 (b) کٹنگ ایجنٹ۔ (c) کور یعنی درمیانی حصہ۔
 4-B 87, 4- (دائیں): لمبی بورنگ کے لیے رہبر بورنگ سلاخیں۔ (a) رہبر بورنگ سلاخ
 (b) ٹول بیٹ۔ (c) چکرونے والا پیچ۔ (d) سیننگ پیچ۔ (e) دو منہ کا ٹول بیٹ۔ (f) پچال
 (g) رہننا یا گائیڈ۔

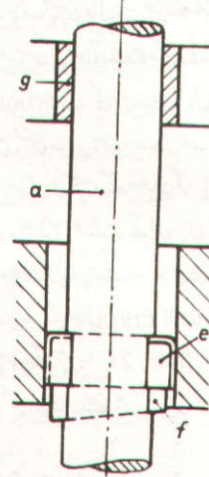

ڈرلنگ اور بورنگ کے مخصوص ٹولز: (Special Drilling and Boring Tools)

گہرے سوراخ کرنے کا برما، پائپ ٹیٹ (B 87, 1) (tube bit)۔ یہ گہرے اور صحیح سوراخ کرنے کے لیے مناسب رہتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی کٹنگ ایجنٹ سے کٹتا ہے۔


سینٹر بیٹ: (B 87, 2) Centre bit۔ یہ ایسے سوراخ کرنے کے کام آتا ہے جن کے پتے ہیں ایک پوائنٹ ایک بیٹ کی رہبری کرتا ہے۔

کھوکھلا برما: (B 87, 3) Hollow drill۔ یہ برما ٹیٹل میں سے گور کو کٹتا ہے۔ اکثر اس کو خاص قسم کی مشینوں پر ہی استعمال کرتے ہیں۔

کٹنے والا ٹول: (B 87, 6) Cutting out tool۔ شیٹیں وغیرہ کاٹنے کے کام آتا ہے۔

بورنگ ہیڈ کی مدد سے پہلے سے کیے گئے سوراخ کو بہت درستی کے ساتھ بڑا کیا جاسکتا ہے۔

پہلے سے کیے گئے سوراخوں کو بڑا کرنے کے لیے ایسی بورنگ بار استعمال ہوتی ہے جن میں چھوٹی ٹول بیٹ کو پکڑا ہوتا ہے۔ انہی بورنگ مشینوں پر خود بخود سہارنے والیں اور رہننا کرنے والیں بورنگ سلاخیں استعمال کی جاتی ہیں (B 87, 4 & 5)۔ یہ سخت کر کے گرائنڈ کی ہوتی ہیں۔ اس لیے رہبر ٹولز میں کسی بھی جگہ چل سکتی ہیں۔

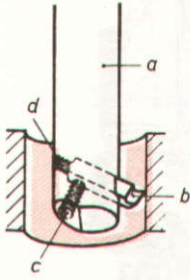

5-B 87, 5- (بائیں): چھوٹے سوراخوں کے لیے خود بخود سہارنے والی بورنگ سلاخ۔ (a) بورنگ سلاخ۔ (b) ٹول بیٹ

(c) پکڑنے والا پیچ۔ (d) سیننگ سکریو۔

6-B 87, 6- (نیچے): کٹنے والا ٹول

7-B 87, 7- (دائیں): پہلے سے کیے

گئے سوراخ کی بورنگ۔

(a) بورنگ ٹول



(b) بورنگ ہیڈ (متنوں)

بکس، بورنگ۔ (c) ٹول کو

پیچ 'c' کے ذریعے پکڑتے

اور پیچ 'd' کے ذریعے

سیننگ کرتے ہیں۔

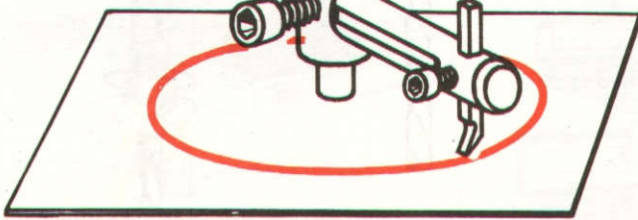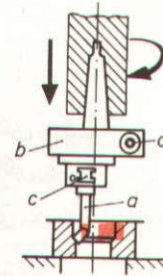




برموں کو چک میں پکڑنا :

(Chucking of Drills)

چک میں برما پکڑنے کا اہم پہلو برسے کا اپنے محور پر درست گھومنا ہے۔ وہ برسے جو اپنے محور پر ٹھیک نہیں گھومتے آسانی ٹوٹ جاتے ہیں۔ برما مشین کے سپنڈل میں سلامی دار سوراخ کے اندر سلامی دار شینک والے برسے زور سے ٹھونک دیئے جاتے ہیں (B 88, 1)۔ اس طرح جھری دار سوراخ میں سلامی دار شینک بھنس جاتی ہے چھوٹے سائز کے برسے ٹکائے کے لیے میٹھی ری سلامی وارسیو استعمال کی جاتی ہے کام کرنے کے دوران سلامی دار سطحوں میں رگڑ (friction) کی وجہ سے ڈرل پھسنا نہیں ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ جب اندرونی اور بیرونی سلامی سطحیں صاف اور صحیح ہوں۔ سلامی دار سطحوں کے درمیان گرو یا کٹرن جیسے بیرونی غنصر برسے کے صحیح نہ چلنے کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لیے برما لگانے سے پہلے سلامی سطحوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ سلامی دار ڈرنک پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ برسے کو برما کی پھال (drill drift) سے باہر نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ (B 88, 2) برسے کو ڈھیلا کرنے سے پہلے ٹکڑی کا ٹکڑا نیچے رکھتے ہیں تاکہ رگڑنے سے برسے کا پرائیٹ خراب نہ ہو۔


بیلن نما شینک والے برموں کو پکڑنے کے لیے دو یا تین گنگوں والے ہم مرکز چک استعمال کیے جاتے ہیں (B 88, 3)۔ برسے کو کام کے دوران ڈھیلا نہ ہونے سے بچانے کی خاطر ڈرل کے شینک کو زیادہ سے زیادہ چک کے اندر پکڑنے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عموماً چک کے اندر دو سطحیں ہوتی ہیں۔ جن کے ساتھ برسے کے بالائی حصے کی سطحیں ملتی ہیں۔ جس سے برما محفوظ طور پر گھومتا ہے۔

جلدی بدلنے والے کوٹ چک (B 88, 3) کو مشین سے الگ کیے بغیر برسے کو پکڑا اور کھولا جاسکتا ہے۔ ان کو خصوصاً کثیر پیداوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

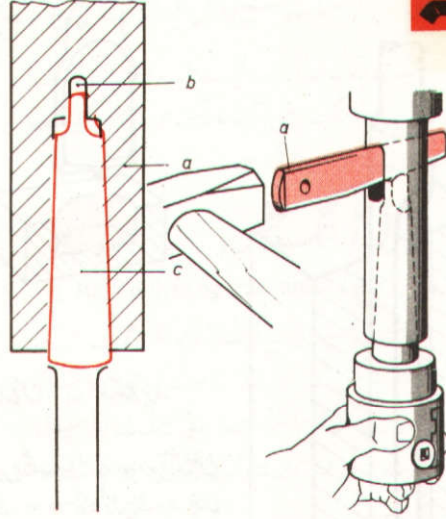

B 88, 1 - (دائیں) سلامی دار شینک والے برسے کو چک میں پکڑنا۔
(a) ڈرل سپنڈل۔ (b) جھری دار سوراخ (c) برسے کا شینک

B 88, 2 (دائیں) برما نکالنے کی پھال سے برما نکالنا۔ (a) برسے کی پھال

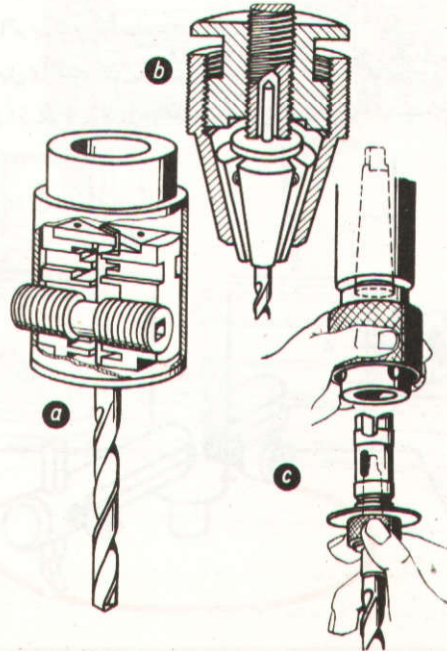

B 88, 3 - برسے کے چک۔ (a) دو گنگوں والا چک

(b) تین گنگوں والا چک

(c) جلدی بدلنے والا کوٹ چک



ڈرلنگ کے دوران چکر فیڈ اور ٹھنڈا کرنے کا عمل (Revolution, Feed and Cooling while Drilling):

برسے کے چکروں کی تعداد کا انحصار، رفتار کٹائی (T 89, 1) اور برسے کے قطر پر ہوتا ہے۔
کننگ ایج کی میٹر فی منٹ محیطی رفتار کو رفتار کٹائی کہتے ہیں۔


مثال: مائیلڈ سٹیل فلیٹ میں ایک سوراخ کرتا ہے۔ جبکہ سوراخ کا قطر 14 ملی میٹر اور میٹرل مائیلڈ سٹیل کی چپٹی (St. 37) مطلوب: برسے کے چکروں کی تعداد (n)

حل: بمطابق جدول 89, 1: رفتار کٹائی cs = 22 میٹر فی منٹ چپٹی گئی ہے۔ برسے کا قطر d = 14 ملی میٹر

$$n = \frac{CS \times 1000}{\pi \times d} = \frac{22 \times 1000}{3.14 \times 14} = 501 \text{ Rpm}$$

فرض کیا ڈرلنگ مشین پر 1180-750-475-300-190-118-75-47.5 چکر فی منٹ سیٹ کیے جاسکتے ہیں۔ اس صورت میں مشین پر

475 چکر فی منٹ سیٹ کرنے ہوں گے۔ اکثر ڈرلنگ مشینوں کے ساتھ ڈائیگرام چسپاں ہوتی ہیں۔ جن سے برسے کے قطر کے مطابق چکر فی منٹ اور رفتار کٹائی براہ راست پڑھ سکتے ہیں (B 94, 3 صفحہ 94)۔
برسے کی فیڈ ملی میٹر فی چکر میں ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً 0.2 ملی میٹر فی چکر۔ کٹرن کی موٹائی، فیڈ کے لیے دوکار طاقت اور سوراخ کی سطح کے معیار کا دارومدار فیڈ پر ہوتا ہے۔ فیڈ کا انحصار سوراخ کیے جانے والے میٹرل اور برسے کے قطر پر ہوتا ہے۔

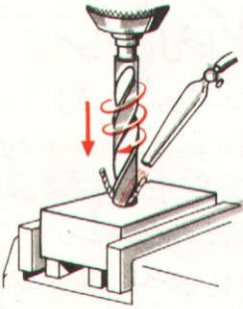

چھوٹے سوراخ کرتے وقت فیڈ کو عموماً دستی کے لیور سے چلاتے ہیں۔ لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ برسے باریک ہونے کے باعث ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے۔ (T 89, 1)

ٹھنڈا کرنا: (cooling) سوراخ کرنے کے دوران پیدا شدہ حرارت کی وجہ سے ہوا اپنی سختی کھودیتا ہے اور جلدی کند ہو جاتا ہے۔ ڈرل کی دھار پر ٹھنڈا کرنے والا موزوں مائع مسلسل گرنے سے پیدا شدہ حرارت مٹائی ہو جاتی ہے۔ جس سے ڈرل کی کٹائی کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے اور سوراخ کی سطح بہتر حاصل ہوتی ہے۔

B 89, 1- سوراخ کرتے وقت چکر فی منٹ

فیڈ اور ٹھنڈا کرنے والے مائع کا صحیح انتخاب کرنا ضروری ہے۔

(T 89, 1) H.S.S. - برسوں کے لیے رفتار کٹائی cs فیڈ (S) اور ٹھنڈا کرنے والا مائع۔

ٹھنڈا کرنے والا مائع	میٹرل						میٹرل	ٹھنڈا کرنے والا مائع	برسے کا قطر						میٹرل	ٹھنڈا کرنے والا مائع													
	0.1	0.15	0.22	0.27	0.3	0.32			5	10	15	20	25	30															
E L S	70--60 میٹر فی منٹ						s	پیتل :	E	400 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	سٹیل :						CS	100 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک					
	70--60 میٹر فی منٹ						s	کالنسی :		300 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک							s	سٹیل :	600 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	800 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک			
	40--30 میٹر فی منٹ						s	ایلو مینیم :	S	800 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	سٹیل :						CS	180 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک					
	40--30 میٹر فی منٹ						s	خالص :		220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک							s	سٹیل :	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک			
	120---80 میٹر فی منٹ						s	ایلو مینیم :	dr	180 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	سٹیل :						CS	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک					
	120---80 میٹر فی منٹ						s	بھرتی :		220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک							s	سٹیل :	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک			
	150---100 میٹر فی منٹ						s	میگنیشیم :	E	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	سٹیل :						CS	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک					
	150---100 میٹر فی منٹ						s	بھرتی :		220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک							s	سٹیل :	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک			
	250---200 میٹر فی منٹ						s	میگنیشیم :	E	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	سٹیل :						CS	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک					
	250---200 میٹر فی منٹ						s	بھرتی :		220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک							s	سٹیل :	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک						CS	220 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک			
E = محلول تیل کا آمیزہ S = کننگ آئل dr = خشک																													




ڈرائنگ مشین پر عام سوراخ نکالنا : (Drilling of simple holes on the Drilling Machine)

بیچ اور روٹ لگانے کے لیے سوراخوں کی سطح کا معیار اور پیمائشی درستگی کے لیے کوئی خاص اصول وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ بیچ لگانے کے لیے آر پار سوراخوں کی پیمائشوں کا معیار DN 169 کے مطابق مقرر کر دیا گیا ہے۔

مثال :

ورک آرڈر : ایک آہنی پتہ (B 90, 1) میں 16 ملی میٹر قطر کا سوراخ (چھ مہلو سر والا بیچ M 14 لگانے کے لیے) کرنا مطلوب ہے۔
ڈرائنگ میں سوراخ کی سطح کے معیار کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نشان نہیں دیا گیا۔
مقرر معیاروں کے مطابق ذیلی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ ایسے سوراخوں کی سطح کے معیار کے لیے کوئی نشان نہیں ہوتا جن کو پرنس کے بناوٹی طریقوں کے مطابق برسے سے کیا جائے یا ٹھوس میٹریل میں سنبل (punch) سے کیا جائے یا جن کو ڈھلائی میں رکھا جائے۔ اس طرح سے بنائے گئے سوراخوں کی سطح کو مزید بہتر اور عمدہ بنانا ہو یعنی عمدہ ختمی سطح (fine finished surface) حاصل کرنی ہو مثلاً ریملنگ یا گرائنڈنگ سے تو اس کے مطابق ڈرائنگ پر نشان سے یا الفاظ لکھ کر واضح کرنا ضروری ہے۔

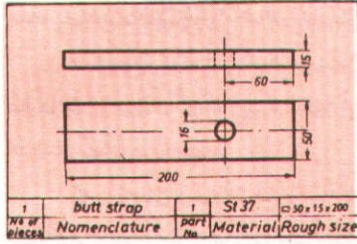


B 90, 1

سوراخوں کی خط کشی :

ڈرائنگ کے دوران ٹوٹ ڈل اتالیق سوراخ کے درمیان میں سے کاٹا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مرکز سے باہر کے خط سے سوراخ کے محل کا تعین کیا جاتا ہے اور مرکزی خطوط کے ذریعے نشان لگائے جاتے ہیں۔ سنبل کی مدد سے نقطہ انقطاع پر نشان لگایا جاتا ہے (B 90, 2)۔
درست سوراخ کرنے کے لیے سوراخ کی نشاندہی اور آزمائشی دائرہ بہت ضروری ہوتا ہے (بجوال صفحہ 96) بٹ سٹریپ (butt strap) میں سوراخ کی حالت اور پیمائشوں کی درستگی کی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان آزمائشی دائروں کی خط کشی ضروری نہیں ہوتی۔


اگر ایک ہی قسم کے سوراخ بہت سے جاؤں میں کرنے ہوں تو مارکنگ کیلئے ایک سانچہ (Template) استعمال کیا جاتا ہے۔ (B 91, 1 صفحہ 91)

ترتیب عمل :

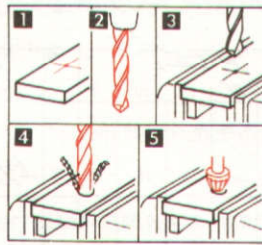

عمل	ٹولز
1 خط کشی (مارکنگ)	سکوائر، گینہ، پرکار، سنبل، تھوڑی
2 برسے کو چپ میں پکڑنا	ٹوٹ ڈل 16N-HSS
3 چاب باندھنا	مشین کی بانک
4 سوراخ کرنا	
5 باہری دُور کرنا (Deburring)	روز بٹ (rose bit)


ناپنے والے آلات : چیمائز - ورینر کیلیپر۔

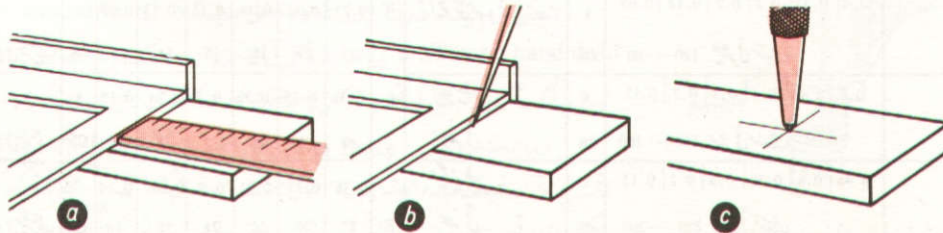

B 90, 2 - آہنی پتہ پر خط کشی اور سنبل سے مرکز کی نشاندہی کرنا۔ (a) پیمائش کرنا۔ (b) خط کشی۔ (c) سنبل سے مرکز کی نشاندہی کرنا۔




سوراخ کرنا : (Drilling of hole)

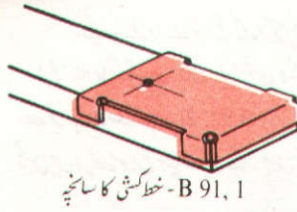

B 91, 1 - خط کش کا سانچہ


سٹیل میں سوراخ کرنے کے لیے 16 ملی میٹر قطر کا ایک ہائی سپیڈ سٹیل کا بنا ہوا ٹولسٹ ڈرل منتخب کیا گیا ہے۔ سوراخ ڈالنے کے لیے درمیانے سائز کی کالم ڈرائنگ مشین مناسب ہوگی۔ 22 ملی میٹر منٹ کی کٹائی کی رفتار (T 89, 1) کے لیے 475 چکر فی منٹ درکار ہوتے ہیں (B 94, 3) فیڈ 0.25 ملی میٹر فی چکر ہوگی۔ جاب باندھنے اور برسے کو چک میں پکڑنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔

(Measuring of Drilled Hole)

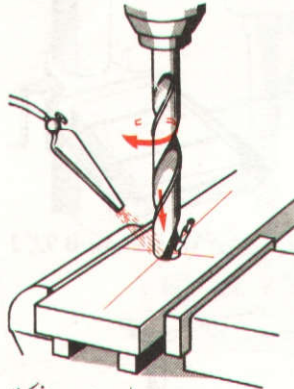


B 91, 2 - ہٹ سٹریپ میں سوراخ کرنا۔


سوراخ کے تعین اور سائز کو ضرور ناپ لینا چاہیے۔ سوراخ کا سائز قطر ناپنے کے لیے ورنیر کیلیپر کی پیمائشی نوکوں (measuring points) یا مڑے ہوئے جیڑوں (offset jaws) سے کام لیا جاسکتا ہے (B 91, 3) سوراخ کے تعین کی پیمائشی ڈرائنگ میں دیے گئے حوالہ جاتی کنارے (Reference edge) سے کی جاتی ہے۔ سوراخ کے تعین کی پیمائشی مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے (B 91, 4) عام صورتوں میں سٹیل کا پیمانہ کافی رہتا ہے۔ اگر سادہ جابوں کے لیے ڈرائنگ میں کوئی گنجائشی (tolerance) نہ دی جائے۔ تو مرکز نام مرکز فاصلوں کے لیے گنجائشی جدولیں (tolerance charts) استعمال کی جاسکتی ہیں۔

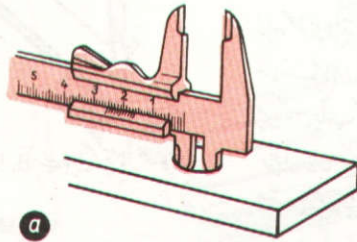


a

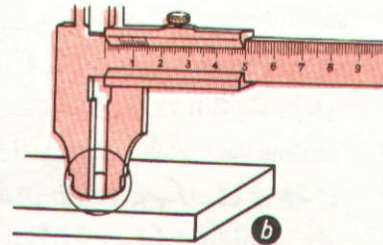

b

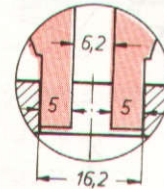

B 91, 3 - سوراخ کے قطر کی پیمائشی کرنا۔ (a) پیمائشی نوکوں سے سوراخ کا قطر ناپنا۔ خواندگی = سوراخ کا قطر۔ (b) مڑے ہوئے جیڑوں سے ناپنا۔ حاصل کردہ پیمائشی میں جیڑوں کی موٹائی جمع کی جائے گی۔ مثلاً خواندگی 6.2 ملی میٹر۔ سوراخ کا قطر $16.2 = 5 \times 2 + 6.2$

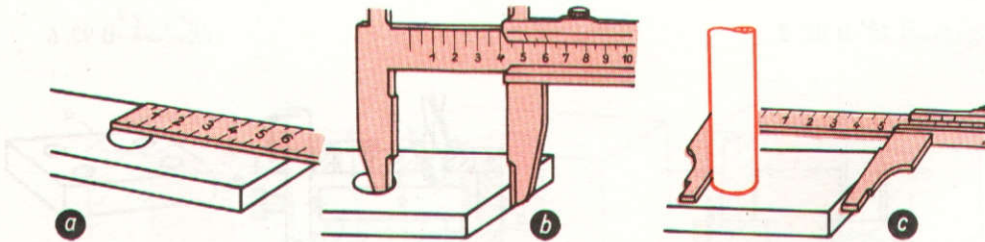


B 91, 4 - سیکے گئے سوراخ کے قطر کو ناپنا۔ (a) سٹیل کے پیمانے کی مدد سے حوالہ جاتی کنارے سے سوراخ کے آخری کنارہ تک ناپنا اور پھر سوراخ کا نصف قطر منہی کرنا ہوتا ہے۔ (b) ورنیر کیلیپر کے دھار والے کنارے سے پیمائشی لے کر سوراخ کے نصف قطر کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ (c) ورنیر کیلیپر اور ڈاٹ (drill) سے سوراخ کا نصف قطر منہی کرنا ہوتا ہے۔




ڈرلنگ مشین پر جاب کو پکڑنا : (Clamping of the Workpieces on the Drilling Machine)


کیے جانے والے سوراخ کے مرکز پر مشتمل ہونے سے لگائے گئے نشان کو برسے کی نوک کے عین نیچے ہونا چاہیے۔ جاب کو صحیح افقی حالت میں رکھ کر ہر نمودی سوراخ نکالا جاسکتا ہے۔ اس لیے مشین کا ٹیبل کٹرن یا دوسرے ذرات سے بالکل صاف ہونا چاہیے (B 92, 1)۔ اگر پار سوراخ کرتے وقت مشین ٹیبل برسے سے خراب ہو سکتا ہے (B 92, 2) اس صورت سے بچنے کے لیے برسے کو ٹیبل میں دیے گئے سوراخ (chip hole) میں سے گزرنا چاہیے۔ اگر مشین ٹیبل میں ایسے سوراخ نہیں ہیں تو جاب کے نیچے لکڑی کا ٹکڑا یا لوہے کے متوازی بلاک (parallel) رکھ لیے جاتے ہیں۔

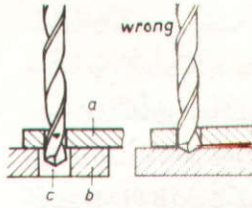

B 92, 1 - جاب کو افقی ہونا چاہیے۔ (a) جاب۔
(b) مشین ٹیبل۔ (c) کٹرن کا سوراخ۔

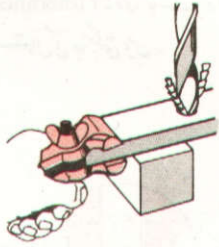


B 92, 3 - چھوٹے پرزوں کو ہاتھ کی بانگ میں پکڑنا۔

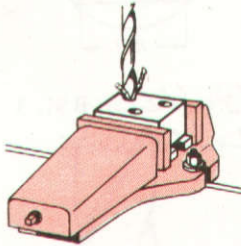


B 92, 5 - مشین بانگ میں پکڑنا۔


سوراخ ڈالنے وقت مروڑنے والی قوتیں (torsional forces) پیدا ہوتی ہیں۔ جو جاب کو گھومنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مروڑنے والی قوتیں خصوصی طور پر اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جب برما سوراخ کرتے ہوئے دوسری طرف باہر نکلتا ہے۔ اس لیے جاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہونا چاہیے۔ تاکہ گھوم نہ سکے۔ بڑے بھاری جاب اپنے ہی وزن کی وجہ سے عموماً اپنی جگہ پڑے رہتے ہیں۔ دستی کی بانگ (handvice) (B 92, 3) چھوٹے کاموں کو پکڑنے کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایگل پیٹ سے یا کاپے کو ڈرلنگ مشین کے ٹیبل کی T نما جھریوں میں کس کر جاب کو پکڑنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جاب کو پکڑنا محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن جاب کو مشین بانگ (Machine vice) میں یا برابر راست مشین ٹیبل پر پکڑنا سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے (B 92, 5)۔ بھولنے کے لیے T نما سروالے مناسب کابلوں کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے (B 92, 7)۔ بلاک V میں گول جاب پکڑے جاسکتے ہیں (B 92, 6)۔ کثیر التعداد و متشابہ جابوں میں سوراخ ڈالنے کے لیے ڈرلنگ جگ (drilling jigs) استعمال کیے جاتے ہیں (B 92, 8)۔ جاب کو ان میں کس لیتے ہیں۔ جگ میں لگی ڈرلنگ لیش یا شام برسے کی رہبری کرتی ہے۔ چونکہ خط کشی اور مرکز کی سہیل سے نشانہ دہی کرنا ضروری نہیں ہوتی اس لیے وقت کی بچت ہوتی ہے۔

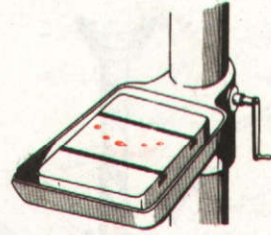


B 92, 2 - برسے سے نمایاں شر مشین ٹیبل

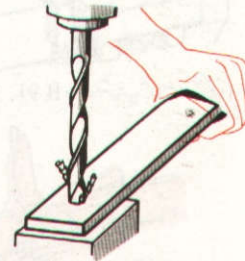


B 92, 4 - جابوں کو پکڑنا (محفوظ نہیں)

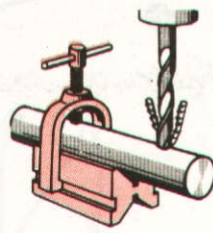

B 92, 6 - بلاک V میں پکڑنا

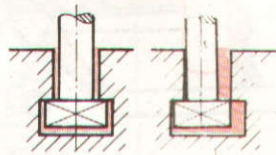

B 92, 7 - T نما سروالے کابلوں کو T نما جھریوں میں صحیح بیٹھنا چاہیے۔

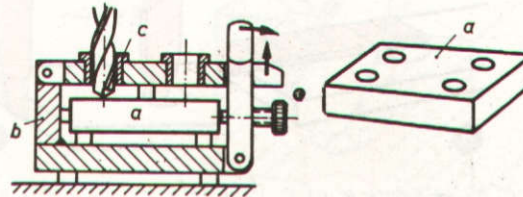


B 92, 8 - ڈرلنگ جگ۔ (a) جاب۔ (b) ڈرلنگ جگ۔ (c) ڈرلنگ لیش



سوراخ کرنے کے لیے ترتیب عوامل


حادثات کی روک تھام : (Accident Prevention)

- 1 جاب کو ادھر ادھر جھولنے سے بچانے کے لیے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے (بصورت دیگر ہاتھ زخمی ہو جانے کا احتمال ہے)۔
- 2 کٹرن کو ہاتھ سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ (انگلیاں زخمی ہو سکتی ہیں)۔ چھوٹی کٹرن کو پھونک مار کر نہیں اڑانا چاہیے۔ (آنکھوں میں پڑ سکتی ہیں) کھوٹی یا برش استعمال کرنے چاہیں۔
- 3 لمبے بال، ڈھیلی آستیں یا جینیں گھومتی ہوئی سپنڈل میں پھنسنے کا احتمال ہوتا ہے۔

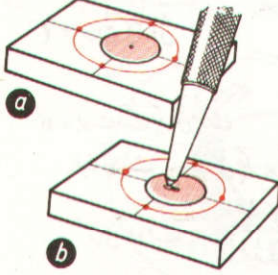


B 93, 1

B 93, 1 - سوراخ کرنے سے پہلے کھینچنے گئے خطوط کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
(a) اگر براہم مرکز نہ چلے تو مرکز کے گے ہوئے نشان کو نہ پچھ سے دوبارہ پیچ کر لیں۔ (b) سوراخ کے دوران جاب اور برسے پر نظر رکھیں۔

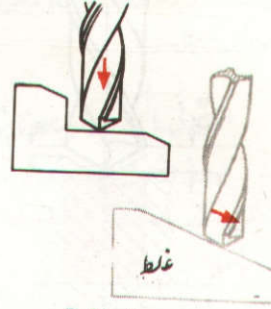


B 93, 2

B 93, 2 - ترجیحی سطحوں پر سپاٹ دار ڈرلنگ (spot drilling) کے دوران برما ٹوٹ سکتا ہے۔

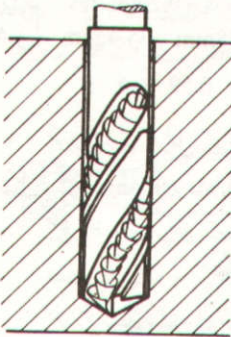


B 93, 3

B 93, 3 - کٹرن کو برسے کی جھریوں میں رکنے نہیں چاہیے۔ ورنہ زیادہ مزاحمت کی وجہ سے برما ٹوٹ سکتا ہے۔ گہرے سوراخ کرتے وقت برسے کو بار بار کٹرن پٹانے کے لیے باہر نکال لینا چاہیے۔

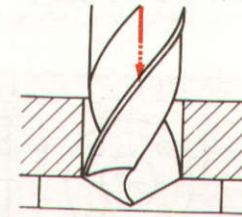


B 93, 4

B 93, 4 - جب برما میٹریل کو کاٹتے ہوئے متغیر سا باہر نکلنے لگے تو فیڈ کی مقدار کم کر دینی چاہیے ورنہ برما جام ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔

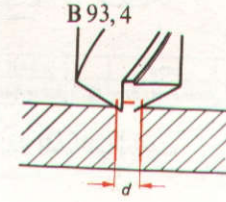


B 93, 5

B 93, 5 - برسے سوراخ کرتے وقت فیڈ چارور کو کم کرنے کے لیے پہلے چھوٹے سوراخ کر لیتے ہیں اور ان کے قطر کا سائز کم از کم ختمی برسے کی ٹکونی دھا (chisel edge) کی لمبائی کے برابر ہونا چاہیے۔

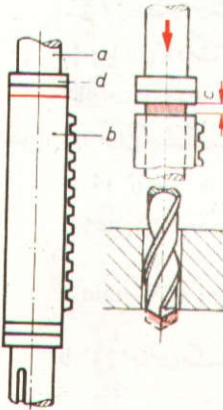

B 93, 6

B 93, 6 - ڈرل سپنڈل 'a' اور سپنڈل سلیو (sleeve) 'b' کے درمیان محوری ڈھیل (axial play) 'c' بالکل نہیں ہونی چاہیے بصورت دیگر جب برما میٹریل کے آخری حصے پر کم فیڈ پر کاٹ رہا ہوتا ہے تو ڈرل سپنڈل اپنے وزن سے ہی نیچے گر پڑتی ہے۔ یقیناً برما جام ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ رنگ ٹ 'a' کو کسنے سے یہ ڈھیل ختم کی جاسکتی ہے۔

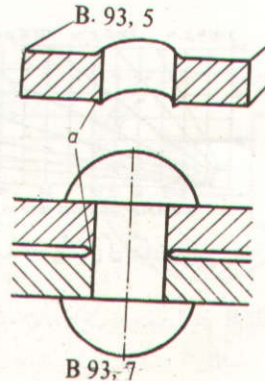

B 93, 7

B 93, 7 - سوراخ کرنے کے دوران سوراخ کے کنارے پر تیز زبیری (Burr) بن جاتی ہے۔ جو پُر زوں کے آپس میں جوڑتے وقت پیدا کرتی ہے علاوہ ازیں تیز کنارے زخمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے


کٹے ہوئے سوراخوں کی باہری دھور کرنی چاہیے۔ اس لیے اصولاً کانٹریسٹنگ ڈرل استعمال کیا جاتا ہے۔



سوراخ کرنے کے لیے ترتیب عوامل


حادثات کی روک تھام : (Accident Prevention)

- 1 جاب کو ادھر اُدھر جھولنے سے بچانے کے لیے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے (بصورت دیگر ہاتھ زخمی ہو جانے کا احتمال ہے)۔
- 2 کٹرنوں کو ہاتھ سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ (انگلیاں زخمی ہو سکتی ہیں)۔ چھوٹی کٹرنوں کو پیمونگ مارکر نہیں اُڑانا چاہیے۔ (آنکھوں میں پڑ سکتی ہیں) کھوٹی یا برش استعمال کرنے چاہیں۔
- 3 لمبے بال، ڈھیلی آستینیں یا جیکٹیں گھومتی ہوئی سپنڈل میں پھنسنے کا احتمال ہوتا ہے۔

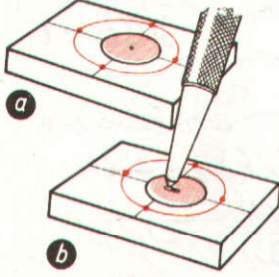


B 93, 1

B 93, 1 - سوراخ کرنے سے پہلے کیسے گئے خطوط کو نظر رکھنا چاہیے۔
(a) اگر براہم مرکز نہ چلے تو مرکز کے گئے ہوئے نشان کو سترچ سے دوبارہ پیچ کر لیں۔ (b) سوراخ کے دوران جاب اور برسے پر نظر رکھیں۔

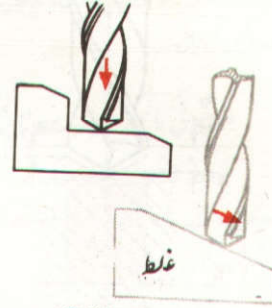


B 93, 2

B 93, 2 - ترجیحی سطحوں پر سپاٹ وار ڈرلنگ (spot drilling) کے دوران براؤٹ سکتا ہے۔

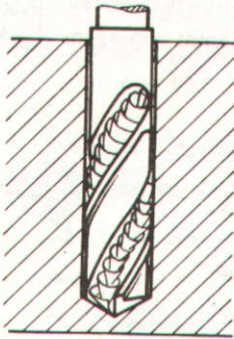


B 93, 3

B 93, 3 - کٹرنوں کو برسے کی جھریوں میں رکتا نہیں چاہیے۔ ورنہ زیادہ مزاحمت کی وجہ سے براؤٹ سکتا ہے۔ گہرے سوراخ کرتے وقت برسے کو بار بار کٹرن ہٹانے کے لیے باہر نکال لینا چاہیے۔

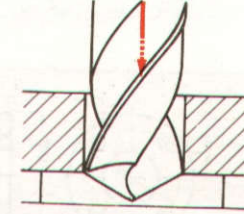


B 93, 4

B 93, 4 - جب براؤٹیل کو کاٹتے ہوئے متغیر سا باہر نکلنے لگے تو فیڈ کی مقدار کم کر دینی چاہیے۔ ورنہ براہم ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔

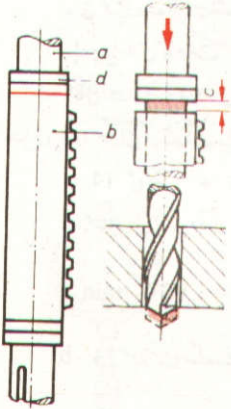


B 93, 5

B 93, 5 - برسے سوراخ کرتے وقت فیڈ پاؤر کو کم کرنے کے لیے پہلے چھوٹے سوراخ کر لیتے ہیں اور ان کے قطر کا سائز کم از کم ختمی برسے کی ٹکونی دھا کی لمبائی کے برابر ہونا چاہیے۔ (chisel edge)

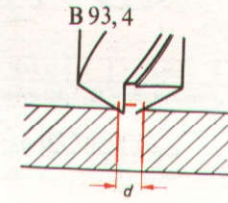

B 93, 6

B 93, 6 - ڈرل سپنڈل 'a' اور سپنڈل سلیو 'b' کے درمیان محوری ڈھیل 'c' (axial play) بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر جب براؤٹیل کے آخری حصے پر کم فیڈ پر کاٹ رہا ہوتا ہے تو ڈرل سپنڈل اپنے وزن سے ہی نیچے گر پڑتی ہے۔ نتیجتاً براہم ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ رنگ ٹ 'd' کو کہنے سے یہ ڈھیل ختم کی جاسکتی ہے۔

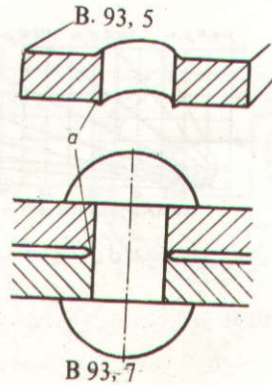

B 93, 7

B 93, 7 - سوراخ کرنے کے دوران سوراخ کے کنارے پر تیز باہری (Burr)

بن جاتی ہے۔ جو پُر زوں کے آپس میں جوڑتے وقت دقت پیدا کرتی ہے۔ علاوہ ازیں تیز کنارے زخمی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کٹے ہوئے سوراخوں کی باہری دُور کرنی چاہیے۔ اس لیے اُصولاً کانڈنٹر سک ڈرل استعمال کیا جاتا ہے۔



سوراخ کرنے کے عوامل کے دوران کٹائی اور عمل میں صرفہ وقت معلوم کرنا:

(Calculation of the machining and Operation time during drilling operations)

سوراخ کرنے کے دوران کٹائی میں صرفہ وقت معلوم کرنا :

کٹائی کا وقت t_m مشین کا کام کرنے میں صرفہ وقت ہے۔ یعنی وہ وقت جس کے دوران برسے کی کٹائی کرنے والی دھار کٹرن کاٹتی ہے۔

علامات: (B 94, 1)

$L = \ell + 0.3 \times d$ برسے کی فیڈ کا فاصلہ = سوراخ کی گہرائی + برسے کا پوائنٹ ℓ = سوراخ کی گہرائی

d = برسے کا قطر ٹی میٹر میں

s = برسے کی فیڈ ٹی میٹر فی چکر

n = برسے کے چکر فی منٹ

فیڈ فی منٹ = فیڈ فی چکر \times چکروں کی تعداد فی منٹ

فیڈ فی منٹ $n \times s$


$$(t_m = \frac{L}{n \times s} \text{ min}) \quad \text{فیڈ کا فاصلہ} \div \text{فیڈ فی منٹ} = \text{کٹائی کا وقت}$$

مثال: کٹائی کا وقت t_m معلوم کریں جبکہ:

$n = 300 \text{ Rpm}$, $\ell = 30 \text{ mm}$, $d = 18 \text{ mm}$, $s = 0.2 \text{ mm/rev}$.

حل: $L = \ell + 0.3 \times d = 30 \text{ mm} + 0.3 \times 18 \text{ mm} = 35.4 \text{ mm}$

$$t_m = \frac{L}{n \times s} = \frac{35.4 \text{ mm}}{300 \text{ rpm} \times 0.2 \text{ mm/rev}} = 0.59 \text{ min.}$$

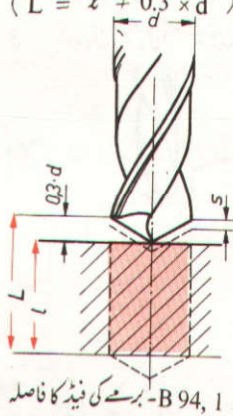

B 94, 1 - برسے کی فیڈ کا فاصلہ

سوراخ کرنے کے عمل کے دوران صرفہ وقت معلوم کرنا: (بحوالہ صفحہ 45)

مثال: فیلج (Flange) (B 94, 2) میں سوراخ ڈالنے درکار ہیں۔ عمل میں صرفہ وقت معلوم کرنا ہے

فیلج پر سنہ سے سوراخوں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔

تفصیلات:

سوراخ کرنے کے لیے کٹائی کی رفتار 22 میٹر فی منٹ

برسے کی فیڈ 0.2 ٹی میٹر فی چکر

فیلج کو پکڑنے اور سیٹ کرنے کا وقت = 8 منٹ

بے پیداواری کا وقت = 1 منٹ فی سوراخ

کٹائی اور بے پیداواری کا امدادی وقت = 12 فی صد تک

حل: (a) سوراخ کرنے کے لیے کٹائی کی گہرائی (L)

$$= 14 \text{ ٹی میٹر} + 14 \times 0.3 = 18.2 \text{ ٹی میٹر}$$

n بمطابق کٹائی کی رفتار ڈائیکرام (B 94, 3) = 475 چکر فی منٹ

$$t_m = \frac{L}{n \times s} = \frac{18.2 \text{ mm}}{475 \text{ rpm} \times 0.2 \text{ mm}} = 0.19 \text{ min.}$$

b 24 سوراخوں کے لیے سوراخ کرنے کا وقت

$$\text{کٹائی کا وقت} = 24 \times 0.19 = 4.56 \text{ منٹ}$$

$$\frac{24 \text{ منٹ}}{28.56} = 24 \times \text{منٹ 1} \text{ بے پیداواری وقت}$$

$$\frac{3.43 \text{ منٹ}}{31.99} = \text{کٹائی اور بے پیداواری وقت کا 12 فیصد}$$


$$\frac{8 \text{ منٹ}}{39.99} = (28.56 \text{ منٹ کا 12 فیصد})$$

$$\frac{8 \text{ منٹ}}{39.99} = \text{پکڑنے اور سیٹنگ کا وقت}$$

تقریباً 40 منٹ

6	flange	1	St 34.11	135# x 15
No of pieces	Nomenclature	part No	Material	Rough size


B 94, 2 - درکشاپ ڈرائیج

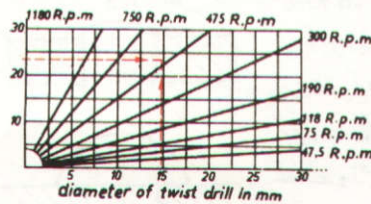


B 94, 3 - برامشین پر کٹائی کی رفتار کا خاکہ



کاؤنٹر سنگ اور کاؤنٹر بورنگ کے طریقے (Counter sinking & Counter Boring Operations)

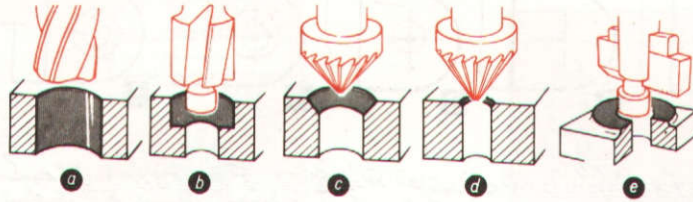

(B 95, 1) مثالیں: (a) کور ڈرل (b) فیلستر ہیڈ سکر (c) کاؤنٹر سنگ سکر اور رولز کے لیے کاؤنٹر سنگ (d) کیے ہوئے سوراخ کی باہری اُتارنا (e) سوراخ کی سطح کی فینگ یا سپاٹ فینگ کرنا۔

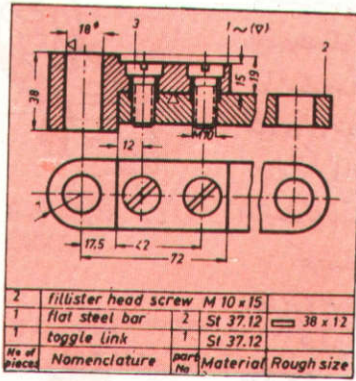

کھدوے سوراخوں یا کور ڈرل سے کیے ہوئے سوراخوں کو مناسب شکل کے ٹولز استعمال کر کے کاؤنٹر سنگ کرتے ہیں اور بعد ازاں مشین کرتے ہیں۔ (B 95, 1) کاؤنٹر سنگ ٹولز کھدوے کٹائی کے ٹول ہوتے ہیں جن کی بہت سی کٹائی کی دھاریں ہوتی ہیں۔ سمونا ڈرلنگ مشین سے دی گئی گروٹی حرکت اور فیڈ کی حرکت سے کٹائی والی دھاریں کترن اُتارتی ہیں۔

مثال:


درک آرڈر: ٹاگل لنک (Toggle link) (B 95, 2) میں دو آہر سوراخ 18

اور فیلستر ہیڈ سکر کے لیے سوراخ کرنے درکار ہیں۔

پچھلی آہنی پٹی کی بیرونی سطحیں پہلے مشین کی ہوتی ہیں۔ آہر سوراخ کی سطح کے معیار

کا نشان کھدوے سطح (roughing) دیا گیا ہے۔ چونکہ ٹولسٹ ڈرل سے حاصل شدہ دستی ناکافی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے کھدوے سوراخ کیا جائے گا اور بعد ازاں کور ڈرل سے سوراخ کیا جائے گا۔

ترتیب عمل

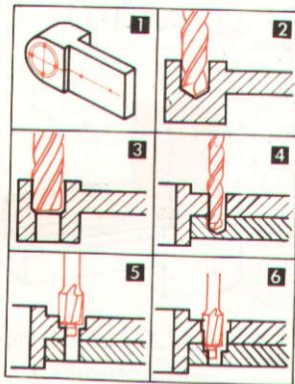


ٹولز	عمل	
خط کش، اونچائی خط کش گنیہ	1	انشائی یا خط کشی کرنا
16N HSS ٹولسٹ ڈرل	2	آہر کھدوے سوراخ کرنا
18 HSS کور ڈرل	3	آہر سوراخ کی کاؤنٹر بورنگ
8.4N HSS ٹولسٹ ڈرل	4	M10 کے ماس (tap) کیلئے سوراخ کرنا
ہیڈ کاؤنٹر بور	5	سکر ہیڈ کے لیے کاؤنٹر بورنگ کرنا
باڈی کاؤنٹر بور	6	سکر پوکی گردن کیلئے کاؤنٹر بورنگ کرنا
موس (Tap)	7	چوڑیاں کاٹنا (موس کے ذریعے)

ٹاپسٹ ڈرل کے آلات: ورنیر کیلیپر، گہرائی گیج

1 - اس مثال میں چوڑیاں کاٹنا شامل نہیں ہے۔




سوراخ کرنا اور کاؤنٹر بورنگ کرنا : (Drilling and Counterboring)

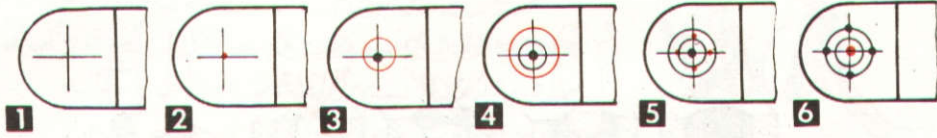

B 96, 1 - سوراخ کی مارکنگ کے لیے عوامل: 1 مرکزی خط کی خط کشی۔ 2 سنٹر پونچ سے نقطہ انقطاع پر نشان لگانا۔ 3 دائرہ کی نشاندہی کرنا۔ 4 آزمائشی دائرہ کی نشاندہی کرنا۔ 5 سنٹر پونچ سے آزمائشی مرکزوں کے نشان لگانا۔ 6 سنٹر پونچ کے نشان کو مزید گہرا کرنا۔


مارکنگ : کوہنی دار جوڑ (toggle link) کو چاک کی تہہ لگا کر مارکنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مارکنگ پلیٹ پر رکھ کر سوراخوں کے مرکزی خطوط کھینچے جاتے ہیں۔ برے کی مخروطی مرکزہ چال کو جانچنے کے لیے برے کے سوراخ 18 کے لیے نشاندہی کرنا اور آزمائشی دائرہ لگانا ضروری ہے (B 96, 1)۔ سوراخ کے بعد آزمائشی مرکز کی صرف نصف گولائیاں نظر آنی چاہیں۔ پیچوں کے لیے سوراخ کرنے کے لیے نشاندہی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔

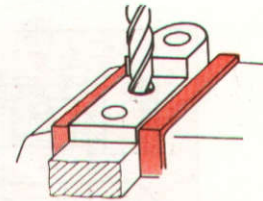

B 96, 2 - چاب کو پکڑنا۔ سوراخ کرنا اور کاؤنٹر بورنگ کرنا۔

سوراخ کرنا اور کاؤنٹر بورنگ کرنا : دونوں جابوں کو مشینی بانک میں پکڑ کر سطح کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے (B 96, 2)۔ ٹولسٹ ڈرل کی فیڈ اور پیکروں کی تعداد مجوزہ طریقہ سے سیٹ کر لی جاتی ہے کھر دسے آربا سوراخ کی کاؤنٹر بورنگ کے لیے مکمل پیمائشی 18 کا کاؤنٹر بورنگ جاتا ہے کیونکہ کاؤنٹر بورڈ کا سوراخ ختمی پیمائش کے مطابق ہوگا۔ کٹائی کی رفتار و فیڈ کے لیے T 97, 1 دیکھیں۔


فلٹر ہیڈ سکرپ کے لیے سوراخ کرتے اور کاؤنٹر بورنگ کرتے وقت مجوزہ عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے مثلاً اگر اس کو پہلے باڈی کاؤنٹر بور سے کاؤنٹر بور کیا جائے گا تو ہیڈ کاؤنٹر بور کے رہبر کی رہنمائی نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہیڈ اور باڈی کاؤنٹر بور کے رہبروں کے قطر یکساں ہوتے ہیں مشین پر لگی ٹیک سے کاؤنٹر بورنگ کی گہرائی سیٹ کی جاسکتی ہے۔

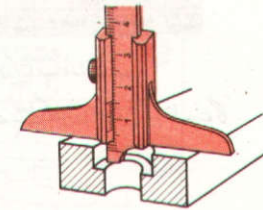

B 96, 3 - کاؤنٹر بورنگ کے بعد گہرائی کی پیمائش۔

کاؤنٹر بور اور کٹے ہوئے سوراخوں کو ناپنا اور جانچنا : قطری پیمائش درنہر کیلیپر سے اور کاؤنٹر بور کی گہرائی گیج سے کی جاسکتی ہے (B 96, 3)۔ اکثر فلٹر ہیڈ سکرپ کو داخل کر کے کاؤنٹر بور کی گہرائی ناپنا کافی ہوتا ہے۔ بور میں آزمائشی سلاخ (testing mandrel) ڈال کر 90° کے گنہ کے ذریعے بور کی عمودی حالت کو جانچا جاتا ہے B 96, 4 - آزمائشی سلاخ اور گنہ کے درمیان روشنی بالکل نظر نہیں آنی چاہیے۔

ٹولسٹ ڈرل سے کیے گئے سوراخوں کی سطحی حالت ظاہر کرنے کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کاؤنٹر بور سوراخوں کی دیواروں کی سطح کا معیار کھر درا ہوتا ہے۔ اس کو ختمی سطح کی جانچ کرتے وقت مد نظر رکھا جاتا ہے۔

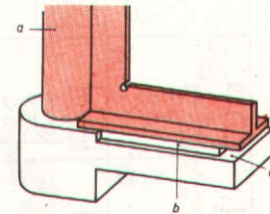


B 96, 4 - بیرنگ سطح کے لحاظ سے بور کی عمودی حالت کو آزمائنا۔
(a) آزمائشی سلاخ - (b) آہنی متوازن بلاک - (c) بیرنگ سطح۔



کور ڈرل سے کاؤنٹر بورنگ کرنا : (Counterboring with core drills)

کور سوراخ یا کھورے سوراخ کرنے کے لیے کور ڈرل استعمال کیے جاتے ہیں۔ انھیں میٹرل میں ڈرلنگ کی بجائے کاؤنٹر بورنگ سے سائز کی درستگی اور سطحی معیار بہتر ہوتا ہے۔

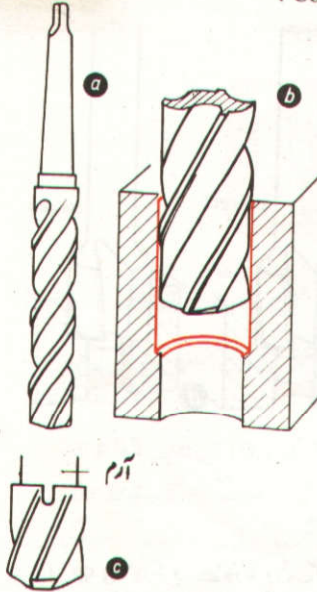


(a) کور برسے سے کاؤنٹر بورنگ (b) کور برسے سے کٹائی کے اثرات (c) چارمٹھ کاٹیل ڈرل

T 97, 1 - بل دار کور برسوں (spiral core drills) کے لیے کٹائی کی رفتاریں (v) اور فیڈیں (s)

میٹرل	پیشہ دار کور برسے			
	ٹول سٹیل	ہائی سپیڈ سٹیل	ٹول سٹیل	ہائی سپیڈ سٹیل
	میٹر فی منٹ	میٹر فی منٹ	میٹر فی منٹ	میٹر فی منٹ
کاسٹ آئرن 120 سے 180 نیوٹن فی ملی میٹر مربع طاقت تک	12 ... 8	0.4 سے 0.1	30 ... 20	0.7 ... 0.15
کاسٹ آئرن 180 سے 500 نیوٹن فی ملی میٹر مربع طاقت تک	6 ... 3	0.4 سے 0.1	20 ... 15	0.4 ... 0.1
سٹیل - 500 نیوٹن 700 فی ملی میٹر مربع طاقت تک	14 ... 12	0.3 سے 0.1	35 ... 20	0.65 ... 0.1
سٹیل - 500 سے 700 نیوٹن فی ملی میٹر مربع طاقت تک	10 ... 8	0.3 سے 0.1	30 ... 20	0.55 ... 0.1

کور بریاہر ذی شکل میں ٹولسٹ ڈرل سے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا پوائنٹ نہیں ہوتا (B 97, 1)۔ تین کٹائی کی دھاروں یا چار کٹائی کی دھاروں اور اتنی ہی بل دار جھریوں کی وجہ سے سوراخ کی سطح کا معیار اچھا ہوتا ہے اور سوراخ میں برما مخروطی مرکز نہیں چلتا۔ تین منہ کا کور بریا ایک ہی منہ سے بنا ہوتا ہے۔ بڑے کور برسے اصولاً چار منہ کے ہوتے ہیں اور عموماً کسی آربر (arbor) پر شیل ڈرل کی طرح کسے جاتے ہیں (B 97, 1)۔ کور برسے مکمل سائز (full size) اور کم سائز (under size) کے بھی ہوتے ہیں۔ کم سائز کے کور برسوں سے ایسے سوراخ کیے جاتے ہیں جن کو بعد میں ریم سے صاف کیا جانا ہو۔ مکمل سائز کے کور برسے ختمی سائز کے سوراخ بناتے ہیں۔ کور برسوں کو سوراخ کرتے وقت بالکل صحیح ہم مرکز گھومنا چاہیے۔ کور برسے کو چپک میں عام برسوں کی طرح ہی پکڑا جاتا ہے۔ چاب کو بھی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اصولی طور پر ڈرلنگ اور کاؤنٹر بورنگ ایک ہی سیننگ میں کی جاتی ہے۔ کھورے سوراخوں میں تقریباً 2 ملی میٹر کی گنجائش کاؤنٹر بورنگ کے لیے رکھی جاتی ہے۔ مثلاً کھورے ڈرلنگ 18 ملی میٹر قطر تو کاؤنٹر بورنگ 20 ملی میٹر ہوگی۔ فیڈ اور کٹائی کی رفتار کے لیے (T 97, 1) دیکھیں۔ ٹھنڈا کرنے کا عمل بالکل ڈرلنگ کے عمل میں ٹھنڈا کرنے کے طریقے کی طرح ہوتا ہے۔

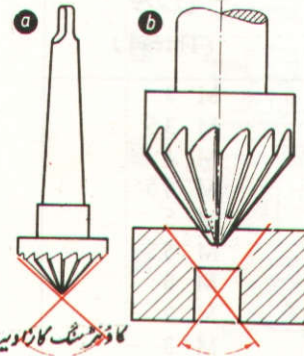

کاؤنٹر بورنگ کا طریقہ

کور برسے نہ صرف نیم ختمی سوراخ کرتے ہیں بلکہ محوری سمت کے نقائص بھی کم کریں گے۔ جب نیم ختمی سوراخ کا محوری مطلوبہ سوراخ کے محور کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو کور بریا کٹائی کی دھار پر غیر مساوی طاقتوں کی وجہ سے ہم مرکز نہیں چل سکے گا۔ مخروطی مرکز چال سے بچنے کے لیے اس سوراخ کی دو یا تین مرتبہ مختلف قطروں کے کور برسوں سے کاؤنٹر بورنگ کرنا پڑے گی۔

روزبٹ (rose bit) سے کاؤنٹر سنگ کرنا : سلامی دار جھریوں (tapered recesses) کی کاؤنٹر سنگ کرنے کے لیے روزبٹ استعمال کیے جاتے ہیں (B 97, 2) کاؤنٹر سنگ کے زاویے کا سائز کاؤنٹر سنگ کے مقصد پر منحصر ہوتا ہے مثلاً 60 درجے پر با بری آمارنے کیلئے یا 75 اور 90 درجے پر کاؤنٹر سنگ روٹ لگانے کے لیے یا 90 درجے پر کاؤنٹر سنگ بکریو لگانے کے لیے۔


B 97, 2 - کاؤنٹر سنگ ٹولز (روزبٹ) (a) کٹائی کا زاویہ 90° (b) کٹائی کا زاویہ 60°




کاؤنٹر بورز کے ساتھ کاؤنٹر بورنگ کرنا :

ہیلن ناچریوں کی کاؤنٹر بورنگ کے لیے کاؤنٹر بور استعمال کیے جاتے ہیں (B 98, 1)۔ کاؤنٹر بور اپنے فیس سے کٹائی کرتے ہیں۔ رہبر (Pilot) سوراخ کے اندر رہبری کرتا ہے فلٹر ہیڈ سکرپ کی خلیوں کے لیے (B 98, 2) کاؤنٹر بور کرنے کے لیے مختلف سائز کے کاؤنٹر بور استعمال کیے جاتے ہیں (T 98, 1)۔ تبدیل ہونے والے رہبروں والے کاؤنٹر بورز کو ٹھوس کاؤنٹر بورز کی نسبت باآسانی تیز کیا جاسکتا ہے۔ سطحوں اور ٹکڑوں کی صفائی کے لیے سپاٹ فیسر (spot facer) مناسب ہوتے ہیں (B 98, 3)۔


دوران کاؤنٹر بورنگ تیل دیتے رہنا چاہیے۔ ورنہ سوراخ میں چھریاں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔

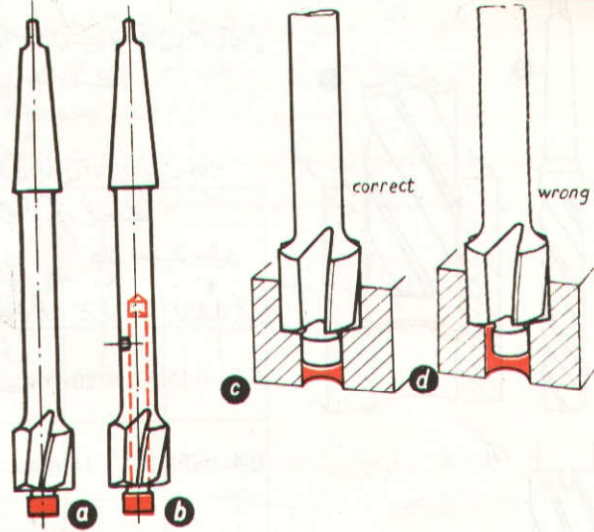

B 98, 1 - کاؤنٹر بور سے کاؤنٹر بورنگ کرنا۔ (a) ٹھوس کاؤنٹر بور (b) تبدیل ہونے والے رہبر والا کاؤنٹر بور۔ (c) کاؤنٹر بور کا عمل (d) بہت تیز رہبر - بیکلڈ کاؤنٹر بورنگ (غلط ہے)

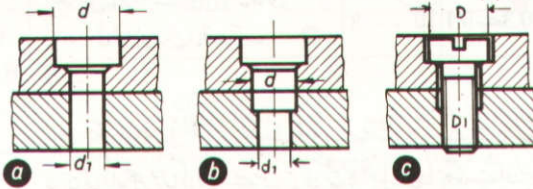

B 98, 2 - فلٹر ہیڈ سکرپ کے لیے کاؤنٹر بورنگ کی تیاری میں عوامل کی ترتیب۔ (a) ٹیپ ہول d_1 سوراخ کیا جائے گا اور سکرپ ہیڈ کاؤنٹر بور کیلئے جھری d بنائی جائے گی۔ (b) سکرپ کی گردن (screw neck) کے لیے جھری کاؤنٹر بور کی جائے گی۔ (c) سکرپ لگانا۔

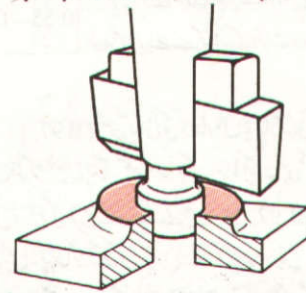

B 98, 3 - مدار (hub) کی فینگ کے لیے سپاٹ فیسر

T 98, 1 - کاؤنٹر بورز کی ہیڈ اور باڈی کی میٹریل میں پیرائش۔

پچوڑی (Thread)		فلسٹر ہیڈ سکرپو		ہیڈ کاؤنٹر بور		باڈی کاؤنٹر بور	
ہیڈ کا قطر	کابلے کا قطر	کابلے کا قطر	ہیڈ کا قطر	کابلے کا قطر	کابلے کا قطر	کابلے کا قطر	کابلے کا قطر
D	D ₁	D ₁	d	d ₁	d	d ₁	d
M 3	5.5	3	5.55	2.4	3.05	2.4	3.05
M 3.5	6	3.5	6.05	2.8	3.55	2.8	3.55
M 4	7	4	7.05	3.2	4.05	3.2	4.05
M 4.5	8	4.5	8.05	3.6	4.55	3.6	4.55
M 5	9	5	9.1	4.1	5.1	4.1	5.1
M 5.5	9	5.5	9.1	4.4	5.6	4.4	5.6
M 6	10	6	10.1	4.8	6.1	4.8	6.1
M 7	12	7	12.1	5.8	7.1	5.8	7.1
M 8	13	8	13.15	6.5	8.15	6.5	8.15
M 9	14	9	14.15	7.5	9.15	7.5	9.15
M 10	16	10	16.15	8.2	10.15	8.2	10.15



ڈرلنگ مشین پر صحیح اور صاف سوراخ کرنا :


(Drilling of smooth and Accurate holes on the drilling machine)

صحیح اور صاف سوراخ کا بلے، شافٹیں اور بلش وغیرہ لگانے کے کام آتے ہیں۔ ایسے سوراخوں کی پیمائشی درستی اور سطحی معیار کی کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں۔ اصولاً ڈرائنگ پر ہی فٹ کی قسم کے مطابق گنجائش اور سطحی معیار کو ایک نشان سے ظاہر کر دیتے ہیں۔


ٹولسٹ ڈرل سے کیے ہوئے سوراخ کی نہ تو سطح ہی صاف ہوتی ہے اور نہ ہی پیمائش درست۔ اس لیے درست سوراخ نکالنے کے لیے مجوزہ شرائط پر پورے نہیں اترتے۔ سوراخ کی صحیح سطح اور سائز صرف ریملنگ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ریملر کو بطور ریملنگ ٹول استعمال کرتے ہیں۔ ریملر کے بیلن نما حصے پر دندلے ہوتے ہیں۔ اس کو سوراخ اور کاؤنٹر بورنگ کرنے کے بعد سوراخ میں ڈال دیتے ہیں۔ گروشی حرکت اور فیڈ کی حرکت کے دوران دندلے باریک کٹائی کرتے ہیں۔ ریملنگ ایک عمدہ ختمی عمل ہے۔

مثال :

ورک آرڈر : ہاؤسنگ کے ڈھکنے (B 99, 2) میں دو متوازی سوراخ (منفرد پُرزہ پیداواری) کرنے مقصود ہیں۔ سطحی معیار کو ظاہر کرنے کے لیے اختتامی نشان ڈرائنگ پر درج ہیں۔ ڈرائنگ میں H 7 ٹالرنس کی قسم کو ظاہر کرتا ہے۔ زیرین سطح پہلے سے ٹنگ کے ذریعے فٹش کی جا چکی ہے۔ پُرزہ بناتے وقت دونوں ہتھوں کے فیس کو سپاٹ فیننگ سے مشیننگ کیا جائیگا۔

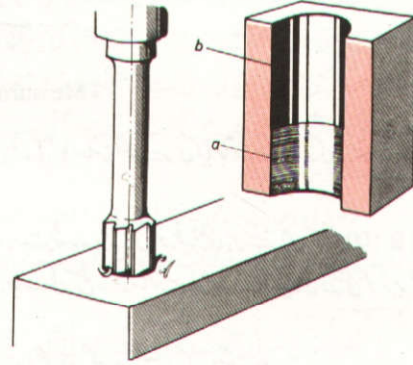

B 99, 1 - ڈرائنگ مشین پر ریملنگ کرنا۔ (a) برے سے کیا ہوا سوراخ۔ (b) ریملنگ کیا ہوا سوراخ۔

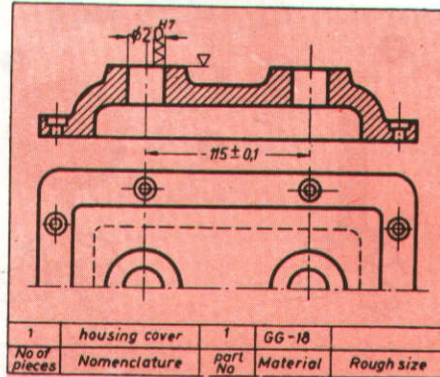


B 99, 2 - ورک شاپ ڈرائنگ

ترتیب عمل :

عمل	ٹولز
1 مارکنگ	اونچائی خط کشن - پرکاریں
2 کھردرا سوراخ کرنا	ٹولسٹ ڈرل 9 N HSS
3 دوبارہ سوراخ کرنا	ٹولسٹ ڈرل 23 N HSS
4 کاؤنٹر بورنگ	کوڈ ڈرل 24.75 HSS
5 ہتھوں کی سپاٹ فیننگ	سپاٹ فینسر
6 ریملنگ	مشین ریملر 20 H 7 HSS

ناپسنے اور چاٹنے کے آلات : ورینر کیلیپر۔ پلگ گیج۔ سلپ گیج

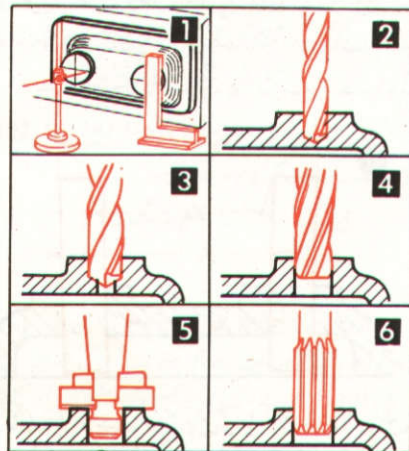




جواب کارف سائز جانچنے کے بعد سوراخوں کی مارکنگ کر کے سوراخ کیے جائیں گے۔ باورنگ کے ٹھکنے کو ریڈنگ مشین کی ٹیبل پر سوراخ کرنے کے لیے باندھا جائے گا۔ ترتیب عوامل (صفحہ نمبر 90 پر) کے مطابق نمبر 2 سے نمبر 6 تک تمام عوامل دونوں سوراخوں کیلئے بالترتیب کیے جائیں گے $\phi 24.75$ سائز کا سوراخ کرنے کے لیے بورنگ ہیڈ (B 87, 7) بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کور پر سے سوراخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مزید برآں مرکز تا مرکز فاصلہ بڑی آسانی سے ٹھیک برقرار رہ سکتا ہے۔

سوراخوں کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of Holes)

سوراخوں کی سطح کا معیار اور پیمائشی درستی بہت اہم ہوتی ہے۔ سوراخ کی سطح کی عمدگی کا معائنہ نظر سے ہی کیا جاتا ہے۔ سائز کی درستی دیکھتے وقت مندرجہ ذیل نقاط پر توجہ کرتے ہیں۔


- 1 سوراخوں کے قطر اور اشکال : مثال کے طور پر سوراخ بہت چھوٹے، بہت بڑے، غیر گول اور غیر پلنی ہو سکتے ہیں (B 100, 1)۔
- 2 سوراخوں کے مقامات : اس کے لیے مرکزی فاصلہ، متوازی پن اور جواب کی سطح کے ساتھ سوراخ کے زاویے کی درستی کو زیر غور رکھا جاتا ہے۔
- 3 بے بے کی سطح کی اونچائی : اس کی پیمائش کے لیے گرائیڈنگ یا مائیکرو میٹر گرائیڈنگ استعمال کی جاسکتی ہیں۔

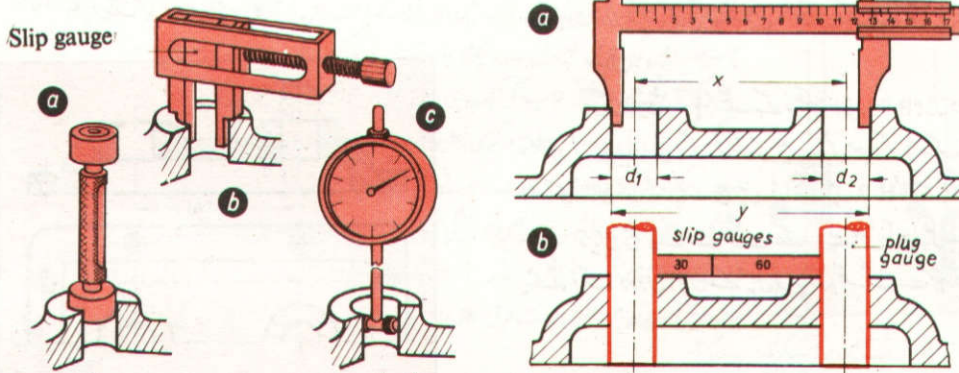

B 100, 1 - (پائیں) : سوراخ کے قطر اور اشکال کو مختلف طریقوں سے جانچ سکتے ہیں۔ (a) پلگ گیج 25H7 کی مدد سے جانچنا۔ (b) سلپ گیج سے جانچنا۔ (c) فٹائل انڈیکس کی مدد سے جانچنا۔

B 100, 2 - (وایں) : مرکزی فاصلے کو جانچنا۔ (a) ورنیر کیلپر سے مرکزی فاصلے کی پیمائش کرنا۔

مثال : $25 = d_1$ ملی میٹر $25 = d_2$ ملی میٹر $140.1 = y$ ملی میٹر مرکزی فاصلہ x مطلوب ہے۔
حل : $y = x - \left(\frac{d_2}{2} + \frac{d_1}{2} \right) = 140.1 - \left(\frac{25}{2} + \frac{25}{2} \right) = 115.1$ ملی میٹر
(b) پلگ گیج اور سلپ گیج سے جانچنا۔

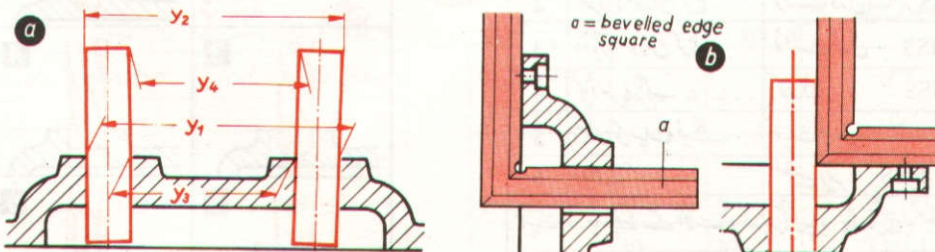

B 100, 3 عمودی حالت اور متوازی پن جانچنا۔ (a) متوازی پن جانچنا۔ y_1 اور y_2 مائیکرو میٹر یا ورنیر سے معلوم کی جائیں گی۔ یا y_3 اور y_4 پیمائش سلپ گیج کے ساتھ معلوم کی جائیں گی۔ (b) جواب کی سطح کے ساتھ سوراخ کی عمودی حالت کو بیروں لے کر گینا یا بہت ہی ٹھیک طرح سے پلگ گیج اور بیروں لے کر گینا سے جانچتے ہیں۔



ریمرز : (Reamers)

ریمرز کی اقسام اور کام کرنے کا طریقہ : ریمرز کاربن ٹول سٹیل اور ہائی سپیڈ سٹیل کے بنے ہوئے ہیں۔ اکثر کٹائی کی دھار پر سینٹرو کار بائیڈ کی ٹیپ لگا دیتے ہیں۔ ٹول کے کام کرنے کے مطابق دستی ریمرز اور مشین ریمرز (B 101, 1) کی پہچان ہوتی ہے۔ دستی ریمرز پر کٹائی کی لمبی دھاریں اور اچھی رہبری دہیا کی ہوتی ہے۔ مشین ریمرز پر چھوٹی کٹائی کی دھاریں ہوتی ہیں۔ میلن خا یا سلامی شینک مشین کے چک میں پکڑنے کے کام آتی ہے۔ شیل ریمرز بڑے سوراخوں میں ریمنگ کرنے کے کام آتا ہے۔

ریمرز کی دھار کا سلامی دار سرا ٹیپر لیڈ (taper lead) کہلاتا ہے۔ اس سے ریمر سوراخ میں آسانی سے داخل ہو کر ڈرننگ اور کاؤنٹر بورنگ کے دوران چھوٹے ہوئے زائد میٹیریل کی کٹائی کرتا ہے۔

ٹیپر لیڈ کی لمبائی مختلف ہوتی ہے۔ چھوٹی ٹیپر لیڈ والے ریمر بند سوراخوں کی ریمنگ کرنے کے کام آتے ہیں یا مضبوط (tough) مگر نرم میٹیریل کے لیے اور کچھ لمبی ٹیپر لیڈ والے ریمر سخت میٹیریل میں سوراخوں کی ریمنگ کرنے کے کام آتے ہیں۔ ٹیپر لیڈ کے ساتھ والا رہبری حصہ (guide part) سوراخ کی سطح کو ملائم کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ حصہ کچھ لمبائی تک بین نما اور بقیہ حصہ شینک کی طرف سلامی دار ہوتا ہے۔

ریمر کی دھار سوراخ کے اندرونی حصے کے ساتھ تنگ کٹنگ فیس سے مس کرتی اور سیدھا راستہ اختیار کرتی ہے۔ چھری دھار سوراخ کو ریمنگ کرتے وقت سیدھی دھار جلدی چھننے جاتی ہے۔ اس لیے بلداور دھاری والے ریمر استعمال کیے جاتے ہیں (B 101, 2)۔ ریمر کو سوراخ کے اندر گھسیٹنے سے بچاؤ کی خاطر ریمر کی حرکت کے مخالف سمت میں بل دار جھریوں کے بل کی سمت ہوتی ہے۔


قطر کی صحیح و درست پیمائش کرنے کے لیے ریمر کے دندانوں کی تعداد مختلف رکھی جاتی ہے۔ تاہم ریمنگ کے دوران کھڑکھڑاہٹ کے نشانات سے بچاؤ کی خاطر بل کو غیر کیاں رکھا جاتا ہے (B 101, 3)۔ کیاں بل والے دندانے ہمیشہ کھڑکھڑاہٹ کے یہی نشانات میں پھنستے رہتے ہیں۔

کثرت استعمال سے ریمر کے دندانے گھس جاتے ہیں۔ اس لیے صحیح سوراخ نہیں بنا سکتے۔


ایڈجسٹبل ریمرز کو بار بار ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے (B 101, 4 & 5)۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد ریمر کے بلینڈز کو گول گرائینڈ کر کے تیز کر کے چھری پر ہوننگ (honing) کرتے ہیں۔ نئے ایڈجسٹ کیے ہوئے ریمر سے آزمائشی ریمنگ کرنی بہتر ہوتی ہے۔

میلن نما ریمرز کے علاوہ سلامی دار ریمرز (B 102, 1) بھی ہوتے ہیں۔ جو سلامی دار سوراخوں کی ریمنگ کرنے کے کام آتے ہیں۔

ریمرز کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔

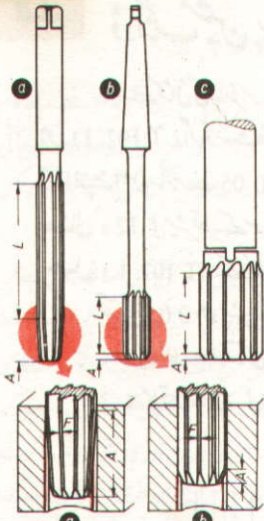


(a) دستی ریمر B 101, 1 - ریمر - (b) مشین ریمر B 101, 1 - ریمر - (c) شیل ریمر -

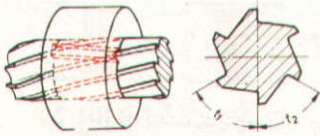

B 101, 2 (بائیں) بل دار چھری والا ریمر -

B 101, 3 (دائیں) ریمر کی پہچ -

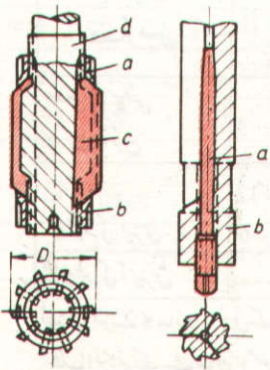

B 101, 4 - (بچے بائیں طرف) ایڈجسٹبل مشین ریمر - (a) اور (b) نٹ - (c) بلینڈز - (d) ریمر باڈی نٹ

(a) کو ڈھیلا کرنے اور نٹ (b) کو کھنسنے سے ریمر کی جھریاں ایڈجسٹ کی جاتی ہیں۔

B 101, 5 - (بچے دائیں) ایڈجسٹبل دستی ریمر - (a) پھیلنے والا سکرپ - (b) ریمر کی باڈی -




ڈرلنگ مشین پر ریمنگ کرنا : (Reaming on the Drilling Machine)

ریمر سے کٹائی کی خاطر سوراخ کے اندر کافی میٹرل چھوڑنے کے لیے سوراخ کو چھوٹے سائز کا کرتے یا کاؤنٹر بور کرتے ہیں (T 102, 1) اگر ٹولسٹ ڈرل سے ریمنگ کرنے کے لیے رف ڈرل کیا جائے تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹولسٹ ڈرل عموماً اپنے اصل سائز سے 0.05 ملی میٹر بڑا سوراخ کرتا ہے۔

مثال : 12 ملی میٹر قطر کے سوراخ کی ریمنگ کرنا ہے۔ جب کا میٹرل میٹل ہے۔ برے کا قطر کتنا ہونا چاہیے۔
حل : T 102, 1 کے مطابق ریمنگ کے لیے 0.2 ملی میٹر سائز میں کمی ٹولسٹ ڈرل سے سوراخ کرنے کے لیے تقریباً 0.05 ملی میٹر سائز میں زیادتی۔

برے کا قطر = اختتامی سائز - (سائز میں کمی + سائز میں زیادتی)

برے کا قطر = 12 ملی میٹر - (0.2 ملی میٹر + 0.05 ملی میٹر) = 11.75 ملی میٹر

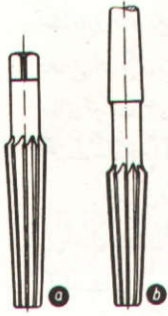


B 102, 1 سلامی دار ریمر

(a) دستی سلامی دار ریمر

(b) مشینی سلامی دار ریمر

جب کٹائی والی سطح بالکل ہموار ہونی چاہیے۔ اگر سوراخ کے کنارے دندلسے دار ناہموار ہوں گے تو ریمر اٹک جائے گا۔ ریمنگ کرنے سے پہلے سوراخ میں سے کٹرن یا کچرا صاف کرنا چاہیے۔ چک میں ریمر پکڑتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ریمر چک میں مضبوطی سے پکڑا جائے اور ہم مرکز رہے۔ جب کو بھی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اصولاً چاب کو ایک ہی دفعہ پکڑ کر ڈرلنگ، کاؤنٹر بورنگ اور ریمنگ کی جانی چاہیے۔ اس طرح مرکزی خطوط کی سیدھ (alignment) یقینی ہوتی ہے۔ مرکزی خطوط کی سیدھ درست نہ ہونے کی صورت میں سوراخ کے منہ پر ہی سلامی دار چوڑائی بن جاتی ہے۔ جس کو پیشگی پھیلاؤ (Pre-expansion) کہتے ہیں۔


(B 102, 2) فلوٹنگ ڈرائیور ہولڈر (floating driver holder) کی مدد سے مرکزی سیدھ میں تھوڑا بہت فرق نکالا جاسکتا ہے اور اس لیے پیشگی پھیلاؤ نہیں ہو سکتا۔

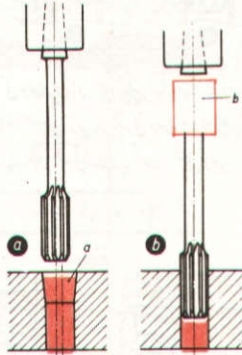

B 102, 2 - ڈرلنگ مشین پر ریمنگ کرنا۔

(a) پیشگی پھیلاؤ والا سوراخ۔ (b) فلوٹنگ ڈرائیور ہولڈر جو پیشگی پھیلاؤ کو روکتا ہے۔

کٹائی کی رفتار، فیڈ اور چکنا ہٹ (T 102, 2) سوراخ کے سطحی معیار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ریمر کی لیڈ سے پہلے نہا حصے تک گولائی حاصل نہ ہو تو فیڈ سے سوراخ کے اندر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ریمر کو الٹی سمت (anti clock wise) میں (B 102, 3) کبھی نہیں گھمانا چاہیے۔ ورنہ کٹرن پھٹنے سے سوراخ کے اندر جھریاں بن جائیں گی۔ مزید برآں ریمر کے دندلے ٹوٹ جائیں گے۔ ریمر کو کھڑکی کے کیسوں میں رکھنا چاہیے۔

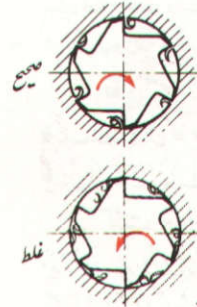

B 102, 3 - ریمر کو الٹی

سمت کبھی نہیں گھمانا چاہیے۔

T 102, 1 - ریمنگ کے لیے سائزوں میں کمی

ریمر سے تیار سوراخ کا قطر ملی میٹر	سوراخوں کے سائز میں کمی ملی میٹر
5 سے کم	0.1 سے 0.2
5 سے 20	0.2 سے 0.3
21 سے 50	0.3 سے 0.5
50 سے زیادہ	0.5 سے 1

ہلکی دھاتوں کے لیے سائز میں کمی کو 50 فیصد بڑھا کر استعمال کیا جائے۔

میٹرل	ریمر کے لیے v	سوراخوں کیلے s
سٹیل، کانسی	ss	60° - 6°
کاسٹ آئرن	ws	0.75 - 0.3
ایلمینیم		2 - 0.5
ایلمینیم کی آمیزش		5 - 4
میگنیشیم کی آمیزش		4 - 3
		20 - 17
		17 - 12
		12 - 9
		9 - 6
		2 - 0.5
		30 - 20

فہنڈا کرنے کا مانع : سٹیل کے لیے پتلا تیل کا محلول یا کپا تیل۔ کاسٹ آئرن خشک ایلمینیم کے لیے صابن کا محلول یا سپرٹ۔



ڈرلنگ مشین پر ریمنگ کرنا : (Reaming on the Drilling Machine)


ریمر سے کٹائی کی خاطر سوراخ کے اندر کافی میٹرل چھوڑنے کے لیے سوراخ کو چھوٹے سائز کا کرتے یا کاؤنٹر بور کرتے ہیں (T 102, 1) اگر ٹولسٹ ڈرل سے ریمنگ کرنے کے لیے رف ڈرل کیا جائے تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹولسٹ ڈرل عموماً اپنے اصل سائز سے 0.05 ملی میٹر بڑا سوراخ کرتا ہے۔

مثال : 12 ملی میٹر قطر کے سوراخ کی ریمنگ کرنا ہے۔ جب کامیٹرل سٹیل ہے۔ برے کا قطر کتنا ہونا چاہیے۔

حل : T 102, 1 کے مطابق ریمنگ کے لیے 0.2 ملی میٹر سائز میں کمی ٹولسٹ ڈرل سے سوراخ کرنے کے لیے تقریباً 0.05 ملی میٹر سائز میں زیادتی۔

برے کا قطر = اختتامی سائز - (سائز میں کمی + سائز میں زیادتی)

برے کا قطر = 12 ملی میٹر - (0.2 ملی میٹر + 0.05 ملی میٹر) = 11.75 ملی میٹر

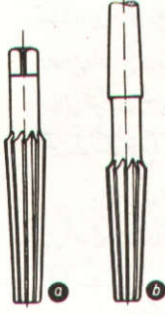


B 102, 1 سلامی دار ریمر

(a) دسٹی سلامی دار ریمر

(b) شیشی سلامی دار ریمر

جاب کی کٹائی والی سطح بالکل ہموار ہونی چاہیے۔ اگر سوراخ کے کنارے دندلے دار ناہموار ہوں گے تو ریمر انک جاٹے گا۔ ریمنگ کرنے سے پہلے سوراخ میں سے کٹرن یا کچرا صاف کرنا چاہیے۔ چک میں ریمر پکڑتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ریمر چک میں مضبوطی سے پکڑا جائے اور ہم مرکز چلے۔ جاب کو بھی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اصولاً جاب کو ایک ہی دفعہ پکڑ کر ڈرلنگ، کاؤنٹر بورنگ اور ریمنگ کی جانی چاہیے۔ اس طرح مرکزی خطوط کی سیدھ (alignment) یقینی ہوتی ہے۔ مرکزی خطوط کی سیدھ درست نہ ہونے کی صورت میں سوراخ کے منہ پر ہی سلامی دار چڑائی بن جاتی ہے۔ جس کو پیشگی پھیلاؤ (Pre-expansion) کہتے ہیں۔

(B 102, 2) فلوٹنگ ڈرائیور ہولڈر (floating driver holder) کی مدد سے مرکزی سیدھ میں تھوڑا بہت فرق نکالا جاسکتا ہے اور اس لیے پیشگی پھیلاؤ نہیں ہو سکتا۔

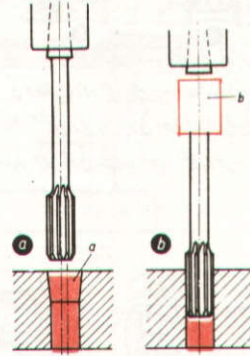


B 102, 2 - ڈرلنگ مشین پر ریمنگ کرنا۔

(a) پیشگی پھیلاؤ والا سوراخ۔ (b) فلوٹنگ ڈرائیور ہولڈر جو پیشگی پھیلاؤ کو روکتا ہے۔

کٹائی کی رفتار، فیڈ اور چکنا ہٹ (T 102, 2) سوراخ کے سطحی معیار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ریمر کی سلامی لیڈ سے بہن نہ جھٹے تک گولائی حاصل نہ ہو تو فیڈ سے سوراخ کے اندر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ریمر کو الٹی سمت (anti clock wise) میں (B 102, 3) کبھی نہیں گھمانا چاہیے۔ ورنہ کٹرن پھٹنے سے سوراخ کے اندر جھریاں بن جائیں گی۔ مزید برآں ریمر کے دندلے ٹوٹ جائیں گے۔ ریمر کو کھڑکی کے کسوں میں رکھنا چاہیے۔

T 102, 2 - کٹائی کی رفتار 'v' فیڈ 's' اور ریمر کیلئے ٹھنڈا کرنے والا مائع۔

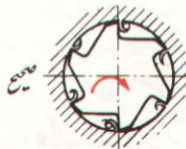

B 102, 3 - ریمر کو الٹی سمت کبھی نہیں گھمانا چاہیے۔

T 102, 1 - ریمنگ کے لیے سائزوں میں کمی

ریمر سے تیار سوراخ کا قطر ملی میٹر	سوراخوں کے سائز میں کمی ملی میٹر
5 سے کم	0.1 سے 0.2
5 سے 20	0.2 سے 0.3
21 سے 50	0.3 سے 0.5
50 سے زیادہ	0.5 سے 1

بلکی دھاتوں کے لیے سائز میں کمی کو 50 فیصد بڑھا کر استعمال کیا جائے۔


میٹرل	ریمر کے لیے v	سوراخوں کیلئے s
	SS	WS
سٹیل، کانسی	4 --- 3	5 --- 4
کاسٹ آئرن	17 --- 12	20 --- 17
ایلمینیم	9 --- 6	12 --- 9
ایلمینیم کی آمیزش	20 --- 17	2 --- 0.5
میگنیشیم کی آمیزش	30 --- 20	

ٹھنڈا کرنے کا مائع : سٹیل کے لیے پتلا تیل کا محلول یا کپتیل کاسٹ آئرن خشک ایلمینیم کے لیے صابن کا محلول یا میپرٹ۔



افقی بورنگ مشین پر آڑے سوراخ بور کرنا

(Boring of Cross-Holes on the Horizontal Boring Machine)

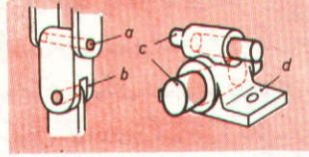


B 103, 1 - (بائیں): آڑے سوراخوں کی مثالیں۔

(a) کابلہ - (b) جوڑ - (c) شافٹیں - (d) بیرنگ بلاک

آڑی شافٹیں یا آڑے کابلے لگانے کیلئے آڑے سوراخ استعمال کیے جاتے ہیں۔
(B 103, 1)

مثال:


دک آرڈر: بیرنگ بلاک (B 103, 2) میں دو بور 55 اور 33 کے بنانے مقصود ہیں۔ فیڈر کو مشین پر صاف کرنا ہوگا۔ نیچے والا سوراخ کھوکھلی جگہ سے بنانا ہے۔ بالائی سوراخ ٹھوس میٹریل میں بنانا ہے۔ جاب کی

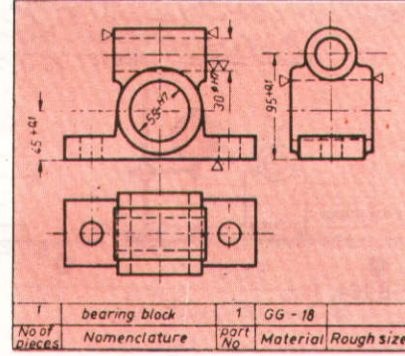

B 103, 2 - ورکشاپ ڈرائیونگ

سطحیں پہلے سے مشین کی گئی ہیں۔ ایڈجسٹ کیے جانے والی ٹیبل والی افقی بورنگ مشین دستیاب ہے۔


ترتیب عمل:

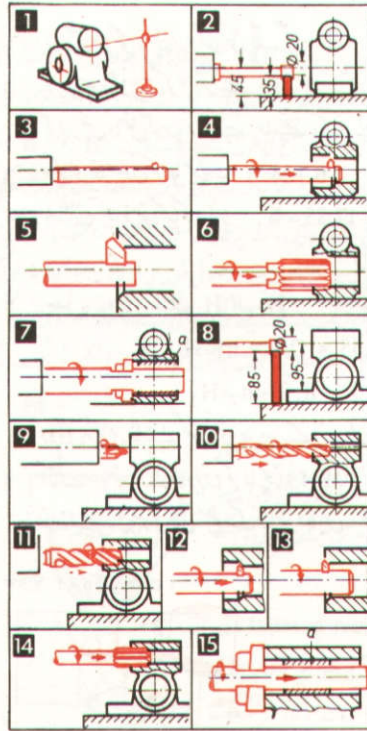

عمل	ٹولز
1 مارکنگ	گدینہ، اونچائی خط کش
2 جاب بانہینا اور سیدھ درست کرنا بورنگ سپنڈل کو سوراخ کے مرکز پر سیٹ کرنا۔	سلیپ گیج پلگ گیج 20
3 بورنگ بار کو کچڑنا	خود بخود ہٹانے والی بورنگ بار 32
4 ریمنگ کی گنجائش کے ساتھ 54.7 بور کرنا	بورنگ بار
5 ریمنگ کے لیے شیفر کرنا	بورنگ بار
6 سوراخ کی ریمنگ کرنا	شیل ریمر 55 H7 HSS
7 ہپٹ کی فینگ کرنا	فینگ ٹول والی بورنگ بار درمیانی سلیمر
8 30 سوراخ بور کرنے کے لیے ٹیبل کو 90 گھمائیں اور سوراخ کے مرکز پر سپنڈل سیٹ کریں۔	سلیپ گیج - پلگ گیج
9 مرکزی سوراخ کرنا	سینٹر ڈرل
10 ٹوٹ ڈرل سے کھر درا سوراخ کرنا	25 N HSS اور 10N HSS
11 کور ڈرل سے سوراخ کرنا	کور ڈرل 28 HSS
12 ریمنگ کے لیے بور کرنا 29.7 ملی میٹر	بورنگ بار
13 ریمنگ کے لیے شیفر کرنا	بورنگ بار
14 سوراخ کی ریمنگ کرنا	مشین ریمر 30 H7 HSS
15 ہپٹ کی فینگ کرنا	فینگ ٹول والی بورنگ بار
نماپنے اور جانچنے والے آلات: ورینر کیلیپر، لمٹ گیج، ڈائیل انڈیکیٹر، سلیپ گیج - 90 کا گدینہ۔	




آزمائشی سلاح اور سلیپ گیج کی مدد سے بور کے مرکز پر بورنگ سپنڈل کو سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ آزمائشی سلاح سخت اور گرائینڈنگ ہوتی ہے اس کا سلامی بورنگ سپنڈل کے سلامی دار سورخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بورنگ کیرئج (carriage) کو آنا اونچا کیا جاتا ہے کہ آزمائشی سلاح اور ٹیبل کے درمیان سلیپ گیج لگائی جاسکے۔ اکثر مشین پر حوالہ جاتی سلاخیں (reference bars) لگی ہوتی ہیں جو ایڈجسٹمنٹ میں مدد کرتی ہیں سلامی دار شینک کی طرف سے بورنگ سلاح کو بورنگ سپنڈل کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ مین اور فیڈ حرکات بورنگ سپنڈل سے دی جاتی ہیں۔ لمبی بورنگ کے لیے مشین کے ٹیبل سے بھی فیڈ دی جاسکتی ہے۔ سیننگ سکرو (حوالہ صفحہ 87) کی مدد سے بورنگ سلاح پر کٹائی کی گہرائی سیٹ کرتے ہیں۔ فینگ کے عمل کے دوران بورنگ سلاح کی دھڑک کو روکنے کے لیے اس کو درمیانی سلیو (sleeve) سے گائیڈ کریں گے۔

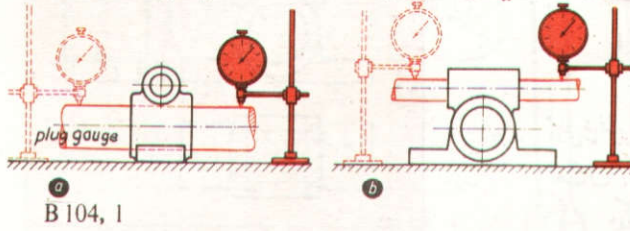

B 104, 1

بورز کو ناپنا اور جانچنا :

(Measuring and testing of bores)

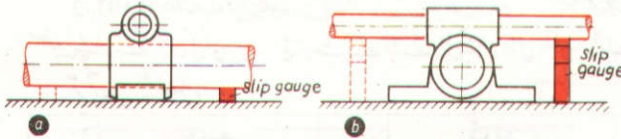


B 104, 2


- B 104, 1 - بور کی ہم مرکزیت اور مل کر پلنے والی سطحوں کو ڈائیس انڈیکٹیو سے جانچنا۔
(a) زیریں بور جانچنا۔
(b) بالائی بور جانچنا۔
- B 104, 2 - بور کی ہم مرکزیت اور مل کر پلنے والی سطحوں کو سلیپ گیج سے جانچنا۔
(a) زیریں بور جانچنا۔
(b) بالائی بور جانچنا۔

1. بور کے قطر کو جانچنا۔ گنجائشی پلگ گیجز (tolerance plug gauges) کی مدد سے جانچ سکتے ہیں۔
2. بور کی ہم مرکزیت کو مل کر پلنے والی سطحوں کے ہمراہ جانچنا (B 104, 1 & 2)۔ بیگنگ بلاک کو سر فیس پلیٹ پر رکھیں گے۔ آزمائشی سلاح کو بور میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جانچنے کے لیے ڈائیس انڈیکٹیو یا سلیپ گیج استعمال کر سکتے ہیں۔
3. مرکزی فاصلوں کو جانچنا۔ (B 104, 3)
مثال : فرض کیا کہ سائز $h_1 = 17.55$ ملی میٹر اور سائز $h_2 = 80.03$ ملی میٹر (سلیپ گیج کی مدد سے معلوم کیے گئے)
 $D = 55$ ملی میٹر
 $d = 30$ ملی میٹر
حل : مرکزی فاصلے H_1 اور H_2 - تجزیہ سے معلوم کیے جائیں گے۔
 $D/2 + h_1 = H_1$
 $17.55 + 27.5 = 45.05$ ملی میٹر
 $d/2 + h_2 = H_2$
 $15 + 80.03 = 95.03$ ملی میٹر
دونوں مرکزی فاصلے گنجائشی حدود کے اندر ہیں۔

4. آٹے سورائوں کے زاویوں کو جانچنا (B 104, 4) اس میں آزمائشی سلاح ٹیسٹ بلاک اور گنیہ استعمال ہوتے ہیں۔ آزمائشی بلاک کو آزمائشی سلاح کے نیچے والی حوالہ جاتی سطح کے ساتھ لگائیں۔ غلام سے روشنی گزرنے کے طریقے سے 90° کے گنیے کی مدد سے جانچا جائے گا۔

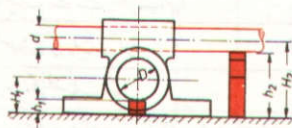


B 104, 3 - مرکزی فاصلوں کو جانچنا۔

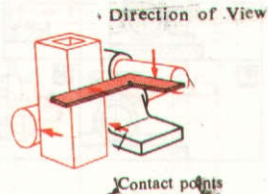


B 104, 4 - آٹے سورائوں کو جانچنا۔



بشیں بنانا : (Manufacture of Bushes)

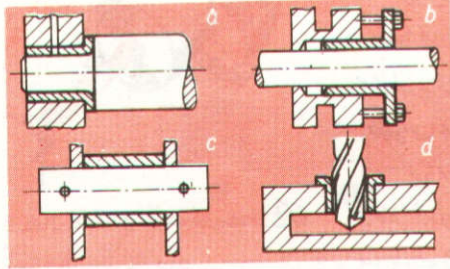

105, 1-B بشوں کی مثالیں۔ (a) بیرنگ بش۔ (b) پکینگ بش جو والو سپنڈل اور پٹن راڈوں کی سیٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ (c) فاصلہ قائم رکھنے والی بش (Distance bush)۔ (d) ڈرل بش (سخت کی ہوئی)

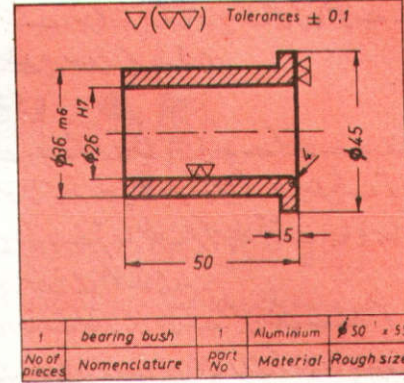

105, 2-B درک شاپ ڈرائنگ

مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی بش مثلاً بیرنگ بش پکینگ بش۔ فاصلہ قائم رکھنے والی بش اور ڈرل بش ہوتی ہیں۔ (105, 1-B)

مثال :


درک آڈر : ایک بیرنگ بش بنانا مقصود ہے (105, 2-B)

بیرنگ بش شافٹوں اور دھروں کو سہارنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ بور اور گھومتی ہوئی شافٹ کی سطحوں کے درمیان رگڑ (friction) پیدا ہوتی ہے جو بہت نا پسندیدہ ہوتی ہے اور اس رگڑ کو ملائم سطح بش کے مناسب میٹریل اور موزوں پکنا تیل استعمال کر کے کم سے کم کر دیا جاتا ہے۔ بشوں کا میٹریل شافٹوں کے میٹریل سے نرم ہونا چاہیے۔ چونکہ گھسنے کے بعد بشوں کو باسانی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ بشوں کیلئے کاسٹ آئرن اس میں حریف رگڑ (anti friction) خصوصیت ہوتی ہے۔ سُرخ پٹیل (Red brass) اور بھرت کی دھات (babbitt metal) جو بہترین حریف رگڑ خصوصیت کی حامل ہے، وغیرہ بہترین موزوں میٹریل ہیں۔ بھرت کی دھاتوں بیرنگوں پر دوبارہ دھات چڑھانے (remetalling) کے کام آتی ہیں۔ اکثر پلاسٹک سے بھی بیرنگ بش بنائے جاتے ہیں۔

ترتیب عمل :

نومرز	عمل
1	پک میں پکنا
2	پیسج
3	کھوری کٹائی کرنا
4	سینڈنگ
5	رٹ ڈرنگ
6	دوبارہ ڈرنگ کرنا
7	اندرونی خراؤنا
8	ریٹنگ
9	گولائی خراؤنا
10	بش کو خراؤ کے سینڈرل پر پڑھانا
11	6 لی میٹرنگ 36 اور بھیا لسانی پر 45 خراؤنا
12	بابری اتارنا

نہینے اور چلنے کے آلات : لٹ گج، ورنیر کیلیپر، گولائی گج۔

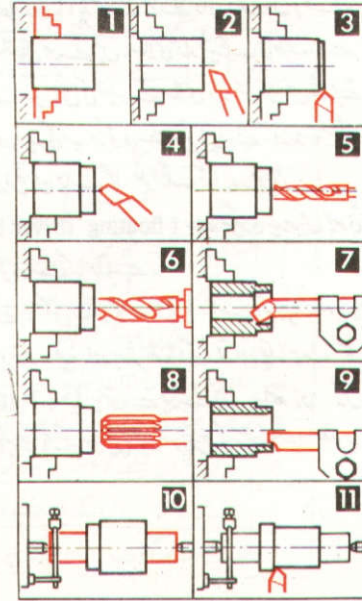

بش بنانا : رٹ ڈرنگ کے بعد بورنگ ٹول سے بور کرتے ہیں۔ کیونکہ ٹولسٹ ڈرل صمیع سوراخ نہیں کرتا۔ خراؤ کے سینڈرل پر لگا کر بش کو ختمی شکل دیں۔ تاکہ اندرونی اور بیرونی قطر متوازی گھویں۔

خراد پر بور کرنا : (Boring on the Lathe)

خراد مشینوں پر ٹھوس میٹریل میں سوراخ کیے جاسکتے ہیں اور نامکمل سائز سوراخوں (rough finished holes) کو اندر سے خرا د جاسکتا ہے۔ نیز کاؤنٹر بورنگ اور ریمنگ بھی کی جاسکتی ہے۔ اصولی طور پر خرا د کے دوسرے کاموں کے سلسلے میں سوراخ کیے جاتے ہیں۔

ٹھوس میٹریل میں سوراخ کرنا :

عموماً ٹرنس ڈرل استعمال کیا جاتا ہے۔ جاب کو محوری فیڈ پاور کی وجہ سے کھینکے سے بچانے کی خاطر مضبوطی سے پک میں پکڑنا چاہیے۔ سوراخ کرنے سے پہلے جاب کی مشیننگ اور سینٹرنگ کر لینا چاہیے (B 106, 1)۔ اگر سینٹرنگ صحیح نہ کی جائے تو برا منخوف المرکز بننے لگتا ہے۔ برا یا برما پک کو ٹیل شاٹ سپنڈل سیلور کے سلامی دار سوراخ میں لگاتے ہیں۔ جاب کے پکروں کی تعداد کٹائی کی رفتار کے مطابق چنی جاتی ہے۔ ٹیل شاٹ کے پھینکے کو ہاتھ سے گھما کر فیڈ دی جاتی ہے۔ سوراخ میں سے بار بار برسے کو باہر نکال کر کٹرن کو ٹھایا جانا چاہیے۔ ٹھنڈا کرنے پر توجہ بھی دینی چاہیے۔

بورنگ : بورنگ کرنے کے لیے بورنگ ٹول یا ہٹ لگی ہوئی بورنگ سلاخ


(B 106, 2 & 4) استعمال کی جاتی ہیں۔

بورنگ ٹول کو پکڑتے وقت ٹول کی کٹائی کی دھار کو مرکز تک اُونچا کرتے ہیں (B 106, 3)۔ بورنگ کرنے کے لیے بیرونی ٹرننگ سے فیڈ اور کٹ کی گہرائی کم رکھتے ہیں۔ کیوں کہ بورنگ ٹول بیرونی ٹرننگ میں استعمال ہونے والے ٹول کی طرح مضبوط نہیں ہوتا ہے۔


خراد پر ریمنگ کرنا (B 106, 5)

ساکن دھاروں یا ایڈجسٹ ہونے والی دھاروں والے مشین ریمر استعمال ہوتے ہیں۔ سلامی دار شینک کی طرف سے ریمر کو ٹیل شاٹ سپنڈل کی سیلور کے سلامی دار سوراخ میں لگا دیتے ہیں۔ جاب اور ریمر کی سیدھ کو درست ہونا چاہیے۔ ورنہ پیشگی پھیلاؤ والا سوراخ بن جائے گا۔ فلٹنگ ڈرائیور ہولڈر (floating driver holder) سے مرکزی سیدھ میں چھوٹی موٹی فلٹیوں کو درست کیا جاتا ہے۔

بور کرنے کے لیے پہلے نامکمل سائز کا سوراخ یا مناسب کم پیا رنس کا بور کرتے ہیں۔ صحیح کٹائی کی رفتار، فیڈ اور بہتر ٹھنڈا کرنے اور چکنا ہٹ کا دھیان رکھنا چاہیے (T 102, 2)۔ فیڈ ہاتھ سے چلاتے ہیں۔ ساتھ ہی ٹیل شاٹ کی سپنڈل سیلور کو آہستہ آہستہ آگے چلا میں تاکہ سوراخ کی سطح کا معیار مطلوبہ معیار کے مطابق ہو۔

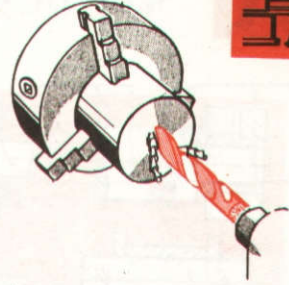


B 106, 1 - خرا د پر ٹرنس ڈرل سے سوراخ کرنا

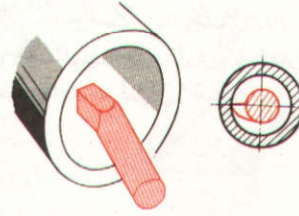


B 106, 2 - (بائیں) بورنگ ٹول سے بور کرنا۔

B 106, 3 - (دائیں) بورنگ ٹول کو مرکز پر سیٹ کرنا۔

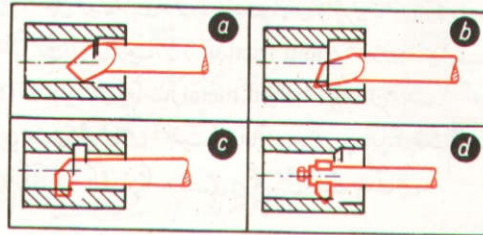

B 106, 4 - (a) بورنگ ٹولز۔ (b) اندرونی کھردری کٹائی والا ٹول۔ (c) اندرونی بلی ٹول۔

(d) مستطیل نامٹرا ہوا جھری کاٹنے والا ٹول۔ (e) ہٹ والی بورنگ سلاخ۔

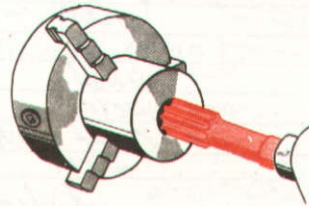


B 106, 5 - خرا د پر ریمنگ کرنا



خرادے ہوئے بور کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of Bores)

مائیکرومیٹر گہرائی گیج سے ناپنا : (B 107, 1)


جب عام گہرائی گیج کی درستی مطلوبہ درستی سے ناکافی ہو تو مائیکرومیٹر گہرائی گیج استعمال کی جاتی ہے۔ مائیکرومیٹر گہرائی گیج سے $\frac{1}{100}$ ملی میٹر تک پڑھا جاسکتا ہے۔ استعمال کے وقت آلے کی ٹیک کو جاب کی سطح کے ساتھ لگا کر تھمیل کو گھماتے ہیں۔ حتیٰ کہ سپنڈل کا کنارہ دوسری سطح کے ساتھ چھو جائے۔ اس کے بعد لاک لیور سے کس کر گیج کو جاب سے ہٹا کر پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اندرونی سیلور پر نمبروں کی گنتی دائیں سے بائیں کی جاتی ہے۔

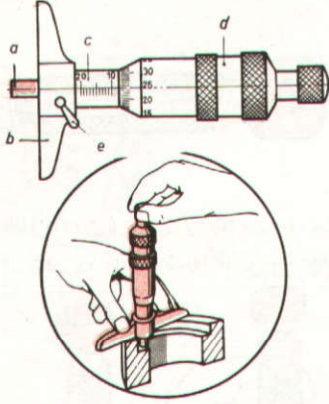

B 107, 1 - مائیکرومیٹر گہرائی گیج - (a) داخل ہونے والی سپنڈل (b) برج یا ٹیک (c) اندرونی بیرونی (d) تھمیل (e) لاک لیور

اندرونی مائیکرومیٹر سے ناپنا : (B 107, 2)


اندرونی مائیکرومیٹر کے دونوں سرے محدب نما ہوتے ہیں۔ 35 ملی میٹر سے 400 ملی میٹر تک ناپنے کے لیے مختلف پیمائشوں کے اندرونی مائیکرومیٹر ملتے ہیں۔ ناپنے کی درستی $\frac{1}{100}$ ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ استعمال کرتے وقت اندرونی مائیکرومیٹر کو بور میں سطح پر عموداً رکھیں زیریں سر اس سختی سے پکڑ کر دوسرے سرے کو آنا گھمائیں کہ مزید نہ گھوم سکے۔ پھر اسکو بڑے ہٹالیں اور پیمائش پڑھی جاسکتی ہے۔

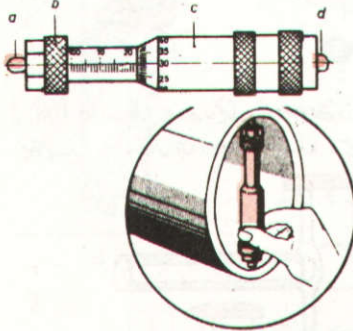

B 107, 2 - اندرونی مائیکرومیٹر - (a) داخل ہونے والی سپنڈل (b) لاکٹھ - (c) تھمیل - حساس پن (feeler pin)

ڈائیس انڈیکیٹر سے بور کو جانچنا :


پیمائشی ہیڈ جس کے ساتھ ایک ساکن اور دوسری حرکت کرنے والی سپنڈل لگی ہوتی ہیں، کو ڈائیس انڈیکیٹر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں (B 107, 4)۔ حرکت کرنے والی سپنڈل کی حرکت ڈائیس انڈیکیٹر کی حساس پن تک منتقل ہوتی ہے۔ استعمال کرتے وقت حرکت کرنے والی سپنڈل کو خاص پیمائش تک ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مائیکرومیٹر سنسپ گیج (snap gauge) یا رنگ گیج (ring gauge) استعمال ہوتی ہے (B 107, 3)۔ ڈائیس انڈیکیٹر کی سٹونی صفحہ پر سینٹ کرتے ہیں۔ جب انڈیکیٹر کو بور میں لگاتے ہیں تو سٹونی کی حرکت ایڈجسٹ کی ہوئی پیمائش سے کمی بیشی ظاہر کرتی ہے۔

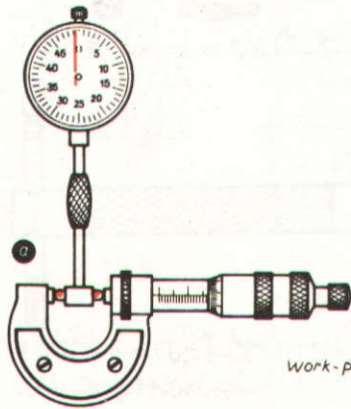

B 107, 3 - ڈائیس انڈیکیٹر سے بور کو جانچنا۔ (a) پیمائشی ہیڈ کو ایڈجسٹ کرنا، ڈائیس کی سٹونی کو صفحہ پر سینٹ کرنا۔ (b) بور کو جانچنا



B 107, 4 - پیمائشی ہیڈ - (a) گیج کی ساکن سپنڈل - (b) گیج کی حرکت کرنے والی سپنڈل - (c) سٹاپ ہیڈ (Stop head)

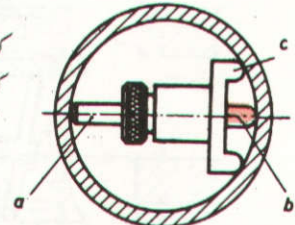



لمٹ گیج سے بور کو جانچنا : (Testing of bore with limit Gauge)

لمٹ پلگ گیج (B 108, 1) میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سائز کے مطابق 'گو' (go) اور 'ناٹ گو' (Not go) دو اطراف ہوتی ہیں۔ اس کی گوسائڈ کو بغیر زور لگائے بور کے اندر باسانی فٹ ہونا چاہیے۔ ناٹ گو سائڈ دی گئی گنجائشی پیمائش سے بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے بور میں فٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سائڈ کو بور کے ساتھ آہستہ سے لگانا چاہیے۔ B 108, 2

فلٹ لمٹ پلگ گیج (B 108, 3) (flat limit plug gauge) یہ بھی لمٹ پلگ گیج کی طرح ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ بور گول ہے یا نہیں فلٹ لمٹ پلگ گیج کے گو اور ناٹ گو اطراف کو باری باری بور میں مختلف جگہوں پر رکھ کر جانچتے ہیں۔

دستے والی پن پلگ گیج : (B 108, 4) اس گیج کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کے پچھلے سرے کو بور کے اندر داخل کر کے دستے کو پکڑ کر بور کے اندر جھولانے کی کوشش کی جاتی ہے (B 108, 5)۔


لمٹ پلگ گیج سے جانچنے کے اصول :

1 - بور اور لمٹ پلگ گیج کی جانچنے والی سطحوں پر عمدہ گرہیں کی جلی سی تہہ جھا دی جاتی ہے۔


2 - لمٹ پلگ گیج کو بور میں سیدھا داخل کرتے ہیں اور بور کے اندر نہیں چھوڑ دیتے۔

3 - لمٹ پلگ گیج اور جاب دونوں کا درجہ حرارت ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کہ عمل کے دوران گرم ہو جانے والے جاب کو ٹھنڈے لمٹ پلگ گیج سے نہیں جانچنا چاہیے۔ اس طرح اگر لمٹ پلگ گیج کو ایک لمحے کے لیے بھی بور میں رکھ چھوڑا جائے تو یہ بور میں جام ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر یہ بور میں پھنس جائے تو اس کو تھوڑے کی چوٹوں سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ بلکہ جاب کو تھوڑا سا گرم کر کے آدہ پر پس پر رکھ کر احتیاط سے باہر نکالنا چاہیے۔


4 - بند سوراخوں کو جانچنے کے لیے جھیری یا سوراخ والے لمٹ پلگ گیج استعمال کرتے ہیں تاکہ ہوا باسانی باہر نکل سکے۔

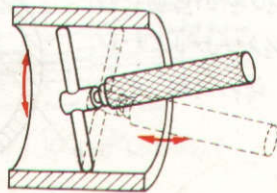


B 108, 5 - اگر دستے والی پن پلگ گیج کا ناٹ گو سر بور میں جھلایا جاسکے تو سمجھیں کہ بور بہت بڑا ہے۔

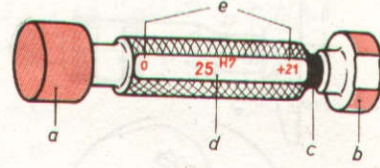


B 108, 1 - لمٹ پلگ گیج (a) گو (Go) حصہ - (b) ناٹ گو (Not Go) حصہ - لال نشان - (e) بنیادی سائز - (d) گنجائش (tolerances)

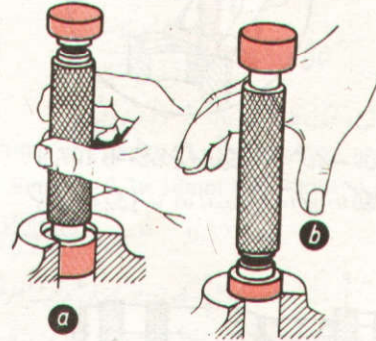

B 108, 2 - لمٹ پلگ گیج سے جانچنا (a) گو (Go) حصے کو زور کے بغیر داخل ہونا چاہیے۔ (b) ناٹ گو (Not Go) حصہ صرف ہلکا سا چھونا چاہیے۔

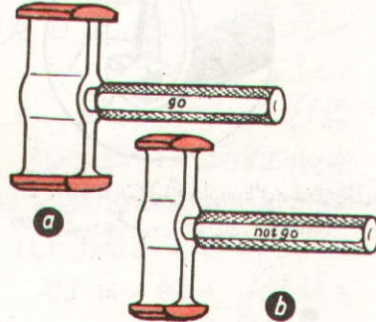

B 108, 3 - 100 سے 200 ملی میٹر تک فلٹ لمٹ پلگ گیج۔ (a) گو - (b) ناٹ گو

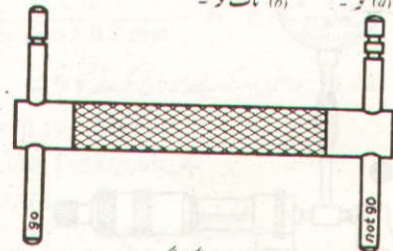


B 108, 4 - دستے والی پن پلگ گیج جو 200 ملی میٹر سے بڑی پیمائشوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔



3۔ اسلامی دار پُرزے بنانا : (Manufacture of Tapered Parts)


ٹیپرز (tapers) یعنی اسلامی دار خرا دے ہوئے ایسے پُرزے ہوتے ہیں۔ جن پر ترتیب وار قطر کا گھٹاؤ (reduction) ہوتا ہے۔ درکشاپ میں مخروطی چیزوں کو بھی ٹیپر کہا جاتا ہے۔ اسلامی دار پُرزوں یا اسلامی سوراخوں (B 109, 1) کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سیلنگ اور کسا (fastening) وغیرہ (B 109, 2)۔

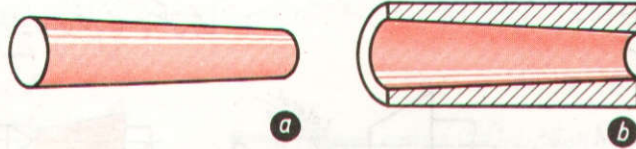


B 109, 1 - ٹیپر کی اقسام۔ (a) بیرونی ٹیپر۔ (b) اندرونی ٹیپر۔

ٹیپرز کے معیار مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اسلامی دار پُرزوں کے مختلف حصوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں (B 109, 3,.....6)۔
B 109, 2 - (دائیں) اسلامی دار پُرزوں کی مثالیں۔ (a) مخروطی کلچ۔


(b) کاؤنٹر سنک کیا ہوا پیچ۔ (c) سینٹر۔ (d) کاک (cock)

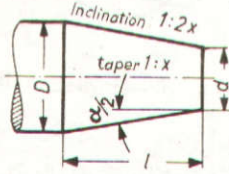


B 109, 3 - اسلامی دار پُرزوں کے حصوں کے نام
D = بڑا قطر؛ l = ٹیپر کی لمبائی؛ x:1 = ٹیپر
d = چھوٹا قطر؛ 2x:1 = جھکاؤ (Inclination)
 $\alpha/2$ = جھکاؤ کا زاویہ (جو خرا د مشین کی کمپاؤنڈ سلائیڈ پر باندھتے ہیں اور سینک ایگل کہلاتا ہے۔)

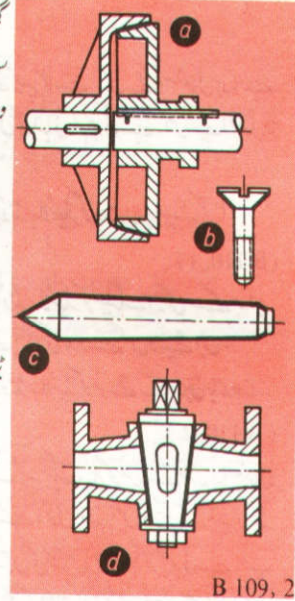


B 109, 2

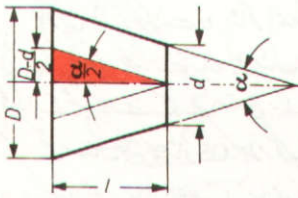

B 109, 6 - سینک ایگل $\alpha/2$ (جھکاؤ کا زاویہ)
ٹیپر کاٹنے کیلئے کمپاؤنڈ سلائیڈ پر باندھتے ہیں۔
سینک ایگل $\alpha/2 = \tan^{-1} (d/2) / (D/2)$ ہوتا ہے
 α ٹیپر کا زاویہ داس (vertex angle) ہوتا ہے۔

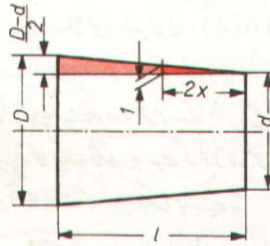

B 109, 5 - جھکاؤ $1 = \left(\frac{D}{2} - \frac{d}{2} \right) / l$ جھکا
مختف $2x:1$ ہے۔ جھکاؤ $2x:1$ کا مطلب یہ
ہے کہ $2x$ ملی میٹر کی لمبائی پر ٹیپر کا نصف قطر
1 ملی میٹر تبدیل ہوتا ہے۔

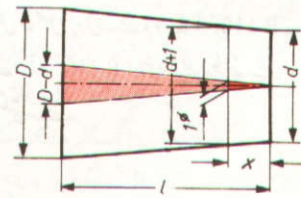

B 109, 4 - $\ell : (D-d)$ جس کا مختف
 $x:1$ ہے۔ ٹیپر $x:1$ کا مطلب یہ ہے کہ
 x ملی میٹر کی لمبائی پر ٹیپر کا قطر 1 ملی میٹر
تبدیل ہوتا ہے۔

مثال: مندرجہ ذیل معلوم کریں جبکہ بڑا قطر 50 ملی میٹر، چھوٹا قطر 45 ملی میٹر اور ٹیپر کی لمبائی 50 ملی میٹر ہے۔
(a) ٹیپر $1:x$ b. جھکاؤ $1:2 \times$ c. سینک ایگل $\alpha/2$

معلوم: $D=50\text{mm}$, $d=45\text{mm}$, $\ell=50\text{mm}$

حل $50 = 1:10$ (or Inclination = $1:2 \times 10 = 1:20$)

1:10 کا مطلب یہ ہوا کہ 10 ملی میٹر کی لمبائی پر قطر کا سائز 1 ملی میٹر تبدیل ہوتا ہے۔

b) Inclination: $\frac{D-d}{2} : \ell = \frac{50-45}{2} : 50 = 1:20$ (or Inclination = $1:2 \times 10 = 1:20$)

c) Setting angle $\tan \alpha/2 = \frac{D-d}{2\ell} = \frac{50-45}{2 \times 50} = 0.05$

ٹینجینٹ کی جدول کے مطابق 0.05 زاویہ $5^\circ 44'$ بنتا ہے۔



(Manufacture of Tapers) سلامی خرا دنا

گھومنے والیں مخروطی اشیاء مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں۔

کمپاؤنڈ سلائیڈ (compound slide) سے سلامی خرا دنا۔ (B 110, 1)

کمپاؤنڈ سلائیڈ کو سلامی کے جانبی خط (lateral arc line) کی سمت میں باندھنا چاہیے۔ یہ طریقہ زاویہ منفرجہ پر پتلے ٹیپر کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں فیڈ ہاتھ سے چلائی پڑتی ہے۔ اس لیے جاب کی سطح بہت صاف نہیں ہوتی۔ کمپاؤنڈ سلائیڈ کی چال کی لمبائی کم ہوتی ہے۔ اس لیے اصولی طور پر صرف چھوٹی سلامیاں ہی خرا دی جاسکتی ہیں۔


کمپاؤنڈ سلائیڈ کو درجوں پر سیٹ کرنا۔

(B 110, 1)


کمپاؤنڈ سلائیڈ کو سینٹرنگ ایگل کے برابر ترجھا کر کے پیچ کی مدد سے کس دیتے ہیں۔ کمپاؤنڈ سلائیڈ کو نمونے کے مطابق باندھنا۔

(B 110, 2)

ایک ٹیپر بلاک گینج کو نمونہ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ٹول ہولڈر میں ڈائیل انڈیکیٹر کو کپڑ لیتے ہیں۔ جس کی حساس پن نمونہ کو چھوتی ہے۔ جب سیٹ کی ہوتی کمپاؤنڈ سلائیڈ کو سلامی کے لغبی خط

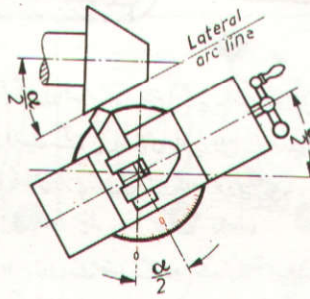

B 110, 1 - کمپاؤنڈ سلائیڈ کی مدد سے سلامی خرا دنا۔

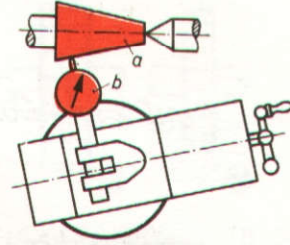

B 110, 2 - نمونہ کے مطابق سینٹرنگ کرنا۔

(a) ٹیپر بلاک گینج
(b) ڈائیل انڈیکیٹر


کے ساتھ ساتھ چلایا جائے تو ڈائیل انڈیکیٹر کی سوئی پر کوئی حرکت نظر نہیں آنی چاہیے۔

ٹیل شاک سینٹر کو ہٹا کر باندھنے سے سلامی خرا دنا : (B 110, 4)


اگر ٹیل سینٹر کو مرکز سے دور ہٹا کر باندھ کر ٹول اوڈے (carriage) کو لمبے رخ چلائیں تو مخروطی شکل حاصل ہوتی ہے (B 110, 3 & 4) لمبائی کے 1/50 ویں حصہ سے زیادہ ٹیل شاک سینٹر کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ ورنہ خرا د کے سینٹر صحیح پکڑ نہیں کرتے۔ (B 110, 5) اس لیے یہ طریقہ لمبے اور کم قطر کے ٹیپر کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خود کار لمبی فیڈ لگائی جاسکتی ہے۔ ٹیل شاک سینٹر کا ہٹاؤ OS معلوم کرتے وقت دو امکانات کا خیال رکھنا چاہیے۔

(a) سینٹروں کا درمیانی فاصلہ 'L' سلامی کی لمبائی 'ℓ' کے مطابق ہوتا ہے۔ (شاذو نادر) (B 110, 3)


(b) سلامی کی لمبائی 'ℓ' سینٹروں کے درمیانی فاصلہ 'L' سے چھوٹی ہوتی ہے۔ (B 110, 4)

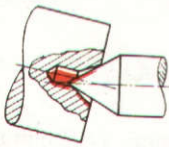

B 110, 5 - اگر ٹیل شاک کو زیادہ ہٹا دیا جائے تو سینٹر کی پکڑ کمزور پڑ جاتی ہے۔

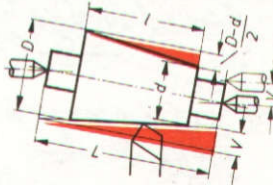

B 110, 4 - سلامی کی لمبائی سینٹروں کے درمیانی فاصلے سے کم ہے۔

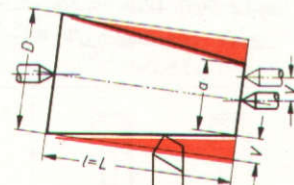

B 110, 3 - سلامی کی لمبائی سینٹروں کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔

$$OS = \frac{D-d}{2} \times \frac{L}{\ell} \text{ mm}$$

مثال : OS معلوم کریں جبکہ :

D = 50mm, d = 47mm, L = 200mm, ℓ = 100mm. معلوم :

$$OS = \frac{D-d}{2} \times \frac{L}{\ell} = \frac{50-47}{2} \times \frac{200}{100} = 3\text{mm. حل}$$

$$OS = \frac{D-d}{2} \text{ mm.}$$

مثال : OS معلوم کریں جبکہ :

D = 60 mm, d = 56 mm, معلوم :


$$OS = \frac{D-d}{2} = \frac{60-56}{2} = 2\text{mm. حل}$$



ٹیپر ٹرننگ ایچمنٹ سے سلامی خراونا : (Taper turning with the taper turning attachment)

ٹیپر ٹرننگ ایچمنٹ جو بعض خراومشینوں کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے۔ 10 درجے تک کے سیننگ اینگل پر خود کار فیڈ سے اندرونی اور بیرونی سلامی خراونے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ (B 111, 1)



ٹیپر گائیڈ بار ایک نقطے کے گرد ٹیپر ایچمنٹ پر گھومتی ہے۔ ٹیپر ایچمنٹ ایک کھینچنے والی سلاح (pull rod) اور ایک ٹریسل (trestle) کے ساتھ ہیڈ پر مضبوطی سے بندھی رہتی ہے۔ کیڑی آڑی فیڈ سے چلتی ہے۔ جھکی ہوئی ٹیپر گائیڈ بار بیک وقت کراس سلائڈ ٹیک کو آڑی حرکت دیتی ہے۔ اس حرکت کے لیے کراس فیڈ سکر کو پہلے ڈھیلا کر دینا چاہیے۔ کٹ کی گہرائی مقرر کرنے کے لیے کمپاؤنڈ سلائڈ آڈی کو 90 درجے پر گھمانا چاہیے۔ ٹیپر گائیڈ بار کو سیٹ کرنا : ٹیپر ایچمنٹ پر درجے لگے ہوتے ہیں ٹیپر گائیڈ بار کو ٹیپر سیننگ اینگل کے مطابق سیٹ کر کے دو ہیچوں سے کس دیتے ہیں۔

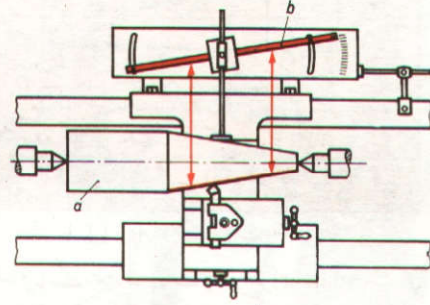

B 111, 1 - ٹیپر ٹرننگ ایچمنٹ سے ٹیپر کاٹنا۔ (a) چاب۔
(b) ٹیپر گائیڈ بار

سلامی خراونے کے اصول :

- 1- ٹول کی دھار کو سینٹر کی اونچائی کے بالکل برابر باندھنا چاہیے۔ بصورت دیگر باوجود کمپاؤنڈ سلائڈ ٹیل شک یا ٹیپر گائیڈ بار کے صحیح باندھ جانے کے سلامی صحیح نہیں کٹے گی۔
- 2- کمپاؤنڈ سلائڈ آڈی سے مرکوزوں کے درمیان سلامی کاٹنے وقت سینٹروں یا مرکوزوں کا صحیح سیدھ میں ہونا ضروری ہے بصورت دیگر باوجود کمپاؤنڈ سلائڈ کو صحیح باندھنے کے سلامی غلط ہو جائے گی۔
- 3- اگر ٹائٹ ہوئے ٹیل شک سینٹر کے طریقے سے بہت سے یکساں ٹیپر والے چاب بنانے ہوں تو چاب کی لمبائی اور مرکز یا سینٹر کے پورا رخ کی گہرائی یکساں ہونی چاہیے۔
- 4- جب ٹیپر ایچمنٹ استعمال کرتے ہیں تو مل کر چلنے والے حصوں (gliding parts) کو اچھی طرح چکمانے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

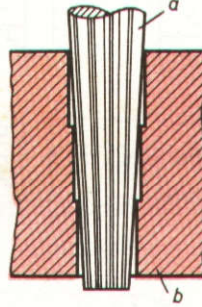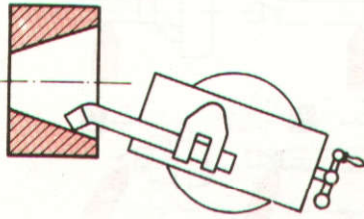

B 111, 2 - (بائیں) اندرونی سلامی کاٹنا

B 111, 3 - (دائیں) بیڑے سلامی سوراخوں کو درجے دار رف پر مانا

(a) سلامی ریمیر (taper reamer) - (b) چاب

اندرونی سلامی خراونا :

بورنگ کے لیے بورنگ ٹول یا بورنگ سلاح استعمال کرتے ہیں۔ سلامی سوراخوں کو سلامی ریمروں سے ریمنگ بھی کر سکتے ہیں۔ لمبی سلامی کاٹنے میں بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے بور کو پہلے کھردرا سلامی خراوتے یا درجے دار کھردری ڈرننگ کرتے ہیں (B 111, 3)۔ ایسی صورت میں درجوں (steps) کی پیمائش ایسی رکھنی چاہیے جس سے ریمبر ہر جگہ سے برابر کاٹ سکے اور درجے ریمنگ کے دوران مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ چھوٹے اور باریک سلامی سوراخوں کو کھردری درجے دار ڈرننگ کے طریقے سے نہیں بناتے۔



خراؤ کے سینٹر بنانا : (Manufacture of Lathe Centre)


مثال :

ورک آرڈر : خراؤ کا ایک سینٹر بنانا مقصود ہے۔ ورکشاپ ڈرائنگ یا خاکہ پر پیمائش بغیر ± 0.5 گنجائش (Dimension without tolerance) کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیمائش جن پر گنجائش نہیں لکھی گئی ان پر ± 0.5 کی بیشی کی اجازت ہے۔

خراؤ کے سینٹر کے لیے C100W1 ٹیپر ریل بننا چاہیے جو کہ اول درجہ کا ٹول سٹیل ہے۔ جس میں 1 فی صد کاربن ہوتی ہے۔

خراؤ کا سینٹر ہلکتے وقت مارس ٹیپر کی فٹ (fit of morse taper) کے علاوہ ٹیپر شینک (taper shank) کے ساتھ سینٹر کی نوک کی سیدھ درست ہونے کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اس لیے سینٹر کی نوک خراؤ کے لیے اس کے ٹیپر شینک کو خراؤ کی سپنڈل کے ٹیپر سورخ میں پھنسا دیں گے۔ ضرورت پڑنے پر آڈاپٹر (Adapter) سے بھی پکڑ سکتے ہیں۔


B 112, 1 - درکشاپ ڈرائنگ

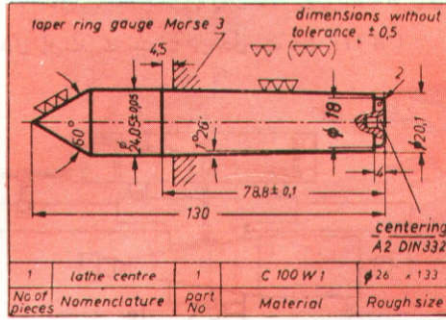

ترتیب عمل :


عمل	ٹول
1 مکمل لمبائی خراؤنا	بغلی ٹول
2 ایک فیس کو سینٹر ڈرل کرتا	سینٹر ڈرل
3 کھردری اور ختمی کٹائی $\phi 24.05$	کھردری اور ختمی کٹائی کے ٹول
4 کھردری اور ختمی مارس ٹیپر بنانا	کھردری اور ختمی کٹائی کے ٹول
5 18 خراؤنا اور نصف قطر خراؤنا	ختمی ٹول اور دستی ٹول
6 نوک کی کھردری اور ختمی کٹائی	کھردری اور ختمی کٹائی کے ٹول
7 نوک کو سختانا اور آبی تاؤ دینا اور سان پر رگڑنا	

ناپنے اور جانچنے والے آلات : سٹیل کا پیمائش اور ٹیپر کیلپس، مائیکرو میٹر، گولائی گیج، بیول پروڈیکٹر، ٹیپر رینگ گیج مارس نمبر 3۔

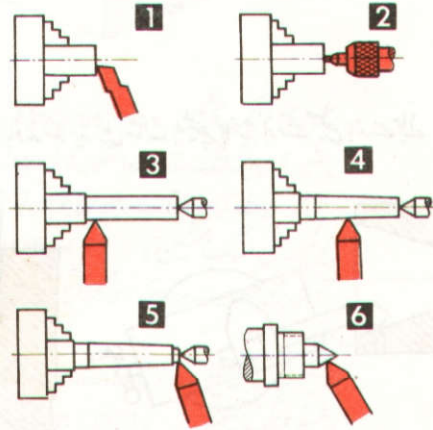


خراؤ کے سینٹر کو ناپنا اور جانچنا :

قطر اور لمبائی کو مائیکرو میٹر یا ورنیر کیلپس سے ناپتے ہیں۔ ٹیپر نوک کو بیول پروڈیکٹر سے ناپتے ہیں (B 112, 2) ٹیپر رینگ گیج مارس نمبر 3 (Taper ring gauge) (B 112, 3) سے سینٹر کے مخروطی حصے (taper shank) کو جانچتے ہیں۔

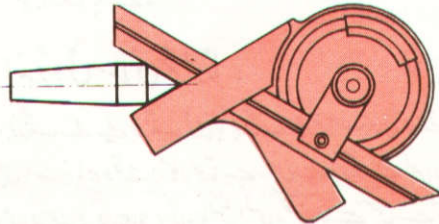

B 112, 2 - بیول پروڈیکٹر سے ناپنا

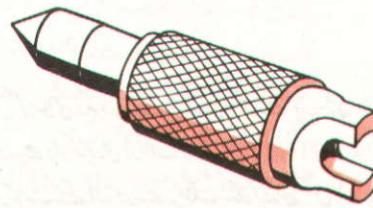


B 112, 3 - ٹیپر رینگ گیج سے سینٹر کے مخروطی حصے کو جانچنا



زاویوں کو ناپنا اور جانچنا : (Measuring & Testing of angles)

دوسرے خطوط مستقیم یا سطحوں کے سمتی فرق کو زاویہ کہتے ہیں۔ (B 113, 1)
 سمتی فرق کو زاویہ ناپنے کی اکائی "درجہ" (Degree) میں ناپتے ہیں۔ (B 113, 2)
 ایک درجہ $(1^\circ) = 60$ منٹ $(60')$
 ایک منٹ $(1') = 60$ سیکنڈ $(60'')$
 ایک زاویہ قائمہ میں 90 درجے ہوتے ہیں۔
 جہتی میں زمین پر پیمائش کیلئے 360 درجے (پُرانی ڈگری) کی بجائے 400^g (نئی ڈگری) استعمال ہوتی ہے۔

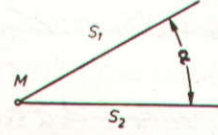

B 113, 1 - S1 اور S2 کا سمتی فرق زاویہ ہے
 S1 اور S2 اطراف کا نقطہ راس M کہلاتا ہے۔

ایک نئی ڈگری $(1^g) = 100$ نئے منٹ (100^c)

ایک نیا منٹ $(1^c) = 100$ نئے سیکنڈ (100^{cc})

نئے زاویہ قائمہ کی مقدار بھی 100 نئی ڈگری 100^g کے برابر ہوتی ہے۔

زاویے ناپنے کے غیر تغیر پذیر زاویوں والے (fixed angle) آلات :

اکثر اوقات ورکشاپوں میں زاویوں کی مندرجہ ذیل مقدار پر پیمائشیں استعمال کی جاتی ہیں یعنی

$135^\circ, 120^\circ, 90^\circ, 60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$

زاویہ قائمہ کو جانچنے اور اس کی مارکنگ کیلئے 90 درجے کا گنیہ استعمال کیا جاتا ہے (B 113, 3) درست کی مختلف ضروریات کے تحت درست کے لحاظ سے گنیہ چار درجوں کے ہوتے ہیں۔ سلامی کنارے والے گنیہ


(Bevelled Edge Squares) میاری گنیہ (Standard squares)

عام گنیہ - I اور عام گنیہ - II


گنیہ کی درست یا قاعدگی سے چیک کرتے رہنا چاہیے۔ گنیہ کی آزمائشی آئے (B 113, 4) کی مدد سے 90 درجے کے گنیہ کی بالکل صحیح آزمائش کی جاسکتی ہے۔ آزمائش کرنے کیلئے گنیہ کو آزمائشی سلنڈر کی سطح کے ساتھ لگا کر اس طرح رکھتے ہیں کہ روشنی نظر نہ آئے۔ سلنڈر کو اسی جگہ پر پیچوں کی مدد سے جکڑ دیتے ہیں۔ گنیہ کو اگر سلنڈر کی دوسری طرف سطح کے ساتھ لگا کر رکھیں اور اگر روشنی کا خلا نظر آ جائے تو آزمائش کیے جانے والے گنیہ میں غلطی دوگنا ہوگی۔ ایک حوالہ جاتی گنیہ بھی جانچنے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (B 113, 5)

استعمال کرتے وقت گنیہ تراچھا نہیں رکھنا چاہیے (B 113, 6)


علاوہ ازیں غیر تغیر پذیر زاویوں والے گنیہ مثلاً مسدس گنیہ 120 درجے اور مائٹر گنیہ 135 درجے کے بھی ہوتے ہیں۔ تیکھے زاویوں والی جابوں کے زاویے جانچنے کے لیے سانچے (template) بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ (B 113, 7)

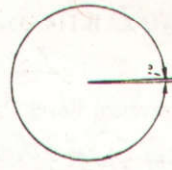


B 113, 2 ایک درجہ کم از کم زاویے کا 360 وال حصہ ہوتا ہے۔

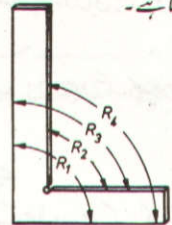


B 113, 3 - چاروں آزمائشی امکانات میں سے زاویے R3 اور R4 کی نسبت زاویے R1 اور R2 زیادہ صحیح و درست ہیں۔

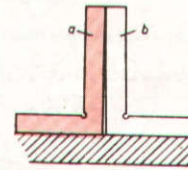



B 113, 5 - مستطیل گنیہ کو حوالہ جاتی گنیہ (reference square) سے آزمائش۔
 (a) آزمائشے جانے والا گنیہ۔ (b) حوالہ جاتی گنیہ۔

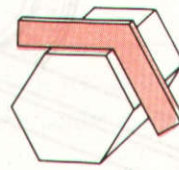

B 113, 7 - 120 کے گنیہ سے جانچنا۔

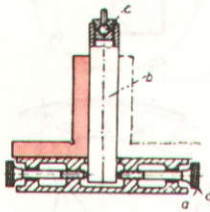

B 113, 4 گنیہ کا آزمائشی آلہ۔
 (a) بنیادی پلیٹ۔ (b) نٹ سلنڈر
 (c) گول جوائنٹ (Ball joint)
 (d) ایڈجسٹبل سکرپو۔

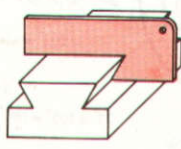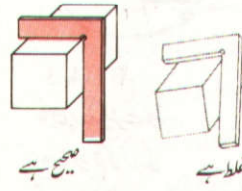

B 113, 9 - سانچہ (Template) سے جانچنا



B 113, 8 - 135 کے مائٹر گنیہ (miter square) سے جانچنا



زاویے ناپنے اور جانچنے کے ترتیب پذیر آلات : (Adjustable angle-testing & measuring instruments)

بیول (Bevel) (B 114, 1) کے دو ترتیب پذیر بازو ہوتے ہیں۔ بیول زاویوں کے موازنہ اور انتقال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

زاویے کی عددی پیمائش لینے کے لیے درجہ دار قوس والے آلات استعمال ہوتے ہیں۔


پلین پروٹریکٹر (B 114, 2) پر مکمل درجے پڑھے جاسکتے ہیں۔ اچھے قسم کے پروٹریکٹر ہر درجے کی چوتھائی تک صرف اندازاً ہی پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے اس پریسنگ نہیں کرنی چاہیے اگر جانب کو حرکت کرنے والے ہیلڈ کے بائیں جانب رکھا جائے (B 114, 3) تو خواندہ درجے 180 درجوں میں سے تفریق کر کے زاویہ کا سائز حاصل کریں گے۔

یونیورسل بیول پروٹریکٹر (B 114, 4) (Universal Bevel Protractor) پلین پروٹریکٹر کی نسبت یہ پروٹریکٹر زیادہ درست اور کثیر الاستعمال ہوتا ہے۔ ورنیر سکیل (vernier scale) کے ذریعے اس کی درستگی 5 منٹ تک بڑھائی گئی ہے۔ حرکت کرنی والا بازو (moveable blade) ہر ایک زاویہ پر باندھا جاسکتا ہے۔ اس کی مین سکیل (main scale) کو چار قائمہ زاویوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ورنیر سکیل پر صفر درجے کے دائیں اور بائیں جانب 23 درجوں تک پھیلا ہوتا ہے۔ یہ 23 درجے بارہ حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔

اس لیے ہر ایک حصہ $1 \frac{11}{12} = \frac{23}{12}$ درجے اگر مثال کے طور پر ورنیر سکیل کا صفر درجہ مین سکیل کے صفر درجے کے بالکل سامنے ہو تو ورنیر سکیل کے پہلے درجے کے نشان اور مین سکیل کے نزدیک ترین نشان کے درمیان $5' = \frac{1}{12}$ کا فرق ہوگا۔ اس طرح سے $5'$ تک زاویہ کی پیمائش کر سکتے ہیں۔

B 114, 4 - یونیورسل بیول پروٹریکٹر (Universal bevel Protractor)
(a) ساکن بڑا بازو (fixed main blade) (b) ساکن معاون بازو (fixed auxiliary blade) (c) حرکت کرنے والا بازو (moveable blade) (d) مین ساکن بازو کے ساتھ بڑی ہوئی مین سکیل۔ (e) حرکت کرنے والے بازو کے ساتھ چڑی ہوئی ورنیر سکیل۔ (f) حرکت کرنے والے بازو کو لاک کرنے والا پیچ۔

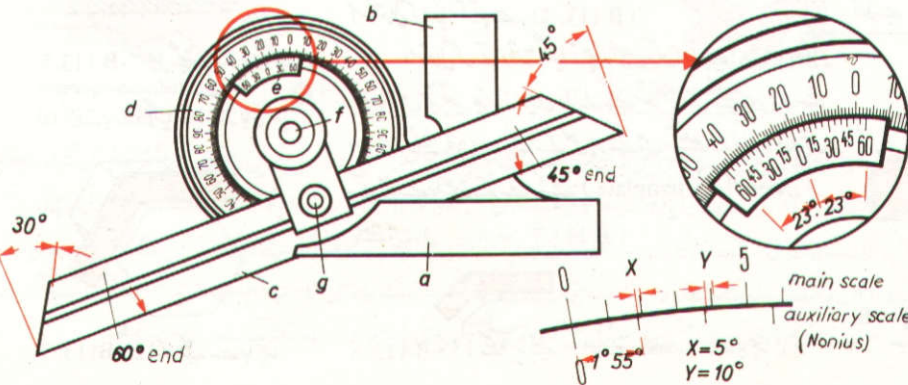


B 114, 3
پلین پروٹریکٹر سے ناپنا۔
(a) زاویہ θ کی خواندگی
قیمت $\alpha = 72^\circ$ زاویہ
 $108^\circ = 72^\circ - 180^\circ =$
(b) زاویہ θ کی خواندگی
قیمت $\alpha = 105^\circ$ زاویہ
 $75^\circ = 105^\circ - 180^\circ =$




یونیورسل بیول پروٹریکٹر سے ناپنا :

وزیر کیل کے صفر کے نشان کے ساتھ میں کیل پر تمام درجے پڑ جاتے ہیں۔ (B 115, 1...4) اس طرح سے خواندگی سیدھی طرف (clock wise) اور اٹھی طرف (anti - clock wise) دونوں اطراف پر پڑھ سکتے ہیں۔ زاویے کے منٹ پڑھنے کے لیے وزیر کیل کے صفر کے نشان سے میں کیل کے درجوں والی سمت میں ہی پڑھیں گے۔ (B 115, 1...4)



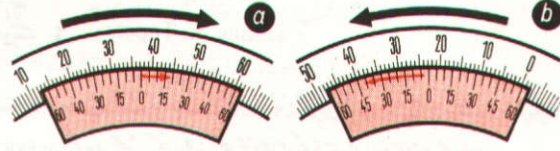


B 115, 1 - یونیورسل بیول پروٹریکٹر پڑھنے کی اطراف۔ (a) سیدھی سمت (clock wise) میں پڑھنا۔ خواندگی کی مقدار $37^{\circ} 20'$ (b) اٹھی سمت (anti clock wise) میں پڑھنا: خواندگی کی مقدار $22^{\circ} 40'$

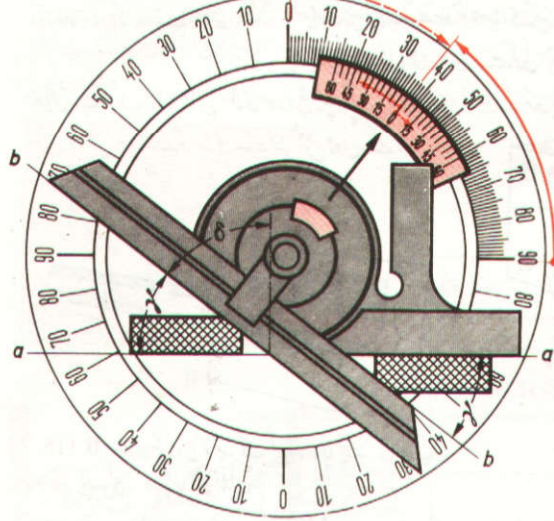

B 115, 3 - منفرد زاویہ (obtuse angle) ناپتے وقت حالت آغاز ہمیشہ 90° ہوتی ہے کیونکہ منفرد زاویہ کی صحیح خواندگی کے لیے زاویہ قائمہ (Right angle) اور حادہ (acute angle) میں منقسم ہو جائیں گے۔ زاویہ B کی خواندگی: حالت آغاز 90° سیدھی سمت $B = 67^{\circ} 20' - 90^{\circ} = -22^{\circ} 40'$ اٹھی سمت $B = 157^{\circ} 20' - 90^{\circ} = 67^{\circ} 20'$ زاویہ γ کی خواندگی: حالت آغاز 0° اٹھی سمت $\gamma = 22^{\circ} 40' - 180^{\circ} = -157^{\circ} 20'$

B 115, 2 - یونیورسل بیول پروٹریکٹر کو سیٹ کرنا اور پیمائش کرنے کی حالت آغاز۔ (a) ٹیک لگانے کے ساکن بازو کا کنارہ (b) حرکت کرنے والے بازو کا کنارہ۔ زاویہ γ کو پڑھنا۔ حالت آغاز 0° سیدھی سمت۔ $\gamma = 37^{\circ} 20'$ زاویہ δ کو پڑھنا: حالت آغاز 90° اٹھی سمت $\delta = 52^{\circ} 40'$ (90 سے آگے گنتی کریں)

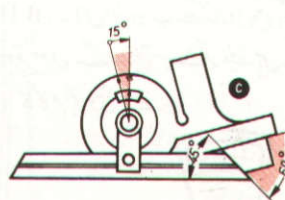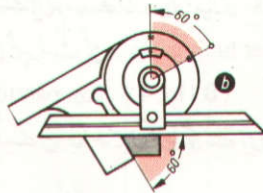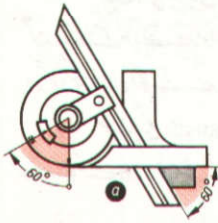


B 115, 4 - (a) ساکن بین بازو کا استعمال۔ حالت آغاز 0° اٹھی سمت $b = 60^{\circ}$ ساکن معاون بازو کا استعمال۔ حالت آغاز 90° اٹھی سمت $c = 30^{\circ}$ حرکت کرنے والے بازو پر 45° والے کنارے کا استعمال۔ حالت آغاز 0° سیدھی سمت 15° خواندگی کی قیمت میں 45° جمع کیے جائیں گے۔

منٹری بیول پروٹریکٹر (The Optical bevel protractor)

اس میں ایک تکبیری عدسہ (magnifying lense)

خواندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خواندگی کی درستی 5 منٹ تک ہوتی ہے۔


B 115, 5 - منٹری بیول پروٹریکٹر (a) ساکن بازو۔ (b) حرکت کرنے والا بازو۔ (c) درجہ دار بازو۔ (d) درجے پڑھنے کا تکبیری عدسہ۔ (e) لاک بیو۔

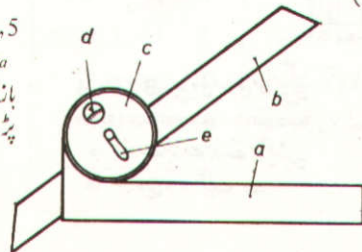




سلائی جانچنے کے طریقے : (Testing of Tapers)

اگر سلائی اور سلائی سوراخ کو ایک دوسرے میں فٹ کیا جائے تو ان کا مخروطی پن ایک سا ہونا چاہیے۔ سلائی کی کام کرنے کی صلاحیت (serviceability) کو جانچنے کے لیے صحیح مخروطی پن کوڈ ہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ سلائی کا مخروطی پن بڑے قطر 'D'، چھوٹے قطر 'd' اور لمبائی 'L' کی پیمائشوں سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ان پیمائشوں کو ناپنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مخروطی پن کے ساتھ ساتھ مجوزہ پیمائشوں والے ٹیپر رینگ گج (taper ring gauges) سے جانچا جاتا ہے۔

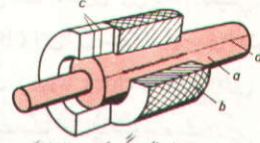


B 116, 1 - ٹیپر رینگ گج کے ساتھ ٹیپر آزمائش کرنا۔ (a) سلائی والا چاب (b) ٹیپر رینگ گج۔ (c) چھوٹے نشان (d) - (tolerance) ملنے والا خط۔

معیاری ٹیپر گجوں کے ساتھ معیاری ٹیپر جیسے مارس ٹیپر (Morse taper) اور میٹرک ٹیپر (Metric taper) جانچے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی منفرد پیمائشیں نہیں ناپتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سلائی افقی ٹیپر رینگ گج کے مطابق ہے (B 116, 1) یا سلائی سوراخ ٹیپر رینگ گج (B 116, 2) کے مطابق ہے۔ اگر ٹیپر رینگ گج میں گنجائشی نشان (tolerance mark) تک سلائی داخل ہو جائے تو سلائی کے قطر صحیح ہوں گے۔

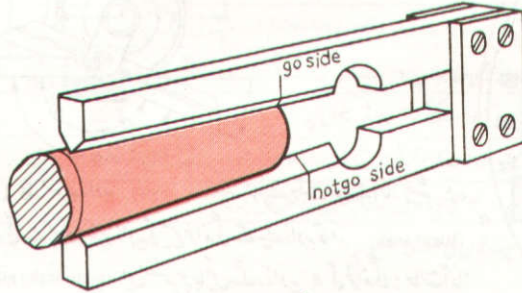


B 116, 3 - چھوٹی ٹیپر گج کے ساتھ خلا سے روشنی گزرنے کے طریقے (Light gap method) سے سلائی کو جانچنا۔

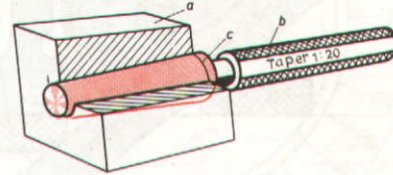

B 116, 2 - سلائی سوراخ کو ٹیپر رینگ گج سے جانچنا۔ (a) چاب (b) ٹیپر رینگ گج۔ (c) گنجائشی نشان۔

جانچنے سے پہلے چاب اور جانچنے والے آلے کی سلائی کی سطحوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ سلائیوں کا صحیح ملاپ (contact) رگڑ کے طریقے سے ہی تعین کیا جاتا ہے۔ چاب یا گج کی سلائی سطح پر لمبائی کے رخ 90° کے ہٹاؤ پر پرنس سے دو خطوط لگائیں گے۔ چاب کو گج میں لگا کر خطوط سے دباؤ کے ساتھ گھمائیں گے۔ اگر خطوط کیساں مدھم ہو جائیں تو سلائی کا ملاپ صحیح ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ملاپ صحیح نہیں ہوگا۔

ایک افقی ٹیپر گج بھی جانچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں (B 116, 3)۔ اس میں دو سیدھے کناروں میں گھری ہوئی ذوزنقہ نما خلا میں روشنی گزرنے کے طریقے سے موازنہ کرتے ہیں۔ سیدھے کناروں کو معیاری سلائی یا دو قرصوں کے مطابق سیٹ کر لیتے ہیں۔ گو (Go) اور ناٹ گو (NotGo) دو گنجائشی نشان لگانے سے یہ گج ٹیپر لمٹ گج (taper limit gauge) کا کام بھی دیتی ہے۔

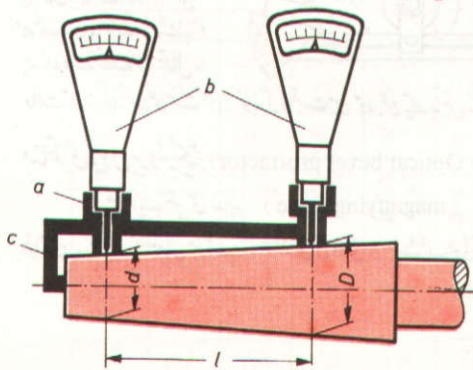


موازنہ گج (comparator gauge) (B 116, 4) سے 6 سے 120 ملی میٹر تک قطر کے بیرونی سلائیوں کو جانچ سکتے ہیں۔

B 116, 4 - بیرونی سلائی موازنہ گج (comparator external taper gauge)

(a) بازو سے جڑے انڈیکسٹر - موازنہ گج - (b) ٹیک (Stop) (c)



سلاخی سوراخوں کے لیے سوراخ کرنا : (Manufacture of holes for taper pins)

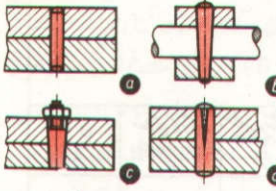

B 117.1 - مختلف سلاخیوں کے جوڑے
(a) پیلن سلاخی - (b) سلاخی سلاخی - (c) پچھڑی دار سلاخی سلاخی (اندرونی پچھڑی دار سلاخی کو ڈھیلہ کرنے کے لیے پچھڑیاں استعمال ہوتی ہیں) - (d) جھری دار سلاخی


سلاخی سلاخیوں پر زوں کو مطلوبہ حالتوں میں مضبوطی سے جوڑنے اور غصہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں (B 117.1) بہت اچھی فٹنگ (Fitting) حاصل کرنے کیلئے سلاخی اور سوراخ کی سطح بہت ملا ہونی چاہیے۔

مثال :


ورک آرڈر : سلاخی سلاخی کے ذریعے دو شاخہ (fork) میں کا بلہ لگانا (B 117.2)۔ سلاخی سلاخی لگانے کے لیے سوراخ کرنے ہوں گے۔ سلاخی سلاخی میں معیاری بنائی جاتی ہیں۔ سلاخی کی مقدار 1 : 50 رکھی جاتی ہے۔ سلاخی سلاخی 32x5 لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبائی 32 ملی میٹر اور قطر 5 ملی میٹر ہوگا۔ دیے گئے قطر کا بنیادی سائز (nominal size) سلاخی کے صرف پتلے کنارے والے قطر کیلئے ہوتا ہے کیونکہ ایک جیسے بنیادی قطر کی کسی بھی لمبائی کی سلاخیوں کے لیے سوراخ کرنے کے واسطے یہی سائز لیا جاتا ہے۔

ترتیب عمل

عمل	ٹولز
1 مارکنگ اور مرکز پر نشان لگانا	گنیہ، سکریپر، سینٹر پین
2 سوراخ کرنا : (کا بلہ اور دو شاخہ (fork) میں ایک ساتھ سوراخ کرنا چاہیے)۔	ٹوئیٹ ڈرل 4.5N HSS
3 سوراخ کی رینگ کرنا۔	ٹیپر ریمر
نانپنے والے آلات : ورنیر کیلیپر، سٹیل پیانر رول۔	

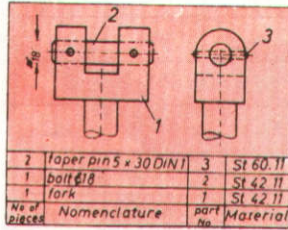


B 117.2 - ورشاپ ڈرائنگ

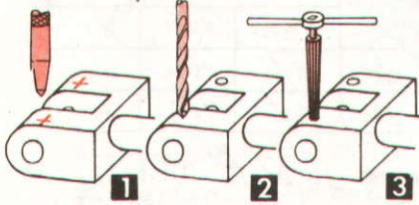


سلاخیوں کے لیے سوراخ کرنا :

چھوٹے قطر کے برابر پہلے کھردرے سوراخ کیے جاتے ہیں اور پھر ٹیپر ریمر کے ساتھ ہاتھ سے رینگ کرتے ہیں۔ چھوٹے ٹیپر ریمروں پر پانچ کٹائی کی دھاریں اور بڑے ریمروں پر سیدھی یا بل دار جھریاں (flutes) ہوتی ہیں۔

سلاخی d سلاخی	د	ٹی میٹر میں ریمر کی پیمائش D	ٹی میٹر میں ریمر کی پیمائش d
2	1.9	2.74	42
3	2.9	3.96	53
4	3.9	5.2	65
5	4.9	6.44	77
8	7.9	10.32	121
10	9.9	12.76	143
16	15.84	20.16	214

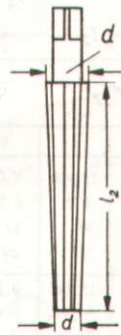

B 117.3 - سلاخی سلاخی
(a) لگانا۔ (b) سلاخی سلاخی
سلاخی کا ٹھونک کر دھکیلنے
والا حصہ۔

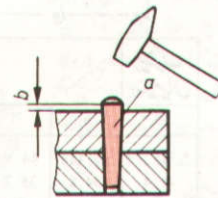

سلاخیوں کے سوراخوں کو جانچنا :


سلاخی سلاخی کو تھوڑی کی چوٹ سے سوراخ کے اندر پھنساتے ہیں۔ ٹائٹ فٹ (tight fit) کو پرکھنے کے لیے سلاخی کو ہاتھ سے دبا کر داخل کرنے سے یہ صرف 3 سے 4 ملی میٹر باہر رہنی چاہیے۔ بعد ازاں تھوڑے کی مدد سے ٹھونک دیتے ہیں۔



T 118,1 - سلامیاں (Tapers) اور ان کے استعمال

سلامی x:1	سلامی کا زاویہ (taper angle) α	مشین پر سٹنگ اینگل $\alpha/2$	سلامی کے استعمال کی مثالیں :
0.289:1	120°	60°	مرکزی سوراخوں کے لیے محفوظ کاؤنٹر سنگنگ
0.500:1	90°	45°	والو کی مخروط پر، پسٹن راڈ کے کھوؤں پر
0.866:1	60°	30°	پائپوں پر ہلکے مخروطی جوڑوں کی سیلنگ - ۷ نہا جھریاں - مرکزی سوراخوں، سنسٹروں کی نوکوں پر
1.50:1	36° 52' 11"	18° 26' 6"	پائپوں پر بھاری مخروطی جوڑوں کی سیلنگ -
3.429:1	16° 36'	8° 18'	ملنگ سپینڈل ہیڈ بمطابق DIN 2080 ملنگ ٹولز DIN 2079
4:1	14° 15'	7° 7' 30"	مشین ٹولز بنانے کی صنعت میں کپٹنے والے ٹولز (chucking tools) اور سپینڈل ہیڈز پر -
5:1	11° 25' 16"	5° 42' 38"	با آسانی الگ ہونے والے پرنسے جن پر محیطی طاقت یا مروڑنے والی طاقت اثر انداز ہو مثلاً تھرسٹ جرنل - فرکشن کلچ
6:1	9° 31' 38"	4° 45' 49"	کھڑکوں کی مخروط پر، لوکو موٹیو انجنوں کے کراس ہیڈ پتوں پر -
10:1	5° 43' 30"	2° 51' 45"	ایسے پرزے جن پر غوری اور محیطی طاقت کام کرتی ہو مثلاً ٹول کے سلامی کناروں پر - ایڈجسٹبل بیرنگ بشوں پر -
15:1	3° 49' 6"	1° 54' 33"	لوکو موٹیو انجنوں کی پسٹن راڈ پر - بحری جہازوں کے پگھوں کی لٹکروں پر -
مورس ٹیپر DIN 228 دیکھیں			ٹولز کی شینک پر اور مشین کی سپینڈل کی سلامی سلیو پر -
20:1	2° 52' 52"	1° 26' 56"	
30:1	1° 54' 34"	57' 17"	شینیل ریئر اور شیل ڈرل کے بورز میں -
50:1	1° 8' 46"	34' 23"	سلامی سلاخوں اور پائپ پر سلامی پتروں پر -

T 118, 2 مشین سلامیاں (Machine tapers)

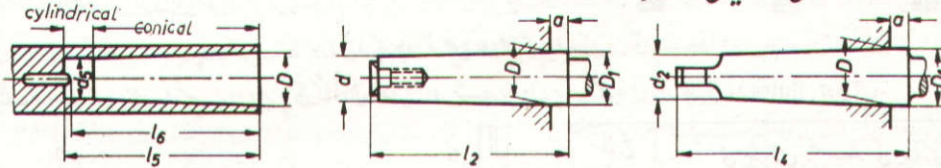


علامات	مورس سلامی (Metric tapers)								میشین سلامیاں	
	6	5	4	3	2	1	0	6	4	
سلیو (Sleeve)	D	63.348	44.399	31.267	23.825	17.780	12.065	9.045	6	d5
	d5	54.8	38.2	26.5	20.2	14.9	9.7	6.7	4.6	e5
	e5	187	135	107	84	67	56	52	34	e6
	e6	177	125	98	78	63	52	49	29	e6
شینک (Shank)	D1	80.4	63.759	44.731	31.543	24.051	17.981	12.240	6.15	d1
	d1	70.2	53.905	37.574	25.933	19.784	14.583	9.396	4.40	e2
	e2	204	189	136	108	85	68	57	35	e2
	e4	69	52.419	36.547	25.154	19.132	14.059	8.972	6.115	e4
سلامی	α	228	217.5	155.5	123	98	78.5	65.5	59.5	α
	α/2	8	7.9	6.3	5.3	4.5	4	3.5	3	α/2
20:1										
1° 25' 56"										



4- ملنگ کے طریقے : (Milling Operations)

ملنگ پر بنائے گئے جابوں کی وضع قطع : (Features of workpieces manufactured by Milling)
ملنگ کے طریقے سے ہر طرح کے میٹرل جیسے سٹیل، کاسٹ آئرن، غیر آئرنی دھاتوں اور پلاسٹک وغیرہ سے بنے جابوں پر ہموار، گول یا نیم گول سطحیں، جھریاں، گول جھریاں یا دندانے (B 119, 1) وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔

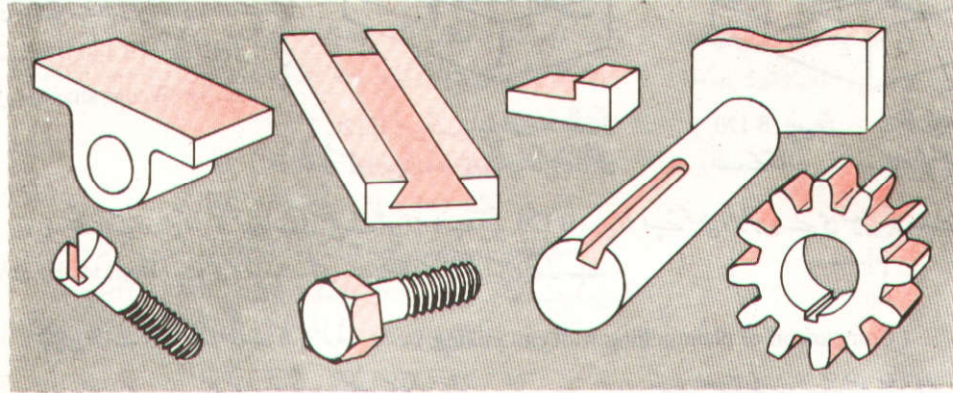


B 119, 1 ملنگ کے طریقے سے بنے پڑے جات کی مثالیں۔

ملنگ کے طریقے سے بنے ہوئے پڑے جات کی سطح کھدائی یا تختی بنائی جاتی ہے۔ وہ پڑے مثلاً گائیڈ جب (Guide Gibs) جن کی سطح بہت عمدہ ہونی چاہیئے، پر عموماً گرائینڈنگ یا سکریمنگ (Scraping) کی جاتی ہے۔

ملنگ کا عمل : (B 119, 2)

گھومتے ہوئے ملنگ کٹر جن کے کٹنگ ایج (cutting edge) محیطی گولائی پر ترتیب دیے ہوتے ہیں، سے کٹرن اٹارتے ہیں۔ ملنگ کٹر متعدد کٹائی کی ٹوکوں یعنی دندلوں والے ہوتے ہیں۔ ملنگ کٹر کی کٹائی کی دھار کو میٹرل میں دھسنے کے قابل بنانے کے لیے کٹائی کی دھار کو پھال نما (Wedge shape) شکل دی جاتی ہے۔ (جیسے خراک ٹول) کٹر کی گول حرکت کو کٹائی کی حرکت (main motion) کہتے ہیں۔ کٹرن کی موٹائی کے لیے جاب کو خط مستقیم میں فیڈ کی حرکت (feed motion) دیتے ہیں۔ کٹائی کی حرکت اور فیڈ کی حرکت مشین سے ہی لگائی جاتی ہیں۔ دوران عمل ہر دندلہ کٹر کے چکر کے ایک حصے میں کٹائی کرتا ہے۔ یہی دندلہ کٹائی کی دھار بقایا کاہلی چکر میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پر اتنا دباؤ نہیں ہوتا جتنا کہ خراک دالے ٹول پر ہوتا ہے جو لگاتار کٹائی میں مصروف رہتا ہے۔

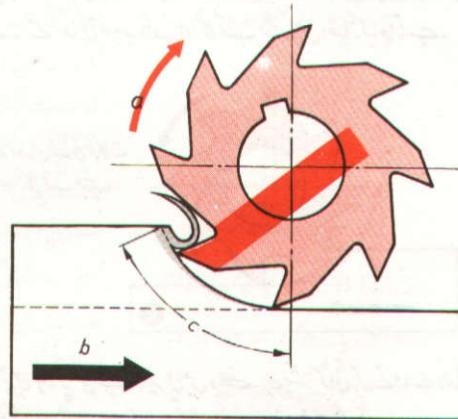


B 119, 2- ملنگ کا عمل (a) کٹائی کی حرکت (main motion)

(b) فیڈ حرکت (feed motion) (c) کٹائی کے دندلے کا کام کرنے کا فاصلہ۔




ملنگ کے طریقے : (Milling Methods)

پلین ملنگ (Plain milling) اور اینڈ ملنگ (End milling)

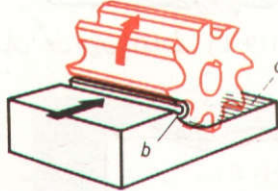

(a) پلین ملنگ : B 120, 1
(b) کٹرن کی شکل

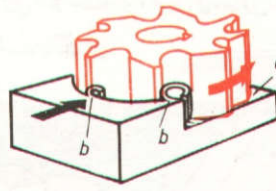

(a) فیس ملنگ یا اینڈ ملنگ : B 120, 2
(b) کٹرن کی شکل

پلین ملنگ کے دوران کٹر کا محور جاب کی سطح کے متوازی ہوتا ہے۔ اس میں کٹر کی شکل بیلن نما ہوتی ہے اور جیٹی کٹائی کی دھار سے کٹرن آتا ہے (B 120, 1)۔ نتیجتاً کٹرن کی شکل پچھال نما (Wedge shape) ہوتی ہے۔


اینڈ ملنگ کے دوران کٹر کا محور جاب کی سطح کے عموداً ہوتا ہے (B 120, 2)۔ یہ کٹر اپنے جیٹی دندانوں سے ہی نہیں بلکہ سامنے والے دندانوں (front teeth) سے بھی کاٹتا ہے۔ اس سے یکساں موٹائی کی کٹرن اترتی ہے۔

پلین ملنگ اور اینڈ ملنگ کا موازنہ : (Comparison of plain milling with end milling)


پلین ملنگ کے دوران ملنگ مشین پر پچھال نما کٹرن کی کٹائی کی وجہ سے بے قاعدہ دباؤ رہتا ہے۔ کٹر کی ہلکی سی دھڑک کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کٹر کے ہر چکر پر مشین شدہ سطح پر ملنگ کا ایک نشان بنتا ہے۔ اینڈ ملنگ یا فیس ملنگ کے دوران ہر دندانہ یکساں موٹائی کی کٹرن کاٹتا ہے۔ اس لیے اس میں ملنگ مشین پر یکساں دباؤ رہتا ہے۔ فیس ملنگ کی کٹائی کی استعداد پلین ملنگ سے عموماً 15 سے 20 فیصد زیادہ ہوتی ہے۔ فیس ملنگ کے دوران کٹر کی ہلکی سی ضرب یا دھڑک کا جاب کی سطح کے ہموار بن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے مشین شدہ سطح کا ہموار بن کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو جو اسطحیں فیس ملنگ سے بنائی جائیں۔

مروجہ ملنگ اور کلائمب ملنگ : (Conventional and climb milling)

پلین ملنگ کے دوران عموماً جاب کو کٹر کی محوری گردش کے خلاف فیڈ کیا جاتا ہے لیکن محوری گردش کے موافق یا متوازی سمت میں بھی جاب کو فیڈ کیا جاسکتا ہے (B 120, 3)۔ کٹر کی محوری گردش اور جاب کی فیڈ کیے جانے والی سمت کے مطابق مروجہ ملنگ اور کلائمب ملنگ میں امتیاز کیا جاتا ہے۔

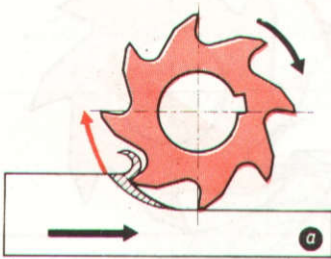

(a) مروجہ ملنگ : B 120, 3
(b) کلائمب ملنگ


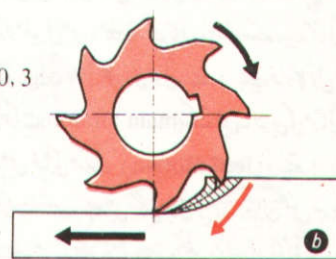


مروجہ ملنگ عموماً جیٹی ملنگ کا طریقہ ہے اس میں کٹرن سب سے پہلے بائیں ترین جگہ پر کھتی ہے۔ میٹیریل میں دھنسنے سے پیشتر کٹائی کرنے والے دندانے جاب کی سطح پر سے پھسلتے ہیں۔ اس وجہ سے کافی زیادہ رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کٹائی کی طاقت جاب کو اوپر اٹھانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ کلائمب ملنگ کے دوران کٹر کے دندانوں کی دھار موٹی ترین جگہ پر کٹائی شروع کرتی ہے کیونکہ کٹائی کے دباؤ سے مشین کے ٹیبل پر جاب دبا رہتا ہے اس لیے یہ طریقہ پتلے جابوں پر ملنگ کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ یہ گہرے کٹ لینے کے لیے بھی مناسب رہتا ہے۔ تاہم کلائمب ملنگ کیلئے مشین خاص طور پر بنائی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشین کی سپنڈل میں کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جاب کٹر کے اندر کھج جائے گا۔



ملنگ مشین کی اقسام اور ڈیزائن : (Design & Types of Milling Machines)

مختلف اشکال اور سائز کی جابوں کی کفایت شعار پیداوار کے لیے مختلف ساخت کی مشینیں درکار ہوتی ہیں۔ (B 122, 1; B 121, 1 3)

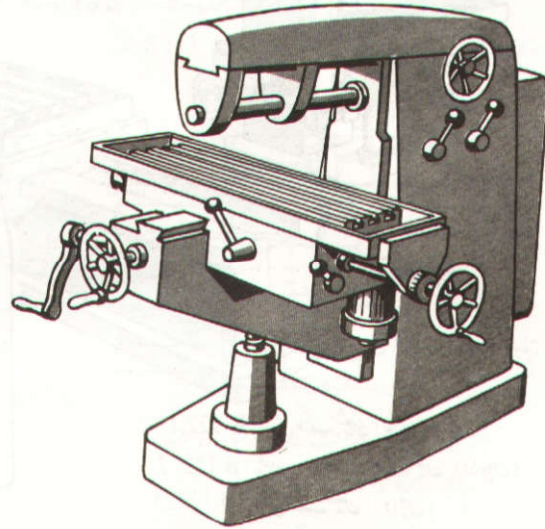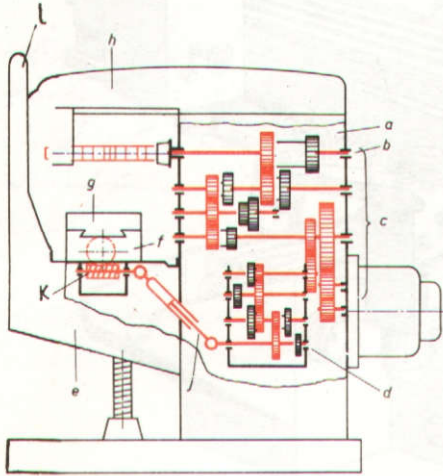

(Horizontal Milling machine) - B 121, 1

- B 121, 2 - افقی ملنگ مشین کے خصوصی حصے : (a) مشین کا کالم۔ (b) مشین سپنڈل۔ (c) مین ڈرائیو۔ (d) فیڈ ڈرائیو۔ (e) گھٹنا (knee)۔ (f) کراس سلائڈ۔ (g) مشین کا ٹیبل۔ (h) مددگار بازو (lower arm)۔ (i) مددگار برکیٹ۔ (j) کم و بیش ہونے والی شافٹ۔ (k) ورم گرائی۔


افقی ملنگ مشین : (Horizontal Milling Machine)

یہ ملنگ مشین عام ملنگ کے کاموں کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ملنگ سپنڈل افقی لگی ہوتی ہے۔ اس کے کالم پر افقی سپنڈل، مین اور فیڈ ڈرائیو، گھٹنا بمع کراس سلائڈ، ملنگ ٹیبل اور مددگار بازو (verser) جن کو اکثر مددگار برکیٹوں سے سہارا دیا جاتا ہے، لگے ہوتے ہیں۔ ملنگ سپنڈل (Milling Spindle) اس کو حرکت دینے والا ہے۔ (antifriction) بیرنگوں میں لگایا جاتا ہے۔ بہتر کارکردگی کے لیے اس کی پیاریشن بڑی رکھی جاتی ہے تاکہ مضبوط رہے۔ ملنگ ٹول لگانے کے لیے سپنڈل ہیڈ پر اندرونی اور بیرونی سلامیاں ہوتی ہیں۔

مین ڈرائیو (Main Drive) یہ مین سپنڈل کو گردش حرکت یا مین موٹن دیتی ہے۔ ملنگ کٹر کو مناسب گتائی کی رفتار پر چلانے کے لیے چکروں کی تعداد تبدیل ہو سکتی ہے۔ پرانی مشینوں میں چرخی یا پٹی ڈرائیو ہوتی ہے۔ جدید مشینیں ایک ہی پٹی سے یا فلنج (flange) پر لگی موٹر سے چلتی ہیں۔ گیر ڈرائیو کے ذریعے 12 یا زیادہ چکروں کی تعداد میو کنٹرول سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

فیڈ ڈرائیو (Feed Drive) جاب کو ملنگ ٹیبل پر باندھتے ہیں۔ جاب کو ملنگ کٹر کی طرف لے جانے کی خاطر گھٹنے کو عموداً چلاتے ہیں پھر کراس سلائڈ کو آڑی حرکت اور پھر ٹیبل کو لمبائی کے رخ حرکت دیتے ہیں۔ چوڑی دائر سپنڈلوں کو ہاتھ سے چلانے والے پتوں کی مدد سے تمام حرکات کو باجم کنٹرول کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں فیڈ گرائیو سے بھی ملنگ ٹیبل کو حرکت دے سکتے ہیں۔ یہ براہ راست مین ڈرائیو سے یا الگ فیڈ ڈرائیو موٹر سے چلا سکتے ہیں۔ ڈرائیو کی (Dive Key) یا شافٹ گیر ٹرانسمیشن (Shift gear Transmission) سے متعدد فیڈس جنی جاسکتی ہیں۔ کم و بیش ہونے والی شافٹ اور ورم گرائی ٹیبل کے سپنڈل سکرو کو فیڈ گرائیو سے جوڑتی ہے۔ فیڈ کی چال کو ٹیک (Stop) کی مدد سے محدود کیا جاسکتا ہے۔

بڑی مشینوں میں عام طور پر تیز چالیں (Rapid traverses) لگی ہوتی ہیں جن کی مدد سے جاب کو کٹر کی طرف تیزی سے چلایا جاسکتا ہے۔

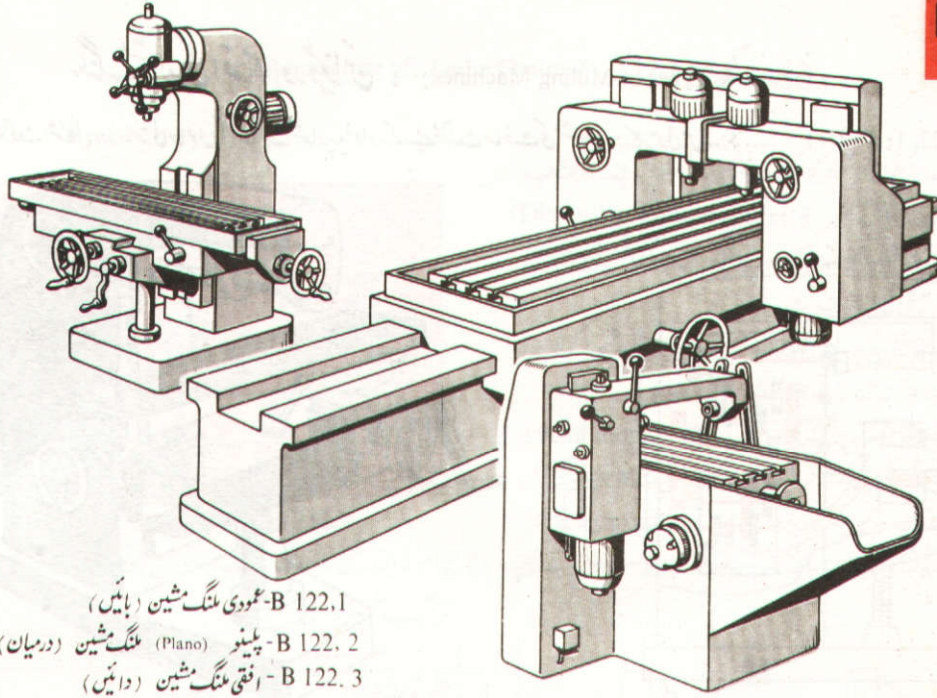

B 122, 1 - عمودی ملنگ مشین (باہیں)

B 122, 2 - پلینر (Plano) ملنگ مشین (درمیان)

B 122, 3 - افقی ملنگ مشین (دائیں)

عمودی ملنگ مشین : (Vertical Milling Machine)
یہ مشین اکثر اینڈ ملنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ملنگ ہیڈ میں ملنگ سپینڈل عموداً لگی ہوتی ہے۔ ملنگ ہیڈ کو ترچھا گھمانے سے سپینڈل کو ترچھی حالت میں بھی سیٹ کیا جاسکتا ہے۔ مین ڈرائیو اور فیڈ ڈرائیو افقی ملنگ مشین سے مختلف نہیں ہوتی ہیں۔

یونیورسل ملنگ مشین : (Universal Milling Machine)
اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ٹیبل کو دائیں یا بائیں گھمایا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر مختلف نوعیت کے کام کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے جیسے پیچ دار جھریاں بنانا۔

دیگر ملنگ مشینیں : (Other Milling Machines)

پلینر ملنگ مشین : (B 122, 2) (Plano milling machine)

بھاری پرزوں کی مشیننگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

افقی ملنگ مشین : (B 122, 3)

یہ مشین کثیر المقدار پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ اس کا سپینڈل ہیڈ بمع ملنگ کٹر عموداً ایڈجسٹبل ہوتا ہے۔ ٹیبل سے فیڈ کی حرکت دی جاتی ہے۔ بڑی افقی ملنگ مشینوں پر اکثر متعدد ملنگ سپینڈل لگی ہوتی ہیں۔

چوڑی کاٹنے والی ملنگ مشین : (Thread Milling Machine)

ملنگ کے ذریعہ چوڑیاں کاٹنے والی مختلف ساخت کی ملنگ مشینیں ہوتی ہیں۔ (صفحہ 201)

گیر ملنگ مشین : (Gear Milling Machine)


یہ بھی مختلف ساختوں میں دستیاب ہیں۔ (صفحہ 214)

کاپی ملنگ مشین (Copy Milling Machine) : یہ مشینیں بے دھنگی شکل کے پُرزہ جات تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے کامل

نمونہ (Master Specimens or templates) کے مطابق ڈانیاں۔



ملنگ کے ٹولز : (Milling Tools)

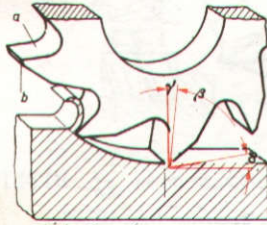

ملنگ کٹروں کو ترجیحاً ہائی سپیڈ سٹیل سے بنایا جاتا ہے کیونکہ پلین ٹول سٹیل کی نسبت زیادہ کمائی کی رفتاروں پر کام کرتے ہیں۔ عموماً ان کی کمائی کی دھاریں سینمنڈ کاربائیڈ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہائی سپیڈ سٹیل منگکا ہوتا ہے، اس لیے بڑے ملنگ کٹروں کی ہائی سسٹ سٹیل میں سے بنا کر ہائی سپیڈ سٹیل کی کمائی کی دھاریں لگادی جاتی ہیں۔ کمائی کی دھار پر گرڈ کے زیادہ اثرات پیدا کرنے والے میٹیریل کے لیے کاربائیڈ ٹپس (carbide tips) سے کاٹنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔

B 123, 1 - ملنگ کٹری کمائی کی دھار پر


زاویے - α - کلینر انس اینگل - β - فریج اینگل - γ - ریک اینگل - a - بالائی فیس (Chip face) - کلینر فیس - b

ملنگ کٹروں کی اقسام : (Types of Milling Cutters)


ملڈ ٹوٹھ کٹر (Milled tooth cutter) اور فارم ریلیفڈ کٹر (Form relieved cutters)

میں امتیاز دندلوں کی شکل کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مروجہ ملنگ کٹروں کا معیار تقریر کر دیا گیا ہے۔


ملڈ ٹوٹھ کٹر :

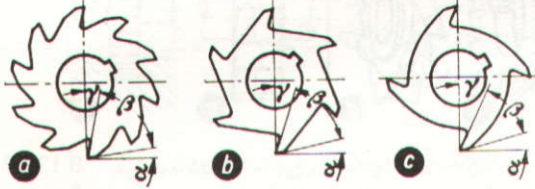

B 123, 2 مختلف دھاتوں کی مشیننگ کرنے کیلئے ذیل کے زاویے اور فریج سخت سٹیل کی ملنگ کیلئے جھوٹی ٹوٹھ فریج - b نرم سٹیل کی ملنگ کیلئے درمیان ٹوٹھ فریج - c ہلکی دھاتوں کی ملنگ کے لیے بڑی ٹوٹھ فریج -

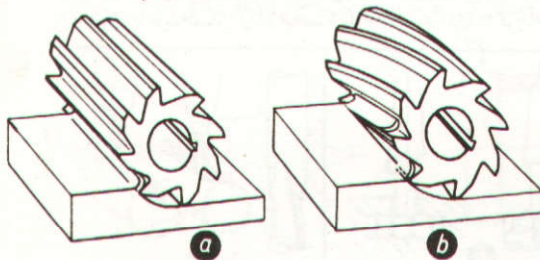


B 123, 3 - کمائی کی دھاروں کی سمت - a سیدھی کمائی کی دھاریں (محور کے متوازی) جو تمام لمبائی پر کٹرن اتارتی ہیں۔ اس وجہ سے کٹر چھٹکے سے کام کرتا ہے۔ کمائی کی استعداد بہت کم ہوتی ہے۔ b کمائی کی بل دار دھاریں (Helical cutting edges) زیادہ صفائی سے کام کرتی ہیں۔ جب ایک دندلہ میٹیریل سے ہٹتا ہے تو دوسرا کمائی کر رہا ہوتا ہے۔ کٹرن ایک طرف تو گرجاتی ہیں۔

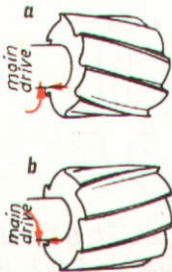


B 123, 4 - a بائیں سمت کمائی اور کمائی کی دھار کی لیڈ - a دائیں ہاتھ کو بل دار - بائیں ہاتھ کو کمائی - b بائیں ہاتھ کو بل دار - دائیں ہاتھ کو کمائی۔


B 123, 5 (دائیں) چھوٹے قطر کے ملنگ کٹر مفید ہوتے ہیں۔ a فیڈ کی کم گنجائش - b کم ٹارک (ٹارک : کمائی قوت \times کٹر کا نصف قطر : $r \times F = M$) - a فیڈ کی زیادہ گنجائش، زیادہ ٹارک۔

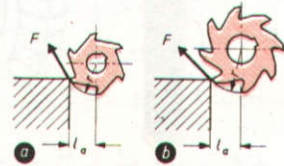


کٹری کمائی کی قابلیت اور چاب کے سطحی معیار کا انحصار زیادہ تر ملنگ کٹری کمائی کی دھار پر ہوتا ہے۔ کمائی کی دھاریں پچال نما (wedge type) ہوتی ہیں اور ملنگ مشین پر بنائی جاتی ہیں (B 123, 1)۔ اینگل کے سائز کا انحصار شین کیے جانے والے میٹیریل پر منحصر ہوتا ہے (B 123, 2)۔ (T 126, 1 صفحہ نمبر 126) دندلوں کی پچ (tooth pitch) بھی میٹیریل پر منحصر ہوتی ہے (B 123, 2) نرم میٹیریل کو ملنگ کرتے وقت کافی مقدار میں کٹرنیں جمع ہوتی ہیں، جو بڑی پچ کے دندلوں کے درمیان خالی جگہوں سے گزر جاتی ہیں۔ معیاری ملنگ کٹروں کی شناخت زیادہ تر ٹول کی اقسام سے کرتے ہیں۔ جیسے W, H, N (B 123, 2) (جرمن معیار) کمائی کی دھاریں ملنگ کٹر کے محور کے متوازی یا ترچھی بل دار بھی ہو سکتی ہیں (B 123, 3) کمائی کی بل دار دھاریں (helical cutting edges) خواہ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کو بل دار (Spiral) ہوں، کٹرن کی کمائی کے دوران کٹر کے محور کی جانب قوت لگاتی ہیں (B 123, 4)۔ محوری قوت (axial thrust) سپینڈل ہیڈ کی طرف منتقل کرنی چاہیے۔ ورنہ سپینڈل سے ملنگ آربر ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ DIN کے مطابق بائیں ہاتھ کمائی کا وہ کٹر ہوتا ہے جو میں ڈرائیو کی طرف سے دیکھتے ہوئے الٹی سمت چلتا ہو اور سیدھی سمت میں چلنے والا کٹر دائیں ہاتھ کمائی والا کٹر سمجھا جاتا ہے۔

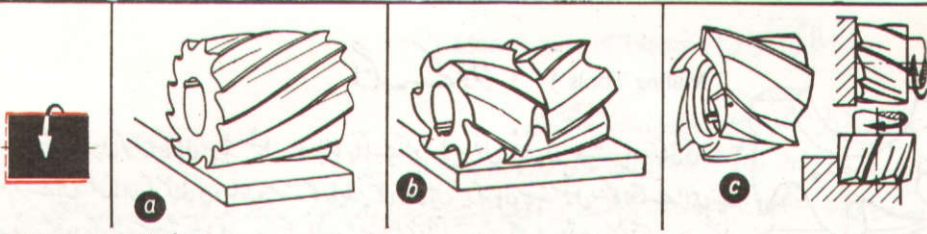


B124, 1 - پلین (Plain) ملنگ کٹرز اور شیل اینڈ (shell end) ملنگ کٹرز - (a) پلین کٹروں کے محیط پر دندلے ہوتے ہیں۔ ان کو افقی ملنگ ٹین پر ہموار سطحوں کی کھدائی اور جھتی کٹائی کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ (b) پلین ملنگ کٹروں کی بل وار کٹائی کی دھاروں کو ایک دوسرے کی مخالفت سمت میں پوز کرکٹائی کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چھوٹی باؤ کچھ حد تک بٹ جاتا ہے (c) شیل اینڈ ملنگ کٹروں کے نہ صرف محیط پر بلکہ ایک کٹائے پر بھی دندلے ہوتے ہیں۔ عمودی اور افقی ملنگ ٹینوں پر ہموار سطحیں اور مستطیل نما کھوتے بنانے کیلئے ایسے کٹرز نہایت موزوں ہوتے ہیں۔

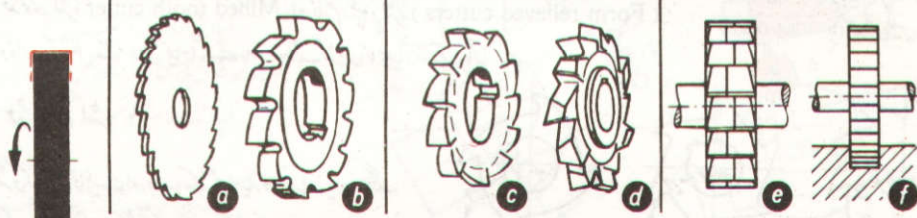

B 124, 2 - سائید ملنگ کٹروں کو ٹینگ جھریاں بنانے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔
(a) گول آریاں (circular saws) میٹیل کاٹنے اور ٹینگ جھریاں (جیسے سکرپو ہیٹ میں ہوتی ہیں) کاٹنے کے کام آتی ہیں۔ (b) سلاٹنگ کٹرز اپنے سیدھے دندلوں سے پایا ب جھریاں کاٹتا ہے (shallow slots) اطراف کی رگڑ (side friction) کم کرنے کیلئے دونوں اطراف کو اندر کی طرف پیچر گر آئینڈ کیا ہوتا ہے۔ (c) سائید ملنگ کٹرز کی تینوں اطراف پر دندلے کٹے ہوتے ہیں، گہری جھریاں کیلئے بہت موزوں ہوتے ہیں۔ (d) سٹیگرڈ ٹوٹھ ملنگ کٹروں (stagger tooth milling cutters) کے دندلے آری کے دندلوں کی طرح دائیں اور بائیں کو جھکے ہوتے ہیں۔ (e) سٹریٹ ملنگ کٹروں (straight milling cutters) کو سان پر رگڑنے کے بعد سپیسرز (spacers) کی مدد سے صحیح پوز پر لایا جاسکتا ہے (f) کٹائی کرتا ہوا سائید ملنگ کٹر سٹیگرڈ ٹوٹھ ملنگ کٹر کے خلاف کے رخ (A) 50 ملی میٹر قطر اور 10 ملی میٹر پوز پرانی قسم : N سائید ملنگ کٹر :- A50 x 10N DIN 885 =

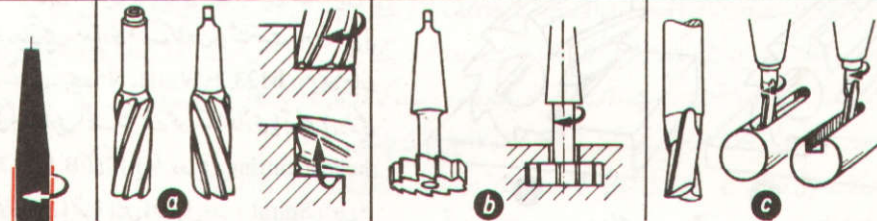

B 124, 3 - شینک والے ملنگ کٹرز۔ (a) شینک کی طرف والے کٹرز چھوٹے قطر والے اینڈ ملنگ کٹرز ہوتے ہیں۔ شینک کو چیم میں پکڑتے ہیں۔ دائیں طرف بل دار یعنی دائیں ہاتھ کے اینڈ ملنگ کٹریاں بائیں طرف بل دار یعنی بائیں ہاتھ کے اینڈ ملنگ کٹروں کو کٹڑ کی سپنڈل سے چھری داؤ کے ذریعے باہر نکالا جاسکتا ہے۔ اس سے سچاؤ کی خاطر کٹڑ کے سرے پر چوڑی ہوتی ہے جو کٹڑ سپنڈل میں کٹڑ کو کٹنے کے کام آتی ہے۔ شینک والے شینک کی طرز کے کٹڑ سے عموماً چھوٹا ہکا کٹ لیتے ہیں۔ (b) T سلاٹ (T-slot) کٹڑ T نما جھریاں کاٹنے کیلئے موزوں ہوتے ہیں۔ (c) دو منہ والے اینڈ ملنگ کٹر (سلاٹنگ ڈول) پر کٹائی کی دو دھاریاں ہوتی ہیں جو جھریاں اور لمبوتری جھریاں (oblong holes) بنانے کے کام آتا ہے۔

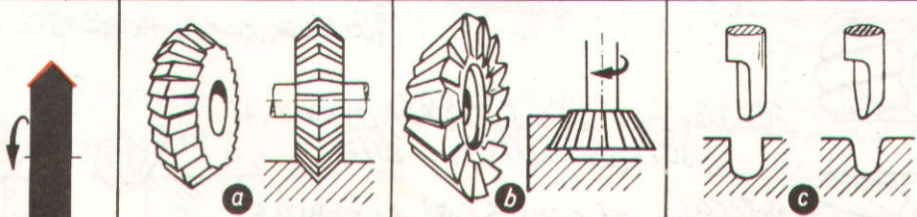

B 124, 4 - مختلف اشکال اور گولائیاں بنانے والے ملنگ کٹرز (Form profile cutters) - (a) شکل ملنگ کٹروں کو V جھریاں کٹانے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ (b) ناخانی ڈم نما ملنگ کٹرز (Dovetail milling cutters) ناخانی ڈم نما جھریاں بنانے کے کام آتے ہیں۔ (c) شکل ملنگ کٹر چھوٹی گولائی دار شکلیں بنانے کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔



الگ سے لگے ہوئے دندانوں والے فیس ملنگ کٹرز : (B125, 1) (Face milling cutters with inserted blades)


کٹری باڈی پر دندانوں کو الگ الگ لگایا ہوتا ہے اور اسی لیے خراب ہوجانے کی صورت میں باآسانی تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے کٹروں کو بڑی بڑی سطحوں کو ہموار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

فارم ریلیف کٹرز : (B 125, 2 & 3) (Form relieved cutters)


مڈ ٹوٹھ کٹروں گول سطحوں کی ملنگ کرنے کیلئے استعمال نہیں ہو سکتے کیونکہ فرنی کی صورت میں دوبارہ گرائینڈ کرنے سے ان کی گولائی تبدیل ہوجاتی ہے۔ نیم گول، بالکل گول اور دوسری گولائی دار سطح اور چھریاں بنانے کے لیے فارم ریلیف کٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ ریلیف (RELIEF) کلیئر انس ایٹنگل بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ عموماً ایک اینگل صف درجے ہوتا ہے۔ اس کے بالائی فیس (B 127, 2 صفحہ 127) پر گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گولائیاں قائم رہتی ہیں۔

گینگ ملنگ کٹرز : (B 125, 4 & 5) (Gang milling cutters—straddle mills)


مختلف قطر وں کے متعدد دندانے دار یا فارم ریلیف کٹرز کے مجموعی کٹر کو گینگ ملنگ کٹر کہتے ہیں۔ تمام طرز کی شکلیں ایک ہی عمل میں کاٹی جاسکتی ہیں۔ گینگ ملنگ کٹر سے بہت سے مختلف کام کرنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے گراں قیمت کے گولائی دار کٹرز (Profile cutters) کی بچت ہوجاتی ہے۔

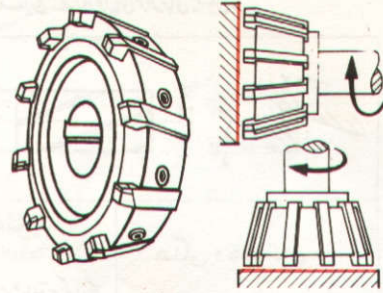


B 125, 1 - الگ سے لگے ہوئے دندانوں والا فیس ملنگ کٹر۔

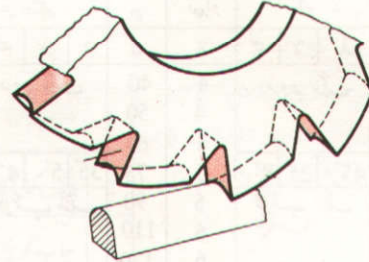

B 125, 2 - فارم ریلیف کٹر۔

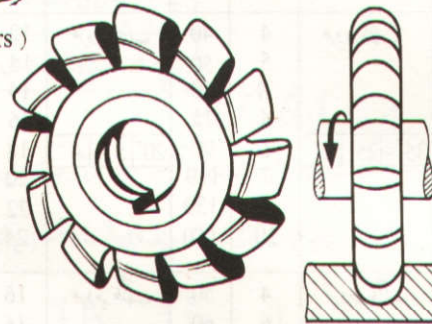


B 125, 3 - فارم ریلیف کٹر کے دندانوں کی شکل

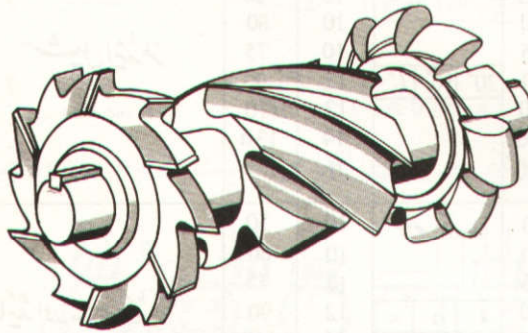


B 125, 4 - گینگ ملنگ کٹر جو ایک میٹنگ ڈ ٹوٹھ ملنگ کٹر، ایک پلین ملنگ کٹر اور ایک فارم ریلیف کٹر پر مشتمل ہے۔

B-125, 5 - (وائس) گینگ ملنگ کٹر کام کرتے ہوئے۔ گینگ ملنگ کٹر، دو سائید ملنگ کٹروں ایک بائیں ہاتھ بل وار (spiral) پلین ملنگ کٹر اور ایک وائس ہاتھ پلین ملنگ کٹر پر مشتمل ہے۔ کٹر کے پسیدہ کی طرف زور لگانے والی محوری طاقتیں دو پلین نما (cylindrical) ملنگ کٹروں کی بل وار چھریوں کی مخالف سمتوں کی وجہ سے کافی حد تک ختم ہوجاتی ہیں۔

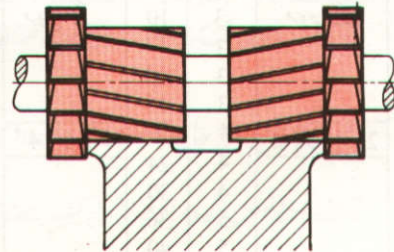




T 126, I بانی سپیڈرٹیل کے ملنگ کٹروں پر دندانوں کی قف داد اور کٹنگ ایج کے زاویوں کی حوالہ جاتی قیمتیں۔

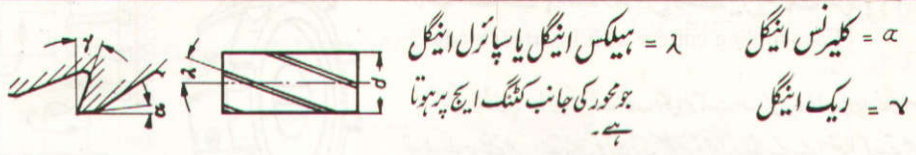

عام سٹیل			مضبوط مشیریل (Tough materials)			ہلکی دھاتیں				
750 فیوٹن فی منٹ ملی میٹر طاقت کچھاؤ تک			1000 فیوٹن فی منٹ ملی میٹر طاقت کچھاؤ تک							
کٹر کی قسم										
دندانوں کی تعداد	ز	د	رپ اینگلز λ γ α	دندانوں کی تعداد	ز	د	رپ اینگلز λ γ α	دندانوں کی تعداد	ز	د
مروجہ ملنگ	4	40	مروجہ ملنگ	10	40	مروجہ ملنگ	4	40	مروجہ ملنگ	4
(Conventional Milling)	4	50		10	50		4	50		4
	4	60		10	60		4	60		4
38° 10° 7°	5	75	35° 5° 4°	12	75	38° 10° 7°	5	75	45° 25° 8°	5
کلائمب ملنگ	5	90	کلائمب ملنگ	14	90	کلائمب ملنگ	5	90	کلائمب ملنگ	5
(Climb milling)	6	110		16	110		6	110		6
	6	130		16	130		6	130		6
	8	150	30° 12° 8°	18	150	35° 16° 12°	8	150	45° 30° 14°	8
مروجہ ملنگ	4	40	مروجہ ملنگ	12	40	مروجہ ملنگ	4	40	مروجہ ملنگ	4
	5	50		14	50		5	50		5
	6	60		14	60		6	60		6
	6	75		16	75		6	75		6
20° 10° 7°	6	90	20° 5° 4°	18	90	20° 10° 7°	6	90	35° 25° 8°	6
	7	110		20	110		7	110		7
	8	130		22	130		8	130		8
	10	150		24	150		10	150		10
مروجہ ملنگ	4	50	مروجہ ملنگ	16	50	مروجہ ملنگ	4	50	مروجہ ملنگ	4
	6	60		16	60		6	60		6
	6	75		18	75		6	75		6
λ γ α	8	90	λ γ α	20	90	λ γ α	8	90	λ γ α	8
30° 25° 8°	8	110	10° 6° 5°	22	110	15° 12° 7°	8	110	30° 25° 8°	8
کلائمب ملنگ	10	130	کلائمب ملنگ	24	130	کلائمب ملنگ	10	130	کلائمب ملنگ	10
	10	150		26	150		10	150		10
	12	175	λ γ α	28	175	λ γ α	12	175	λ γ α	12
30° 30° 14°	12	300	12° 14° 8°	30	200	15° 18° 12°	12	300	30° 30° 14°	12
مروجہ ملنگ	3	10	مروجہ ملنگ	6	10	مروجہ ملنگ	3	10	مروجہ ملنگ	3
	3	12		6	12		3	12		3
	3	14		6	14		3	14		3
	3	16		8	16		3	16		3
15° 8° 7°	4	20	15° 6° 4°	8	20	15° 8° 7°	4	20	25° 20° 8°	4
	4	24		8	24		4	24		4
	4	30		10	30		4	30		4
	5	36		10	36		5	36		5
	5	40		10	40		5	40		5



ملنگ کے ٹولز کی دیکھ بھال : (Maintenance of Milling Tools)

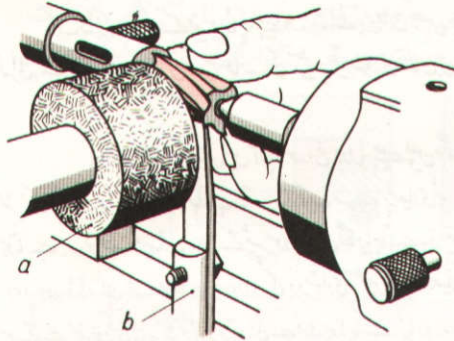


B 127, 1 - ملنگ کٹر کو تیز کرنا۔ (a) پیالی نما سان کا پھیٹہ (cup wheel)۔
(b) دندائے کی ٹیک۔

ملنگ کے عمل کے دوران کٹروں کے دندائے گھس جاتے ہیں۔
کُند دندائوں سے سطحیں صیغ اور صاف نہیں کاٹی جاتیں۔ اس لیے ٹول اور
کٹر کو گرائینڈنگ مشین پر بروقت تیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔

ملڈ ٹوتھ کٹروں کو کلیئرس فیس پر گرائینڈنگ کرتے ہیں۔ (B127, 1)
مثلاً سیلنڈرل ماکٹر (Cylindrical cutter) اس کو میٹنڈرل پر چڑھا کر
گرائینڈنگ مشین کے سینڈروں کے درمیان پکڑتے ہیں۔

گرائینڈنگ کے دوران کٹر کو دندائے کی ٹیک پر ایک ہاتھ سے
دبانے رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ٹیل بمع کٹر کو سان کے ساتھ
چلاتے ہیں۔ کٹر کے دندائے پہلے یکے بعد دیگرے کھردری گرائینڈ کرتے ہیں اور پھر یکے بعد دیگرے ختمی گرائینڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے پیالی نما
سان کا پھیٹہ (cup wheel) استعمال کیا جاتا ہے چونکہ پیالی نما سان کا ایک ہی کنارہ تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے سان کے پھیٹے
کے محور کو کٹر کے محور کی جانب تقریباً 3 درجے کا جھکاؤ دیتے ہیں۔ کلیئرس اینگل صحیح حاصل کرنے کے لیے دندائے کی ٹیک کو کٹر کے مرکز سے h
فاصلہ کے برابر نیچے باندھتے ہیں (B 127, 1)۔

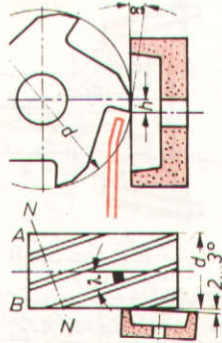


$\alpha =$ اثر انداز کلیئرس اینگل جو کٹائی کی دھار کے عموداً ناپا جاتا ہے۔

(پلیٹن N....N)

$\alpha =$ بل دار کٹائی کی دھاروں والے کٹر پر بلے اثر کلیئرس اینگل جو فیس

پلیٹن میں ناپا جاتا ہے۔ B....A

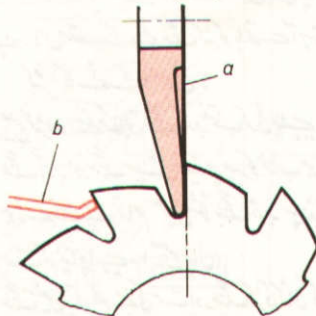

B 127, 2 - فارم ریلیفڈ کٹر کو تیز کرنا۔ (a) دُش نما گرائینڈنگ سان
(b) دندائے کی ٹیک۔

سیکس اینگل λ	کلیئرس اینگل α	فیس اینگل ϕ	40	50	60	75	90	110	130	150
کرک کا قطر ϕ میٹر میں										
شٹنگ فاصلہ ϕ میٹر میں										
3.90	3°	3°	1.05	1.31	1.57	1.96	2.36	2.88	3.40	3.90
6.54	5°	5°	1.74	2.18	2.61	3.27	3.92	4.78	5.67	6.54
9.14	7°	7°	2.44	3.05	3.68	4.57	5.48	6.70	7.92	9.14
3.68	3°	2°49'	0.98	1.23	1.47	1.84	2.21	2.70	3.19	3.68
6.14	5°	4°42'	1.64	2.05	2.46	3.07	3.69	4.51	5.33	6.14
8.60	7°	6°35'	2.29	2.87	3.44	4.30	5.16	6.30	7.45	8.60
2.77	3°	2°7'	0.74	0.92	1.11	1.38	1.66	2.03	2.40	2.77
4.61	5°	3°32'	1.23	1.54	1.85	2.31	2.77	3.39	4.00	4.61
6.49	7°	4°58'	1.73	2.16	2.60	3.24	3.89	4.76	5.63	6.49
1.96	3°	1°30'	0.52	0.65	0.78	0.98	1.18	1.44	1.70	1.96
3.27	5°	2°30'	0.87	1.09	1.31	1.64	1.96	2.40	2.83	3.27
4.60	7°	3°31'	1.23	1.53	1.84	2.30	2.76	3.37	3.99	4.60

ٹول سٹیل اور بائی نیسٹیل شٹل گرائیڈ کرتے کیسے : کوئڈم کاسان (CORUNDUM WHEEL)

عاکث : 40 : 60 ، L جہدہ ختمی کاسے لیے 60 ، K M

بیسفئڈ کرایڈ گرائیڈ کرتے کیسے : سیلکان کرایڈ بائیسان (SILICON WHEEL)

کھردراک : 360 ، ختمی کاسے 80 : 100 ، H G

ٹول میں اور ہائی سپیڈ میل گرائینڈنگ کرنے کیلئے: کورنڈم کی سان (CORUNDUM WHEEL)

علاؤ: 40...60، L...J، عمدہ ختمی کے لیے K...60، M.....K

سیمنٹک: ہائیڈ گرائینڈنگ کرنے کیلئے: سیلکان کا ہائیڈ سان (SILICON WHEEL)


کھردراؤ: 360، ختمی کٹ: 80...100، H.....G

فارم ریلیفڈ کٹر (Formed relieved cutters) کو ان کے
بالائی فیس (chip or top face) (B 127, 2) کی طرف سے تیز کرتے ہیں۔
کیونکہ ریک اینگل عموماً صفر درجے ہوتا ہے۔ اس لیے سان کو کٹر کے مرکز کے مطابق سیٹ
کرتے ہیں۔
تیز گرائینڈ شدہ ملنگ کٹر بہت نازک ہوتے ہیں۔ اس لیے سخت سطحوں پر نہیں
رکھتے تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔






ملنگ کٹر کو لگانا : (Mounting of Milling Cutters)

ملنگ کٹر کو دھڑک کے بغیر چلنا چاہیے ورنہ دندنے کی طرح گھس جاتے ہیں اور کٹری میٹیا خاصگی گھٹ جاتی ہے۔ مزید برآں صحیح نہ چلنے والا ہر ذرنہ مختلف گہرائی تک کاٹتا ہے اور اس طرح جاب کی سطح پر غیر ضروری نشان بن جاتے ہیں۔ ملنگ کٹر کو بڑی احتیاط سے آربر پر لگانا چاہیے۔ (B 128, 1 ... 4)

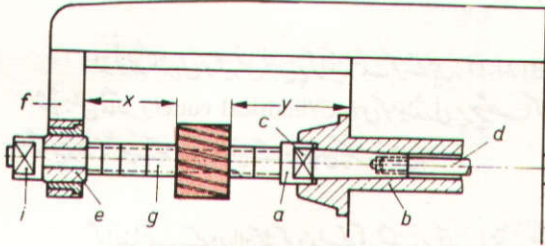

B-128, 1 - وہ کٹر جن میں آربر سوراخ ہوں جیسے ملنگ کٹر، کو ملنگ آربر (a) پر پکڑا جاتا ہے۔ آربر کے ایک سرے پر میٹری ٹیپر ہوتا ہے جس کو ملنگ سپنڈل (b) کے ٹیپر سوراخ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ڈرائیو (c) اور ڈرائیو ان بار (Draw in bar) کی دو متوازی سطحیں آربر کو ڈھیلے ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ کٹر کو آربر پر آسانی سے فٹ ہونا چاہیے۔ زیادہ زور لگانے سے یہ ترخ سکتا ہے۔ جب بل وار دندلوں والے کٹر استعمال کیے

جائیں تو محوری دباؤ کو کٹری سپنڈل کی سمت میں ہونا چاہیے۔ آربر پر کٹر کو ایک پھسلنے والی چابی (key) سے لگا کر اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے ہموار متوازی سپروں (g) کو استعمال کرتے ہیں۔ کٹر اور سپروں کی محوروں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ نٹ (i) کے وقت آربر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس صورت میں کٹر دھڑک کے بغیر نہیں چل سکے گا۔ آربر نٹ کو اس وقت کٹنا چاہیے جب سہارنے والی بریٹ (f) لگا کر اس کو اپنی جگہ پر دیا جائے۔ آربر پر ننگ سلیو (e) میں پھلنے والی آربر کو کٹائی کی طاقت سے ٹیڑھا ہونے سے بچانے کی خاطر اس کا قطر بڑے سے بڑا چھننا چاہیے۔ مزید برآں کٹر کا سہارنے والی بریٹ اور سپنڈل ہیڈ (x, y) تک فاصلہ کم سے کم رکھنا چاہیے۔

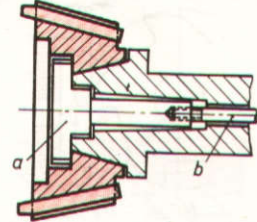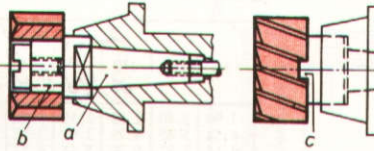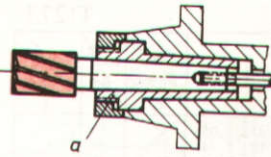

B 128, 4 - ٹیپر شینک اینڈ ملنگ کٹر کو ملنگ سپنڈل کے ٹیپر کے سوراخ میں ڈھکیل کر ڈرائیو بار سے پکڑتے ہیں۔ چھوٹے کٹر کو پکڑنے کے لیے اڈاپٹر (a) استعمال کرتے ہیں۔


B 128, 3 - شیل اینڈ ملنگ کٹر اور الگ سے لگائے گئے دندلوں والے چھوٹے کٹر شیل اینڈ ملنگ آربر پر (a) چابی (key) (b) یا کٹر (c) کے ساتھ لگاتے ہیں۔

B 128, 2 - الگ سے لگائے گئے دندلوں والے بڑے کٹر کو سپنڈل کے ہروٹی ٹیپر پر لگاتے ہیں۔ سپنڈل کے ساتھ صحیح کساد کی خاطر ڈرائیو لگز (a) (driving lugs) اور ڈرائیو ان بولٹ (b) کو استعمال کیا جاتا ہے۔

ہم مرکز چال کو جانچنا : گھومنے والے کٹری دھڑک 0.05 ملی میٹر سے زیادہ - نہیں ہونی چاہیے۔ جانچنے کے لیے ڈرائیو اینڈ میٹری استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ملنگ کٹر کو ہاتھ سے آہستہ آہستہ اٹھا گھماتے ہیں (B 128, 5)۔

کٹر لگانے کے اصول :


- 1 - صحیح کٹر اور اسکے مطابق ملنگ آربر منتخب کرنی چاہیے۔ چابی کو لگانا نہیں ہونا چاہیے۔
- 2 - ملنگ آربر اور ملنگ سپنڈل ہیڈ پر ٹیپر کو خوب ہونے سے جاننا چاہیے۔
- 3 - جوڑنے سے پہلے تمام سطحیں مثلاً ملنگ آربر سپنڈل ہیڈ کے ٹیپر، سپر اور ملنگ کٹر وغیرہ سب کو صاف کر لینا چاہیے۔ (صحیح چال)
- 4 - ملنگ مشین کے گھومنے کی سمت اور ملنگ کٹری کی کٹائی کی سمت ایک دوسرے کے مطابق ہونی چاہیے اور نہ کٹر ٹوٹ جائیگا۔
- 5 - بل وار کٹائی کی دھاروں والے کٹر کی محوری قوت ملنگ سپنڈل کی طرف کو ہونی چاہیے۔

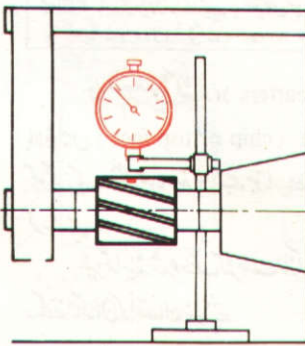

B 128, 5 - ہم مرکز چال کی پٹنال







جواب کو پکڑنا : (Clamping of workpieces)

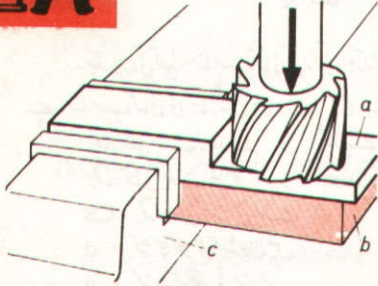

B 129, 1 - پتلے جواب ٹیڑھے ہونے سے محفوظ پکڑ جانے چاہئیں۔ (a) جواب۔ (b) پکینگ۔ (c) مشینی ہانک۔

جواب کو مضبوطی اور حفاظت سے پکڑنا چاہیے۔ اگر جواب ملنگ کے دوران ڈھیلا ہو جائے تو جواب خراب ہوگا یا کٹر ٹوٹے گا۔
جواب کو نشینی بانگوں میں یا ٹیبل پر شکبوں یا جکڑنے والے پچوں کی مدد سے باندھتے ہیں (B 129, 1...4)

ایک ہی پیمائش کے متعدد جوابوں کو پکڑنے کے لیے شکبھی آلات (clamping devices) (B 129, 5) استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی۔ وقت بچانے کی خاطر متبادل جواب پکڑنے کے ٹکسپرز (duplicate work holder fixtures) استعمال کر سکتے ہیں۔

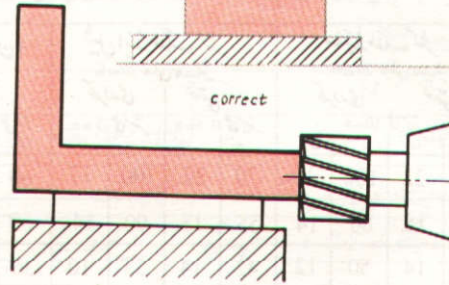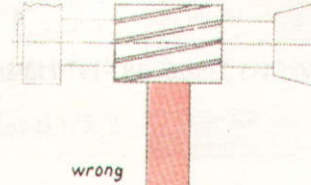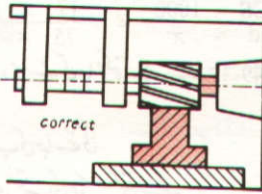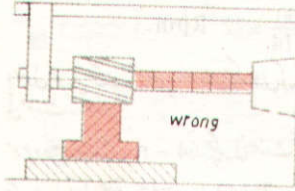


B 129, 2 - جواب کو کام کے ممکن حد تک قریب پکڑنا چاہیے۔

کٹرنج ایک جواب کو مشین کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا جواب دوسرے ٹکسپر میں باندھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ متبادل ملنگ (Reciprocal milling) کہلاتا ہے۔ (B 129, 5)

برابر منقسم ملنگ یا ملنگ کے جیسے جیسے مسدس، گراہیاں وغیرہ والے جوابوں کو ڈیو ایڈجسٹنگ ہیڈ کی مدد سے پکڑتے ہیں۔

B 129, 3 - جواب کی سطح ٹیبل کے جتنا ممکن ہو قریب پکڑنی چاہیے۔

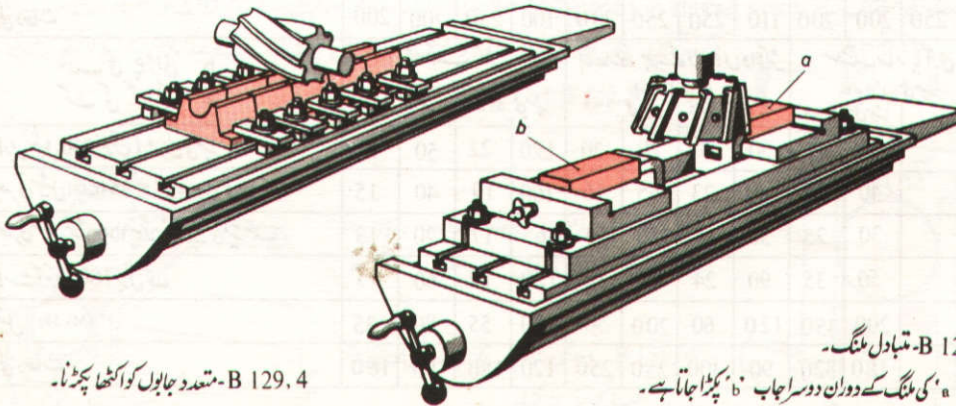

B 129, 4 - متعدد جوابوں کو اکٹھا پکڑنا۔

B 129, 5 - متبادل ملنگ۔

جواب 'a' کی ملنگ کے دوران دوسرا جواب 'b' پکڑا جاتا ہے۔



چکرنی منٹ کا انتخاب : (Selection of R.p.m.)

چکروں کی تعداد مناسب کٹائی کی رفتار اور کٹر کے قطر پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ فاصلہ جو کٹر کا ایک دندہ طے کرتا ہو، میٹر فی منٹ میں کٹائی کی رفتار ہوتی ہے۔ مناسب کٹائی کی رفتار ٹیبل (T 130, 1) سے منتخب کرتے ہیں۔
 رفتار کٹائی بہت زیادہ ہو : کٹر کے دندہ طے قبل از وقت کند ہو جائیں گے۔
 رفتار کٹائی بہت کم ہو : استعداد کٹائی کم ہو جائے گی۔

$$\text{کٹر کے چکرنی منٹ} = \frac{1000 \times \text{رفتار کٹائی}}{\pi \times \text{کٹر کا قطر}}$$

$$\text{or } n = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} \text{ Rpm.}$$

CS = رفتار کٹائی میٹر فی منٹ
 d = کٹر کا قطر ملی میٹر میں
 n = کٹر کے چکرنی منٹ

مثال : پلین ملنگ کٹر سے ایک پلیٹ کی کھدائی ملنگ (Roughing milling) کرنی مطلوب ہے۔ کٹر کے چکروں کی تعداد معلوم کریں۔

معلوم : پلیٹ کا میٹریل St 50 کٹر کا قطر 75 ملی میٹر

حل : رفتار کٹائی بمطابق ٹیبل 17 = 130, 1 میٹر فی منٹ

$$n = \frac{CS \times 1000}{d \times \pi} = \frac{17 \times 1000}{75 \times 3.14} = 72 \text{ Rpm.}$$

اصولی طور پر ملنگ مشین پر خصوصی چکروں کی تعداد سیٹ کی جاسکتی ہے جیسے 700-600-455-338-260-197-147-113-86-64-49-37۔
 فی منٹ۔

موجودہ صورت میں $n = 64$ چکرنی منٹ منتخب کی جائے گی۔

چکروں کی تعداد صفحہ 142 پر T 142, 1 سے بھی منتخب کی جاسکتی ہے۔

T 130, 1 رفتار کٹائی (CS) اور فیڈ (S) ملی میٹر فی منٹ میں) کی حوالہ جاتی قیمتیں :

سائبر ملنگ کٹر 20 = b کھدائی 10 = a س				شیل اینڈ ملنگ کٹر 70 = b کھدائی 5 = a س				سلینڈرک ملنگ کٹر (پلین) 100 = b کھدائی 5 = a س				ملنگ کی چوڑائی b کٹ کی گہرائی a	
40	22	100	18	70	22	100	17	60	22	100	17	کاربن سٹیل 650 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک	
30	18	80	14	55	18	90	14	50	18	80	14	بھرتی سٹیل اینڈ 750 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک	
25	14	50	12	42	14	55	10	36	14	50	10	بھرتی سٹیل ٹیپ 1000 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک	
40	18	120	14	70	18	140	12	60	18	120	12	کاسٹ آئرن 180 بریل تک	
75	55	150	36	150	55	190	36	50	35	70	35	پتیل (Ms 58)	
100	250	200	200	110	250	250	200	100	250	200	200	ہلکی دھات	
سائبر ملنگ کٹر 2.5 = b کھدائی 10 = a س				الگ لگے ہوئے دندوں والا کٹر 180 = b کھدائی 5 = a س				اینڈ ملنگ کٹر 25 = b کھدائی 5 = a س				ملنگ کی چوڑائی b کٹ کی گہرائی a	
		50	45	50	30	20	20	120	22	50	17	کاربن سٹیل 650 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک	
		40	35	40	23	65	16	100	19	40	15	بھرتی سٹیل اینڈ 750 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک	
		30	25	30	18	36	14	65	17	20	13	بھرتی سٹیل ٹیپ 1000 نیوٹن فی مربع ملی میٹر تک	
		50	35	90	24	100	16	120	19	60	15	کاسٹ آئرن 100 بریل تک	
		200	350	120	60	200	50	120	55	80	35	پتیل (Ms 58)	
		180	320	90	300	250	250	120	180	90	160	ہلکی دھات	